

- (NL) **3 in 1-Voorhoofds thermometer**
Gebruiksaanwijzing
- (P) **Termómetro de testa 3 em 1**
Instruções de utilização
- (GR) **Θερμόμετρο μετώπου 3 σε 1**
Οδηγίες χρήσεως

- (DK) **3 i 1 Pandeter mometer**
Betjeningsvejledning
 - (S) **Panntermometer 3-i-1**
Brugsanvisning
 - (N) **3 i 1-Pannetermometer**
Bruksveiledning
 - (FIN) **3 in 1-Otsalämpömittari**
Käyttöohje
 - (CZ) **Teplovýměr na čelo 3v1**
Návod k použití
 - (SK) **3 v 1 Teplomer na**
meranie teploty na čele
Návod na obsluhu
 - (SLO) **3 v 1 Čelni termometer**
Navodila za uporaboi
 - (H) **3 az 1-Homlok lázmérő**
Használati utasítás
- جهاز قياس حرارة الرأس 3 في 1
التعليمات

Geachte klant,

we zijn blij dat u hebt gekozen voor een product uit ons assortiment. Onze naam staat voor hoogwaardige en grondig gecontroleerde kwaliteitsproducten die te maken hebben met warmte, gewicht, bloeddruk, lichaamstemperatuur, hartslag, zachte therapie, massage en lucht. Neem deze gebruikshandleiding aandachtig door, bewaar deze voor later gebruik, houd deze toegankelijk voor andere gebruikers en neem alle aanwijzingen in acht.

Met vriendelijke groet,
Uw Beurer-team

1. Belangrijke aanwijzingen

- Dit instrument is een gevoelig elektrisch apparaat.
Behandel het met zorg en stel het niet bloot aan mechanische schokken.
- Stel de thermometer niet bloot aan direct zonlicht.
- Het instrument moet zich minstens 30 minuten in de ruimte bevinden waar de meting plaatsvindt.
- De thermometer is NIET waterdicht. Daarom moet direct contact met water of andere vloeistoffen worden vermeden.
- De meetpunt na elk gebruik reinigen met een zachte doek met een desinfecterend middel.
- Controleer vóór elk gebruik of de lens beschadigd is. Neem contact op met uw dealer of servicepunt wanneer deze beschadigd is.
- De thermometer is ontworpen voor praktisch gebruik, maar kan een bezoek aan een arts niet vervangen.
- Dit instrument is niet bestemd voor industrieel of klinisch gebruik.
- Het instrument is uitsluitend bestemd voor het in deze gebruiksaanwijzing aangegeven doel.
- Reparaties mogen alleen worden uitgevoerd door geautoriseerde servicebedrijven, anders vervalt de garantie.
- Dit instrument is in overeenstemming met EU-richtlijn 93/42 EEG.
- Dit instrument is in overeenstemming met ASTM E 1965-98.
- Dit apparaat voldoet aan de Europese norm EN60601-1-2 en is onderworpen aan speciale voorzichtigheidsmaatregelen betreffende de elektromagnetische verdraagbaarheid. Let er daarbij op dat draagbare en mobiele HF-communicatieapparatuur dit apparaat kan beïnvloeden. Meer informatie is verkrijgbaar bij het opgegeven adres van de klantenservice.
- Hebt u nog vragen over het gebruik van ons instrument, neem dan contact op met uw dealer of de klantenservice.

- Lees deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig door en bewaar deze voor later gebruik. Zorg dat ook andere gebruikers toegang hebben tot de gebruiksaanwijzing en neem de aanwijzingen in acht.

2. Informatie over de omgang met deze thermometer

Vóór gebruik van een voorhoofdsthermometer, een oorthermometer of een conventionele staafthermometer dient u het volgende in acht te nemen:

De verschillende hiervoor genoemde thermometers zijn geschikt voor het meten van de lichaamstemperatuur op verschillende plaatsen op het lichaam: voorhoofdsthermometer: meting alleen aan het voorhoofd, oorthermometer: meting alleen in het oor, staafthermometer: rectale, gebruikelijke meting in het achterwerk, axillaire (onder de oksel) of buccale meting (wangzak) en onder de tong (sublinguaal).

Afhankelijk van de plaats op het lichaam waar gemeten wordt, schommelt de temperatuurwaarde. De afwijking kan tussen 0,2 – 1° C liggen. Zo ligt het fysiologische temperatuurbereik bij:

- de voorhoofdstemperatuur – gemeten met een voorhoofdsthermometer: 35,8 tot 37,6°C
- de oortemperatuur – gemeten met een oorthermometer: 36,0 tot 37,8 °C,
- rectaal gemeten temperatuur – gemeten met een conventionele thermometer: 36,3 tot 37,8°C.
- oraal gemeten temperatuur – gemeten met een traditionele thermometer: 36,0 tot 37,4 °C.

Beurer – tip:

Gemeten temperaturen, met verschillende thermometers, kunnen niet met elkaar worden vergeleken.

Geef daarom bij uw arts aan resp. houd er bij een zelfdiagnose rekening mee, op welke plaats en met welke thermometer u de lichaamstemperatuur heeft gemeten.

De temperatuur van een gezonde mens wordt bovendien door de volgende factoren beïnvloed:


- De individuele waarde van de persoon (individuele stofwisseling)
- De leeftijd (De lichaamstemperatuur is bij zuigelingen en kleine kinderen hoger en daalt met een toenemende leeftijd. Bij kinderen komen grotere temperatuurschommelingen sneller en vaker voor.)
- De kleding
- De buitentemperatuur
- Het tijdstip van de dag ('s morgens is de lichaamstemperatuur lager en stijgt in de loop van de dag.)
- De voorafgegane lichamelijke activiteit

Beurer-tip:


De temperatuurmeting levert een meetwaarde op, die informatie geeft over de actuele lichaamstemperatuur van een mens. Mocht u onzeker zijn over de interpretatie van de resultaten of treden er abnormale waarden op (bijv. koorts), dan dient u zich tot uw huisarts te wenden. Dit geldt ook bij geringe temperatuur-veranderingen, wanneer daar andere ziektesymptomen bij komen, zoals bijv. onrust / hevig transpireren / rood worden van de huid / hoge polsfrequentie / neiging tot flauwvallen enz.

3. Beschrijving van het instrument

Voorkant

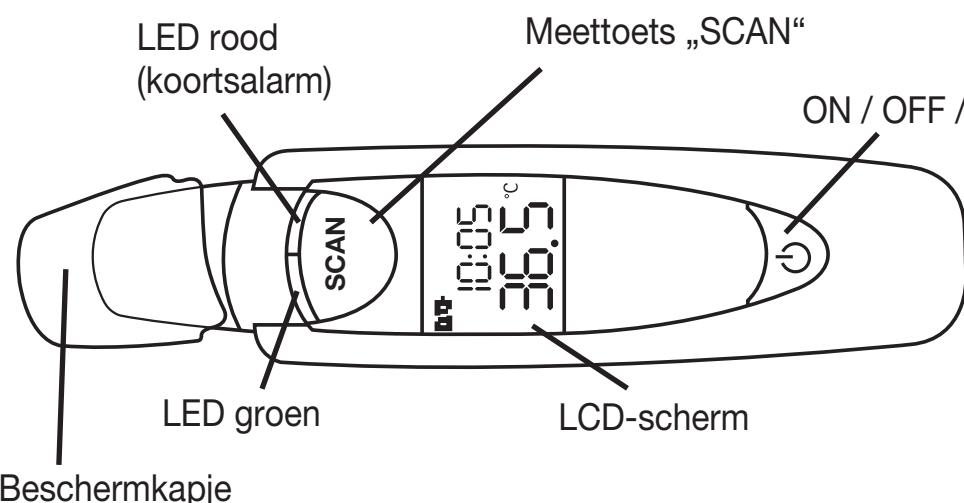

Achterkant

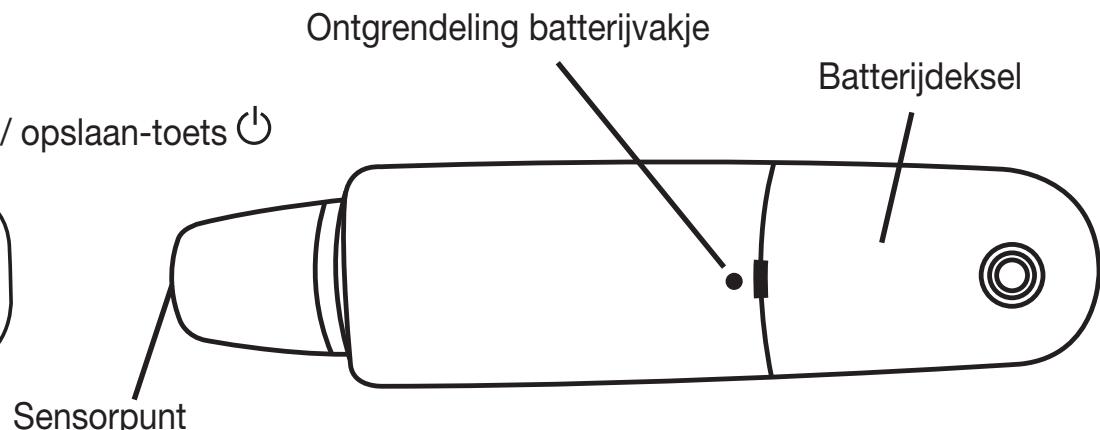

4. Functies

Deze infraroodthermometer is voor het meten van de

- temperatuur van het menselijke voorhoofd,
- oppervlaktetemperatuur van voorwerpen en vloeistoffen,
- omgevingstemperaturen.

Bovendien biedt deze thermometer extra functies:

- 9 geheugenplaatsen voor het eenvoudig nalopen van het temperatuurverloop,
- datum en tijd, ook bij alle opgeslagen meetwaarden,
- visueel en hoorbaar koortsalarm bij temperaturen boven de 37,5 °C,
- er kan worden omgeschakeld tussen °C en °F.

5. Ingebruikname

Verwijder het beschermkapje. Zet de thermometer aan met de „„-toets. Na een korte zelftest en twee korte pieptonen is de thermometer klaar voor het meten van de temperatuur bij het voorhoofd.



5.1 Tijd en datum instellen

Houd de „„-toets 5 seconden ingedrukt bij een ingeschakelde thermometer. Zodra het symbool „SET“ in de display verschijnt, kunt u met de „SCAN“-toets vervolgens 12- of 24-uursmodus, uren, minuten, jaar, maand en dag instellen (bij de 24-uursmodus verschijnt de weergave „24“ in de display). Bevestig de ingestelde waarden telkens met de „„-toets.

5.2 Batterijen

De batterij, type 3V CR2032 is al geplaatst en heeft volgens de eisen een levensduur van ca. 3000 metingen.



Als de batterij leeg raakt, verschijnt het waarschuwingssymbool . Temperatuurmetingen zijn nog mogelijk, maar de batterij moet worden vervangen. Als het batterijsymbool knippert , moet de batterij worden vervangen.

Schakel het apparaat uit, druk met een puntig voorwerp tegen de vergrendeling van het batterijvakje en schuif tegelijkertijd het deksel van het batterijvakje naar beneden. Verwijder de gebruikte batterij, zoals weergegeven op de afbeelding hiernaast.

Plaats een nieuwe batterij van hetzelfde type met de pluspool naar boven. Sluit vervolgens het batterijvak weer af. Gebruikte batterijen horen niet bij het huisvuil. U bent wettelijk verplicht de batterijen te verwijderen. Lever deze in bij uw elektrospeciaalzaak of uw locale afvalverwerkingspunt.

Aanwijzing: De volgende symbolen vindt u op batterijen met schadelijke stoffen: Pb = Batterij bevat lood, Cd = Batterij bevat cadmium, HG= Batterij bevat kwik.

De batterij in dit apparaat is vrij van schadelijke stoffen.

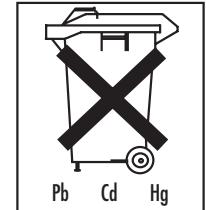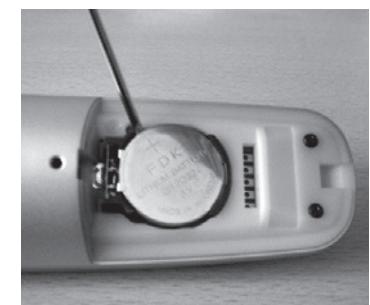

6. Gebruik

Controleer altijd of de sensor schoon en onbeschadigd is. Zet het instrument aan.

6.1 Meten bij het voorhoofd

Na een korte zelftest en twee korte pieptonen is de thermometer klaar voor het meten van de temperatuur bij het voorhoofd. De infraroodthermometer bevindt zich in de „voorhoofdthermometer“-modus. Dit is zichtbaar aan het symbool  . Houd er rekening mee

- dat de thermometer minstens 30 minuten in de ruimte aanwezig moet zijn waar de meting wordt uitgevoerd,
- dat lichamelijke bewegingen, verhoogde zweetproductie op het voorhoofd, inname van vaatvernauwende middelen en huidirritaties de meetresultaten onbetrouwbaar kunnen maken
- en het voorhoofd of de slaap vrij moet zijn van zweet en cosmetische producten.

Plaats de thermometer op de linker- of rechterslaap en druk op de SCAN-toets. Beweeg de thermometer heen en weer over de slaap. Gedurende de meting kunt u korte pieptonen horen, deze geven aan dat de thermometer een nieuwe hoogste meetwaarde heeft gevonden.

Het einde van de meetperiode wordt met een lange pieptoon aangegeven. Laat de „SCAN“-toets los.
U kunt nu de gemeten waarde aflezen.

Bovendien licht de LED die overeenkomt met het meetresultaat op: de groene LED geeft aan dat de lichaamstemperatuur binnen het normale bereik ligt; de rode LED licht echter op bij een meetwaarde boven de 37,5°C, d.w.z. koortsalarm.

De meetperiode is normaal gesproken tussen de 5 tot 8 seconden, maar kan ook tot 30 seconden duren.

De thermometer geeft met twee korte pieptonen en een niet meer knipperend voorhoofdsymbool aan dat het instrument klaar is voor een volgende meting.



6.2 De meetwaarden opslaan

De laatst berekende meetwaarde, d.w.z. alleen de laatste waarde van een meetreeks, wordt automatisch opgeslagen zodra de thermometer zich uitschakelt. Daarvoor zijn 9 geheugenplaatsen beschikbaar.

U kunt de laatste meetwaarde met de „“-toets opnieuw oproepen. De datum en tijd worden eveneens weergegeven.

De LED ondersteunt geen oproep van opgeslagen meetwaarden. Als u de „“-toets na de meting ingedrukt houdt, komt u bij een speciale meetmodus waarin het instrument geen correcte meting uitvoert. Laat in dat geval het instrument automatisch uitschakelen en zet het vervolgens opnieuw aan

6.3 Oppervlaktetemperaturen

Als u met deze infraroodthermometer oppervlaktetemperaturen wilt meten, moet u overschakelen naar de „SCAN“-modus. Houd hiervoor in ingeschakelde toestand (de voorhoofdthermometermodus is standaard) de „ \odot “-toets ingedrukt en druk tegelijkertijd op de „SCAN“-toets. Deze modus wordt met het volgende symbool weergegeven, . Als u de „SCAN“-toets ingedrukt houdt, blijft de gemeten oppervlaktetemperatuur in de display staan. U kunt de sensorpunt direct op het te meten oppervlak plaatsen of van een kleine afstand meten (nooit in een vloeistof dompelen). Denk erom dat de weergegeven temperatuur de vastgestelde en niet aangepaste oppervlaktetemperatuur is. Deze kan niet worden vergeleken met de voorhoofdtemperatuur.

6.4 Kamertemperatuur

Na de meting schakelt de thermometer na ongeveer 1 minuut automatisch over op de stand-bymodus, maar alleen als het tijdstip is ingesteld. Deze modus wordt met het symbool  aangegeven en de omgevingstemperatuur wordt ononderbroken weergegeven.

Wanneer u de thermometer wilt gebruiken voor het meten van de kamertemperatuur moet deze zo worden geplaatst dat zonnestralen of andere invloeden, zoals koude lucht van airconditioning, de meting niet beïnvloeden. Naast de omgevingstemperatuur, die om de minuut wordt geactualiseerd, worden afwisselend de datum en de tijd weergegeven.

6.5 De meeteenheid veranderen

U kunt de temperatuur in graden Celsius ($^{\circ}\text{C}$) en graden Fahrenheit ($^{\circ}\text{F}$) laten weergeven. Voor het instellen houd u de „SCAN“-toets ingedrukt als de thermometer uit is of op stand-by staat en drukt u vervolgens op de „ \odot “-toets. Houd beide toetsen ingedrukt tot de meeteenheid verandert. Alle opgeslagen waarden worden weergegeven in de nieuwe meeteenheid.

7. Foutoplossing

Fout-melding	Probleem	Oplossing
Er 1	Meting tijdens de zelftest, instrument nog niet meetklaar.	Wacht tot het oorsymbool niet meer knippert.
Er 2	Sterke schommeling in de omgevings-temperatuur.	Instrument minstens 30 minuten in de ruimte waar de meting plaatsvindt leggen.
Er 3	Omgevingstemperatuur onder 10 °C of boven 40 °C (<50 °F, >104 °F).	De omgevingstemperatuur moet tussen de 10 °C en 40 °C liggen (50 °F, 104 °F).
Er 5-9	Het instrument functioneert niet meer correct.	Verwijder de batterij en plaats deze na ongeveer 1 minuut terug. Neem bij herhaalde foutmeldingen contact op met de dealer of de klantenservice.
Hi	(1) Oorthermometer-modus: de berekende temperatuur is hoger dan 42,2 °C (108 °F). (2) SCAN-modus: de berekende temperatuur is hoger dan 80 °C (176 °F).	Gebruik de thermometer uitsluitend binnen de aangegeven temperatuurbereiken. Reinig indien nodig de meetpunt. Neem bij herhaalde foutmeldingen contact op met de dealer of de klantenservice.
Lo	(1) Oorthermometer-modus: de berekende temperatuur is lager dan 34 °C (93,2 °F). (2) SCAN-modus: de berekende temperatuur is lager dan -22 °C (-7,6 °F).	Gebruik de thermometer uitsluitend binnen de aangegeven temperatuurbereiken. Reinig indien nodig de meetpunt. Neem bij herhaalde foutmeldingen contact op met de dealer of de klantenservice.
	Zelftest niet vereist.	Nieuwe batterijen plaatsen.

8. Reiniging, opslag en verwijdering

Reinig na elk gebruik de sensorpunt. Gebruik daarvoor een zachte doek of een wattenstaafje die met een desinfecterend

middel, alcohol of warm water kan worden bevochtigd.

Gebruik voor het reinigen van het gehele instrument een zachte, licht met zeepsop bevochtigde doek. Er mag in geen geval water binnendringen in het instrument. Mocht er toch water in het instrument komen, verwijder dan onmiddellijk de batterij.

Gebruik het instrument pas weer als deze volledig droog is.

Gebruik geen agressief reinigingsmiddel.

Dompel het instrument nooit onder in water.

Bewaar de thermometer altijd met het beschermkapje op zijn plaats, om de sensorpunt te beschermen.

Het instrument niet opslaan of gebruiken in een ruimte met een te hoge of lage temperatuur of luchtvochtigheid (zie technische specificaties), in het zonlicht of in verbinding met elektrische stroom, of in een stoffige ruimte. Dit kan leiden tot onnauwkeurigheden.

Verwijder bij langdurig bewaren vooraf de batterij.

Het instrument moet na 3 jaar meettechnisch worden getest (gekalibreerd). Stuur hiertoe het instrument in zijn geheel naar de dealer of het servicepunt.

Verwijder het toestel conform het Besluit Afval van Elektrische en Elektronische Apparaten 2002/96/EC – WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment). Voor nadere informatie kunt u zich richten tot de bevoegde instanties voor afvalverwijdering.



9. Technische informatie:

Aanwijzing: Bij gebruik van het instrument in afwijking van de specificaties kan niet worden gegarandeerd dat het instrument correct functioneert!

Technische aanpassingen ter verbetering en verdere ontwikkeling van het product voorbehouden.

Model	FT 60
Meetbereik	Voorhoofdthermometermodus: 34 °C – 42,2 °C (93,2 °F – 108 °F) SCAN-modus: -22 °C – 80 °C (-7,6 °F – 176 °F)
Meetnauwkeurigheid, laboratorium	Voorhoofdthermometermodus: $\pm 0,3$ °C ($\pm 0,5$ °F) van 34 °C – 42,2 °C (93,2 °F – 108 °F) SCAN-modus: $\pm 0,3$ °C ($\pm 0,5$ °F) van 22 °C – 42,2 °C (-71,6 °F – 108 °F) ± 2 °C (± 4 °F) van $> 42,2$ °C < 22 °C (> 108 °F $< 71,6$ °F)
Tijd tussen twee metingen	Ten minste 5 seconden
Meetbereik	°Celsius (°C) of °Fahrenheit (°F)

Bedrijfsomgeving	10 °C tot 40 °C (50°F - 104°F) bij een relatieve luchtvochtigheid tot 95% (niet condenserend)
Bewaaromgeving	-20 °C tot 50 °C (-4°F - 122°F) bij een relatieve luchtvochtigheid tot 95% (niet condenserend)
Afmetingen	34 x 145 x 28 mm
Gewicht	57 g inclusief batterij
Batterij	1 lithiumbatterij (type 3V CR-2032)
Geheugen	Voor 9 metingen
Legenda	Apparatuurclassificatie type BF  Let op! Lees de gebruiksaanwijzing. 

PORTUGUES

Cara cliente, caro cliente!

É com muito prazer que constatamos que optou por um produto da nossa gama. O nosso nome é sinónimo de produtos profundamente testados e da mais alta qualidade nas áreas do calor, peso, tensão arterial, temperatura do corpo, pulso, terapia suave, massagem e ar.

Leia estas instruções com atenção, guarde-as num lugar seguro para utilizações posteriores, torne-as acessíveis aos outros utilizadores e respeite os avisos.

Com os nossos cumprimentos

A equipa Beurer

1. Informações importantes

- Este equipamento é um aparelho electrónico sensível.
Queira tratá-lo com cuidado e não o exponha a quaisquer vibrações mecânicas.

- Não exponha o termómetro à radiação solar directa.
- O equipamento deve ficar, pelo menos, 30 minutos na sala onde se pretende realizar as medições.
- O termómetro NÃO é à prova de água. Por isso, deve evitar-se o contacto directo com a água ou com outros líquidos.
- Depois de cada uso, limpar a ponta medidora com um pano macio, humedecido com um desinfectante.
- Verifique a lente quanto à presença de danos antes de cada uso. Caso se detecte danos, contacte a loja onde comprou o produto ou o serviço de assistência a clientes.
- O termómetro foi construído para uso na prática. No entanto, não substitui a consulta de um médico.
- Este equipamento não está previsto para utilização comercial ou hospitalar.
- O equipamento só se destina à finalidade descrita nestas instruções de utilização.
- Todas e quaisquer reparações só podem ser feitas por um serviço de assistência a clientes autorizado, sob pena de a garantia expirar.
- Este equipamento corresponde à Directiva da UE 93/42/CEE.
- Este equipamento corresponde à norma ASTM E 1965-98.
- Este equipamento corresponde à norma europeia EN60601-1-2 e está sujeito a medidas de precaução particulares relativas à compatibilidade electromagnética. Por favor, tenha em atenção que os equipamentos de telecomunicações AF portáteis e móveis podem influenciar este equipamento. Poderá solicitar informações mais pormenorizadas no endereço do centro de atendimento a clientes, indicado nestas instruções.
- Se quiser colocar mais alguma questão em relação ao uso dos nossos equipamentos, contacte a loja onde comprou o produto ou o serviço de assistência a clientes.
- Leia estas instruções de utilização com atenção, guarde-as num lugar seguro para utilizações posteriores, torne-as acessíveis aos outros utilizadores e respeite os avisos.

2. Informações úteis sobre o uso correcto do termómetro

Antes de aplicar um termómetro de testa, um termómetro de ouvido ou um termómetro convencional, é preciso ter em atenção o seguinte:

Os vários termómetros acima mencionados destinam-se à medição da temperatura em diferentes locais do corpo:
Termómetro de testa: medição apenas na testa, termómetro de ouvido: medição apenas no ouvido, termómetro convencional: medição habitual rectal no recto, axilar (na axila) ou bucal (na boca, ao lado da bochecha) e sublingual (debaixo da língua).

Conforme o local do corpo em que se realiza a medição, o valor da temperatura oscila. A oscilação pode ir de 0,2 a 1°C. Assim, a gama de temperaturas fisiológica é a seguinte:

- temperatura na testa – medida com um termómetro de testa: 35,8 a 37,6 °C
- da temperatura do ouvido – medida com um termómetro de ouvido: de 36,0 a 37,8 °C,
- temperatura rectal – medida com um termómetro convencional: 36,3 a 37,8 °C.
- da temperatura oral – medida com um termómetro convencional: 36,0 a 37,4 °C.

Conselho da Beurer:

As temperaturas medidas com termómetros diferentes não podem ser comparadas entre si.

Por isso, informe o seu médico sobre o termómetro que usou e, em caso de autodiagnóstico, tenha em consideração o local onde fez a medição.

A temperatura de uma pessoa saudável ainda é influenciada pelos factores seguintes:


- O valor individual da pessoa (metabolismo individual)
- A idade (A temperatura corporal de bebés e crianças pequenas é mais elevada, baixando conforme o avanço da idade. Nas crianças as oscilações de temperatura são mais rápidas e mais frequentes.)
- O vestuário
- A temperatura exterior
- A hora do dia (De manhã a temperatura é mais baixa e ao longo do dia sobe.)
- A actividade física que precedeu a medição

Conselho da Beurer:


A medição da temperatura fornece um valor que informa sobre a temperatura corporal actual de uma pessoa. Se não estiver seguro em relação à interpretação dos resultados ou no caso de surgirem valores anormais (por exemplo, febre), contacte o seu médico. O mesmo também se aplica a uma alteração reduzida da temperatura quando, além disso, se verificam ainda outros sintomas de doença, como, por exemplo, agitação / fortes suores / pele vermelha / pulsação rápida / tendência para o desmaio etc.

3. Descrição do aparelho

Frente

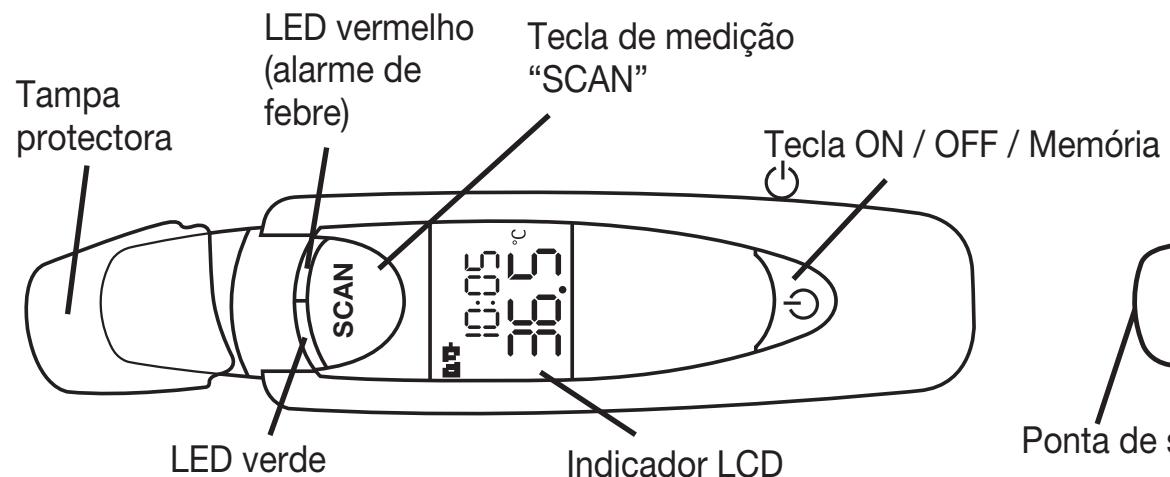

Reverso

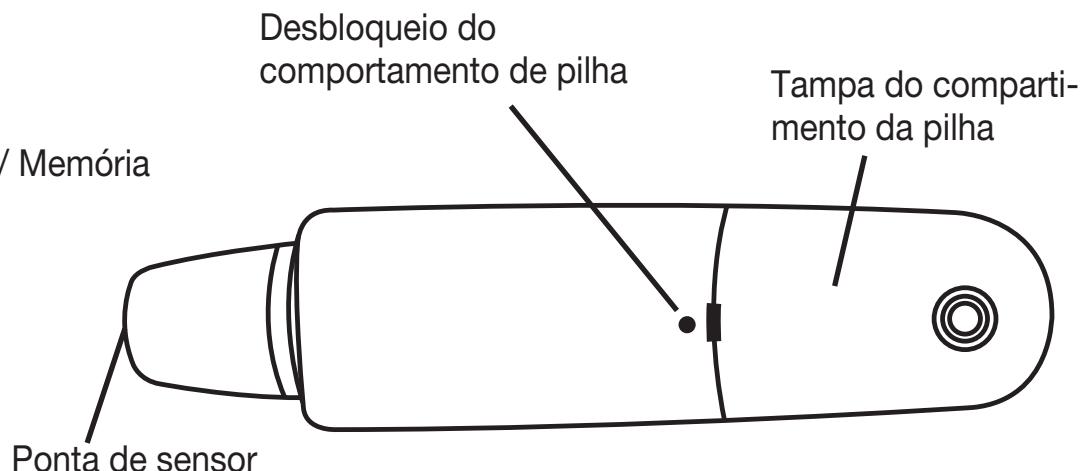

4. Funções

O termómetro a infravermelhos destina-se a medir

- a temperatura na testa humana,
- a temperatura de superfícies de objectos e líquidos,
- a temperatura ambiente.

O termómetro oferece ainda as seguintes funcionalidades adicionais:

- 9 memórias para uma persecução fácil da evolução da temperatura,
- data e hora, também juntamente com todos os valores memorizados,
- alarme de febre visual e acústico no caso de temperaturas acima de 37,5 °C,
- unidades de medição seleccionáveis entre °C e °F.

5. Colocação em funcionamento

Remover a tampa protectora. Ligue o termómetro com a tecla "ON/OFF". Depois de efectuar um auto-teste breve e emitir dois sinais acústicos curtos, o termómetro está pronto para medir a temperatura na testa.



5.1 Ajustar a hora e a data

Mantenha a tecla “” premida por 5 segundos no termómetro ligado. Logo que o símbolo “SET” surgir no mostrador, poderá ajustar sucessivamente o modo de 12 ou 24 horas, as horas, os minutos, o ano, o mês e o dia, usando a tecla “SCAN” (caso se seleccione o modo de 24 horas, a indicação “24” surge no mostrador). Confirme cada valor introduzido com a tecla “”.

5.2 Pilhas

A pilha do tipo 3V CR2032, já inserida no termómetro, tem capacidade suficiente para aproximadamente 3000 medições, dependendo a sua vida útil da frequência de uso.

Quando a pilha está fraca, o símbolo de pilha  surge no mostrador. É ainda possível fazer medições, mas terá que ser proceder a uma troca da pilha. Se o símbolo de pilha  piscar, isto indica que a pilha tem de ser trocada.



Desligue o aparelho, carregue com um objecto pontiagudo no fecho do compartimento da pilha e, ao mesmo tempo, empurre o compartimento da pilha para baixo. Remova a pilha gasta conforme mostrado na figura ao lado.

Meta uma pilha nova do mesmo tipo no compartimento, com o pólo positivo virado para cima. Volte a fechar a tampa do compartimento da pilha. As pilhas gastas não pertencem ao lixo doméstico. Existe uma obrigação imposta por lei de eliminar correctamente as pilhas. Entregue-as numa loja de electrodomésticos ou num centro municipal de recolha de material reciclável.

Nota: São usados os seguintes símbolos nas pilhas que contêm substâncias nocivas ao meio ambiente:

Pb = a pilha contém chumbo, Cd = a pilha contém cádmio, Hg = a pilha contém mercúrio.

A pilha usada neste equipamento é livre de substâncias nocivas.

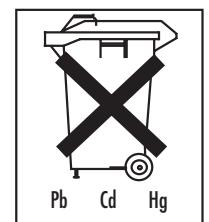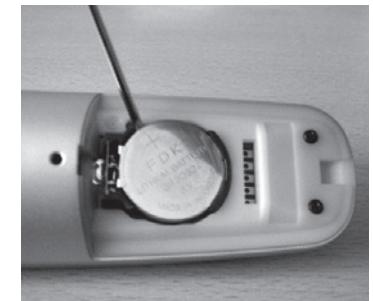

6. Utilização

Assegure-se que o sensor está sempre limpo e intacto. Ligue o aparelho.

6.1 Medir na testa

Depois de efectuar um auto-teste breve e emitir dois sinais acústicos curtos, o termómetro está pronto para medir a temperatura na testa. O termómetro a infravermelhos encontra-se no modo “termómetro de testa”. Isto é assinalado através do símbolo .

Tenha em atenção

- que o termómetro tem de se encontrar, pelo menos, 30 minutos na sala onde se pretende fazer a medição,

- que a medição pode ser alterada pelo esforço físico, por uma transpiração geralmente elevada na testa, pela tomada de medicamentos vasoconstritores e por irritações da pele e
- que a testa ou as têmporas têm de estar livres de suor e de produtos cosméticos.

Aplique o termómetro na têmpora esquerda ou direita e prima a tecla SCAN. Passe o termómetro várias vezes por cima da têmpora. Durante a medição, ouvem-se sinais acústicos breves, os quais indicam que o termómetro detectou um novo valor máximo.

O fim do período de medição é assinalado por meio de um sinal acústico prolongado. Largue a tecla "SCAN". Agora pode ler o valor medido no mostrador.

Além disso, acende-se o LED correspondente ao resultado medido: o LED verde mostra que a temperatura corporal encontra-se na margem normal; o LED vermelho indica que o valor está acima dos 37,5°C, ou seja, que existe alarme de febre.

O tempo de medição é normalmente de 5 a 8 segundos, mas pode durar até 30 segundos.

O termómetro assinala, através de dois sinais acústicos breves e do símbolo de testa que deixa de piscar, que está pronto para uma nova medição.



6.2 Memorizar os valores medidos

O último valor medido, ou seja, o último valor de uma série de medições, é memorizado automaticamente, logo que o termómetro se desligue. Para tal, o equipamento dispõe de 9 memórias.

Os últimos valores medidos podem ser consultados premindo-se a tecla "O". São indicados igualmente a data e a hora. O LED não apoia a leitura de valores memorizados. Se continuar a manter premida a tecla "O" depois da medição, o equipamento muda para um modo de medição especial, no qual deixa de efectuar medições correctas. Neste caso, deixe que o equipamento se desligue automaticamente e volte a ligá-lo.

6.3 Temperatura de superfícies

Se pretender medir a temperatura de superfícies com este termómetro a infravermelhos, terá que mudar o modo "SCAN". Para o fazer, mantenha a tecla "O" premida no equipamento ligado (correspondendo normalmente ao modo de termómetro de testa) e prima simultaneamente o botão "SCAN". Este modo é assinalado através do símbolo . Mantendo o botão "SCAN" premido, a temperatura da superfície medida é exibida de forma contínua. Poderá colocar a ponta do sensor directamente na superfície que pretende medir ou medir a superfície a uma distância curta (não emergir de modo algum nos líquidos). Tenha em atenção que a temperatura indicada é a temperatura detectada e não a temperatura adaptada da superfície. Ela não pode ser comparada com a temperatura da testa.

6.4 Temperatura ambiente

Depois da medição, o termómetro, ao fim de cerca de 1 minuto, muda automaticamente para o modo de reserva, mas só quando o relógio tiver sido acertado. Este modo é assinalado através do símbolo , enquanto que a temperatura ambiente é exibida de forma contínua.

Se pretender usar o termómetro para medir a temperatura ambiente, deve posicioná-lo de forma a evitar que fique exposto a raios solares ou outras influências susceptíveis de falsificar a medição, tal como correntes de ar frias provenientes de sistemas de ar condicionado. Adicionalmente à temperatura ambiente, que se actualiza uma vez por minuto, é exibida ainda, num modo alternado, a data e a hora.

6.5 Alterar a unidade de medição

A temperatura pode ser exibida em graus centígrados ($^{\circ}\text{C}$) ou em graus Fahrenheit ($^{\circ}\text{F}$). Para alterar a unidade de medição, mantenha a tecla de medição “SCAN” premida no termómetro desligado ou em estado de reserva e prima adicionalmente

a tecla “”. Mantenha as duas teclas premidas, até que a unidade de medição se altere. Todos os valores memorizados serão exibidos na nova unidade de medição.

7. Eliminação de erros

Mensagem de erro	Problema	Eliminação
Er 1	Medição durante o auto-teste, o aparelho ainda não está pronto para medir.	Aguardar até que o símbolo de ouvido deixar de piscar.
Er 2	Fortes variações da temperatura ambiente.	Deixar o equipamento, pelo menos, 30 minutos na sala onde se pretende realizar a medição.
Er 3	Temperatura abaixo de 10°C ou acima de 40°C ($<50^{\circ}\text{F}$, $>104^{\circ}\text{F}$).	A temperatura ambiente tem de situar-se entre 10°C e 40°C (50°F , 104°F).
Er 5-9	O equipamento deixou de funcionar correctamente.	Tirar a pilha do equipamento por cerca de 1 minuto e voltar a inseri-la. No caso de o termómetro voltar a exibir valores errados, dirigir-se à loja onde comprou o produto ou ao serviço de assistência a clientes.

Mensagem de erro	Problema	Eliminação
H	1) Modo de termómetro auricular: a temperatura detectada é superior a 42,2 °C (108 °F). 2) Modo SCAN: a temperatura detectada é superior a 80 °C (176 °F).	Use o termómetro apenas dentro das gamas de temperaturas indicadas. Caso necessário, limpe a ponta medidora. No caso de o termómetro voltar a exibir valores errados, dirigir-se à loja onde comprou o produto ou ao serviço de assistência a clientes.
L	1) Modo de termómetro auricular: a temperatura detectada é inferior a 34 °C (93,2 °F). 2) Modo SCAN: a temperatura detectada é inferior a -22 °C (-7,6 °F).	Use o termómetro apenas dentro das gamas de temperaturas indicadas. Caso necessário, limpe a ponta medidora. No caso de o termómetro voltar a exibir valores errados, dirigir-se à loja onde comprou o produto ou ao serviço de assistência a clientes.
	Não é necessário realizar um auto-teste.	Inserir pilhas novas.

8. Limpeza, armazenamento, eliminação

Limpe a ponta do sensor após cada utilização. Use, para o efeito, um pano macio ou um cotonete eventualmente humedecido em desinfectante, álcool ou água quente.

Para uma limpeza do equipamento completo, use um pano macio, ligeiramente humedecido com solução de sabão suave. A água não deve penetrar de modo algum no equipamento. Se, apesar de todas as precauções, a água penetrar no interior, remova imediatamente a pilha.

Só volte a usar o equipamento, quando este estiver completamente seco.

Não use detergentes agressivos.

Nunca mergulhe o aparelho na água.

Guarde o termómetro sempre com a tampa protectora inserida nele, por forma a proteger a ponta do sensor.

O aparelho não deve ser armazenado nem utilizado em lugares com temperaturas ou humidade de ar demasiado altas ou baixas (ver as especificações técnicas), à luz solar, em combinação com corrente eléctrica ou em lugares poeirentos, sob pena de ocorrerem medições inexatas.

No caso de se planear um armazenamento mais prolongado, remova a pilha do equipamento.

O equipamento tem de ser submetido a uma revisão metrológica (calibração) ao fim de 3 anos. Para o efeito, envie o equipamento completo à loja onde comprou o produto ou ao serviço de assistência a clientes.

Elimine o equipamento de acordo com o Regulamento do Conselho relativo a resíduos de equipamentos eléctricos e electrónicos 2002/96/CE – WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment). No caso de perguntas, dirija-se à autoridade municipal competente em matéria de eliminação de resíduos.



9. Dados técnicos:

Nota: Se usar o equipamento fora das especificações, não se garante um funcionamento perfeito!

Reservamo-nos o direito a efectuar alterações técnicas com vista a aperfeiçoar o produto.

Modelo	FT 60
Gama de medição	Modo de termómetro de testa: 34°C-42,2°C (93,2°F - 176°F) Modo SCAN: -22 °C – 80 °C (-7,6 °F – 176 °F)
Exactidão de medição em laboratório	Modo de termómetro de testa: $\pm 0,3^{\circ}\text{C}$ ($\pm 0,5^{\circ}\text{F}$) de 34 °C -42,2 °C (93,2 °F - 108 °F) Modo SCAN: $\pm 0,3^{\circ}\text{C}$ ($\pm 0,5^{\circ}\text{F}$) de 22 °C -42,2 °C (71,6 °F - 108 °F) $\pm 2^{\circ}\text{C}$ ($\pm 4^{\circ}\text{F}$) de > 42,2 °C < 22 °C (> 108 °F < 71,6 °F)
Intervalo entre duas medições	Pelo menos 5 segundos
Unidades de medição	°Centígrados (°C) ou °Fahrenheit (°F)
Ambiente de serviço	10 °C a 40 °C (50°F - 104°F) com uma humidade relativa do ar de até 95% (não condensante)
Ambiente em que deve ser guardado	-20 °C a 50 °C (-4°F - 122°F) com uma humidade relativa do ar de até 95% (não condensante)
Dimensões	34 x 145 x 28 mm
Peso	57 g, inclusive pilha
Pilha	1 pilha de lítio (tipo 3V CR-2032)
Memória	Para 9 medições
Legenda	Classificação de aparelho tipo BF Atenção! Ler as instruções de utilização

Αξιότιμη πελάτισσα, αξιότιμες πελάτη,

τα συγχαρητήριά μας για την απόφασή σας να αποκτήσετε ένα προϊόν της εταιρίας μας. Το όνομά μας ταυτίζεται με υψηλής αξίας προϊόντα, τα οποία υπόκεινται σε λεπτομερείς ελέγχους ποιότητας, στους τομείς θερμότητα, βάρος, αρτηριακή πίεση, θερμοκρασία σώματος, σφυγμός, ήπια θεραπεία, μασάζ και αέρας.

Παρακαλείσθε να διαβάσετε με προσοχή αυτές τις οδηγίες χρήσης, να τις φυλάσσετε για μελλοντική χρήση, να τις έχετε διαθέσιμες και για άλλους χρήστες και να προσέχετε τις υποδείξεις.

Με φιλική σύσταση

Η δική σας ομάδα της Beurer

1. Σημαντικές υποδείξεις ΠΡΟΣΟΧΗ!

- Η συσκευή αυτή είναι μια ευαίσθητη ηλεκτρονική συσκευή.
Παρακαλείσθε να τη μεταχειρίζεστε με προσοχή και να μην την εκθέτετε σε μηχανικά κτυπήματα.
- Το θερμόμετρο δεν επιτρέπεται να εκτίθεται στην άμεση ηλιακή ακτινοβολία.
- Η συσκευή οφείλει να βρίσκεται τουλάχιστον για 30 λεπτά στο χώρο, στον οποίο οφείλει να πραγματοποιηθεί η μέτρηση.
- Το θερμόμετρο ΔΕΝ είναι αδιάβροχο. Για το λόγο αυτό πρέπει να αποφεύγεται η άμεση επαφή με νερό ή άλλα υγρά.
- Καθαρίζετε τη μύτη μέτρησης μετά από κάθε χρήση μ' ένα μαλακό και υγροποιημένο μ' ένα απολυμαντικό μέσο πανί.
- Παρακαλείσθε να ελέγχετε πριν από κάθε χρήση, εάν ο φακός έχει υποστεί ζημιά. Σε περίπτωση που αυτός έχει υποστεί ζημιά, παρακαλείσθε να απευθυνθείτε στο εμπορικό κατάστημα ή στη διεύθυνση του σέρβις.
- Το θερμόμετρο έχει σχεδιαστεί και κατασκευαστεί για την πρακτική εφαρμογή δεν μπορεί όμως να αντικαταστήσει την επίσκεψη στο γιατρό σας.
- Η συσκευή αυτή δεν προορίζεται για επαγγελματική χρήση ή χρήση σε νοσοκομεία.
- Η συσκευή προορίζεται μόνο για το σκοπό, ο οποίος αναφέρεται σ' αυτές τις οδηγίες χρήσης.
- Επισκευές επιτρέπεται να πραγματοποιηθούν μόνο από εξουσιοδοτημένες υπηρεσίες σέρβις. Διαφορετικά παύουν να ισχύουν τα δικαιώματα της εγγύησης.
- Η συσκευή αυτή πληροί την οδηγία της ΕΕ 93/42 ΕoK.

- Η συσκευή αυτή πληροί την ASTM E 1965-98.
- Η συσκευή αυτή πληροί την ευρωπαϊκή προδιαγραφή EN60601-1-2 και υπόκειται σε ιδιαίτερα προστατευτικά μέτρα όσον αφορά την ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα. Πρέπει να γνωρίζετε, ότι φορητές και κινητές συσκευές επικοινωνίας HF μπορούν να επηρεάσουν αυτήν τη συσκευή. Ακριβείς πληροφορίες μπορείτε να ζητήσετε στην αναφερόμενη διεύθυνση του τμήματος τεχνικής υποστήριξης πελατών.
- Εάν έχετε τυχόν ερωτήσεις σχετικά με τη χρήση των συσκευών μας, παρακαλείσθε να απευθυνθείτε στο εμπορικό σας κατάστημα ή στο τμήμα τεχνικής υποστήριξης πελατών.
- Παρακαλείσθε να διαβάσετε με προσοχή αυτές τις οδηγίες χρήσης, να τις φυλάσσετε για μελλοντική χρήση, να τις έχετε διαθέσιμες και για άλλους χρήστες και να προσέχετε τις υποδείξεις.

2. Αξίζει να γνωρίζετε όσον αφορά το χειρισμό αυτού του θερμομέτρου

Πριν χρησιμοποιήσετε θερμόμετρο μετώπου, θερμόμετρο αφτιών ή συνηθισμένο θερμόμετρο, προσέχετε τα ακόλουθα: Τα παραπάνω διάφορα θερμόμετρα είναι κατάλληλα για τη μέτρησης της θερμοκρασίας σε διάφορα σημεία του σώματος: Θερμόμετρο μετώπου για μέτρηση μόνο στο μέτωπο, θερμόμετρο αφτιού για μέτρηση μόνο στα αφτιά, συνηθισμένο θερμόμετρο για μέτρηση θερμοκρασίας του ορθού (του πισινού), μέτρηση θερμοκρασίας στη μασχάλη ή μέσα στο μάγουλο και υπογλώσσια.

Ανάλογα με το σημείο του σώματος στο οποίο γίνεται η μέτρηση, υπάρχουν και αποκλίσεις της τιμής της θερμοκρασίας που μπορεί να ανέρχεται σε 0,2 – 1 °C. Το εύρος της φυσιολογικής θερμοκρασίας είναι:

- Θερμοκρασία μετώπου, μετρημένη με θερμόμετρο μετώπου: 35,8 – 37,6 °C,
- η θερμοκρασία αυτιού – μετρημένη μ' ένα θερμόμετρο αυτιού: 36,0 - 37,8 °C,
- Θερμοκρασία του ορθού (πισινού), μετρημένη με συνηθισμένο θερμόμετρο: 36,3 – 37,8 °C,
- στοματικά μετρημένη θερμοκρασία – μετρημένη μ' ένα συνηθισμένο θερμόμετρο: 36,0 – 37,4 °C.

Συμβουλή beurer:

Δεν μπορούν να συγκριθούν θερμοκρασίες που μετρήθηκαν με διαφορετικά θερμόμετρα.

Γι' αυτό πληροφορείτε τον γιατρό σας ή αντίστοιχα λάβετε υπόψη κατά την αυτοδιάγνωση, με ποιο θερμόμετρο και σε ποιο σημείο του σώματος μετρήσατε τη θερμοκρασία.

Η θερμοκρασία ενός υγιούς ανθρώπου επηρεάζεται περαιτέρω από τους εξής παράγοντες:


- Τιμή ξεχωριστή κατ' άτομο (ατομική ανταλλαγή της ύλης)

- Ηλικία (Η θερμοκρασία σώματος βρεφών και νηπίων είναι υψηλότερη και μειώνεται, όσο περνούν τα χρόνια.
Η διακυμάνσεις θερμοκρασίας στα παιδιά είναι ισχυρότερες και συχνότερες.)
- Ενδυμασία
- Εξωτερική θερμοκρασία
- Ώρα της ημέρας (Το πρωί η θερμοκρασία είναι πιο χαμηλή και αυξάνεται κατά τη διάρκεια της ημέρας.)
- Όταν έχει προηγηθεί σωματική δραστηριότητα

Συμβουλή beurer:

Η μέτρηση της θερμοκρασίας παρέχει μια αριθμητική τιμή που δίνει πληροφορίες σχετικά με την επίκαιρη θερμοκρασία του σώματος. Αν δεν είστε σίγουρος/σίγουρη σχετικά με τη σωστή ερμηνεία των αποτελεσμάτων ή όταν οι τιμές αποκλίνουν από τις κανονικές (π.χ. λόγω πυρετού), θα πρέπει να απευθυνθείτε στον οικογενειακό σας γιατρό. Αυτό ισχύει ακόμη και όταν οι αποκλίσεις είναι μικρές και παρουσιάζονται επιπλέον συμπτώματα ασθένειας, π.χ. ανησυχία / ιδρώνετε πολύ / ερυθρότητα δέρματος / ταχυπαλμία / τάση λιποθυμίας κλπ.

3. Περιγραφή της συσκευής

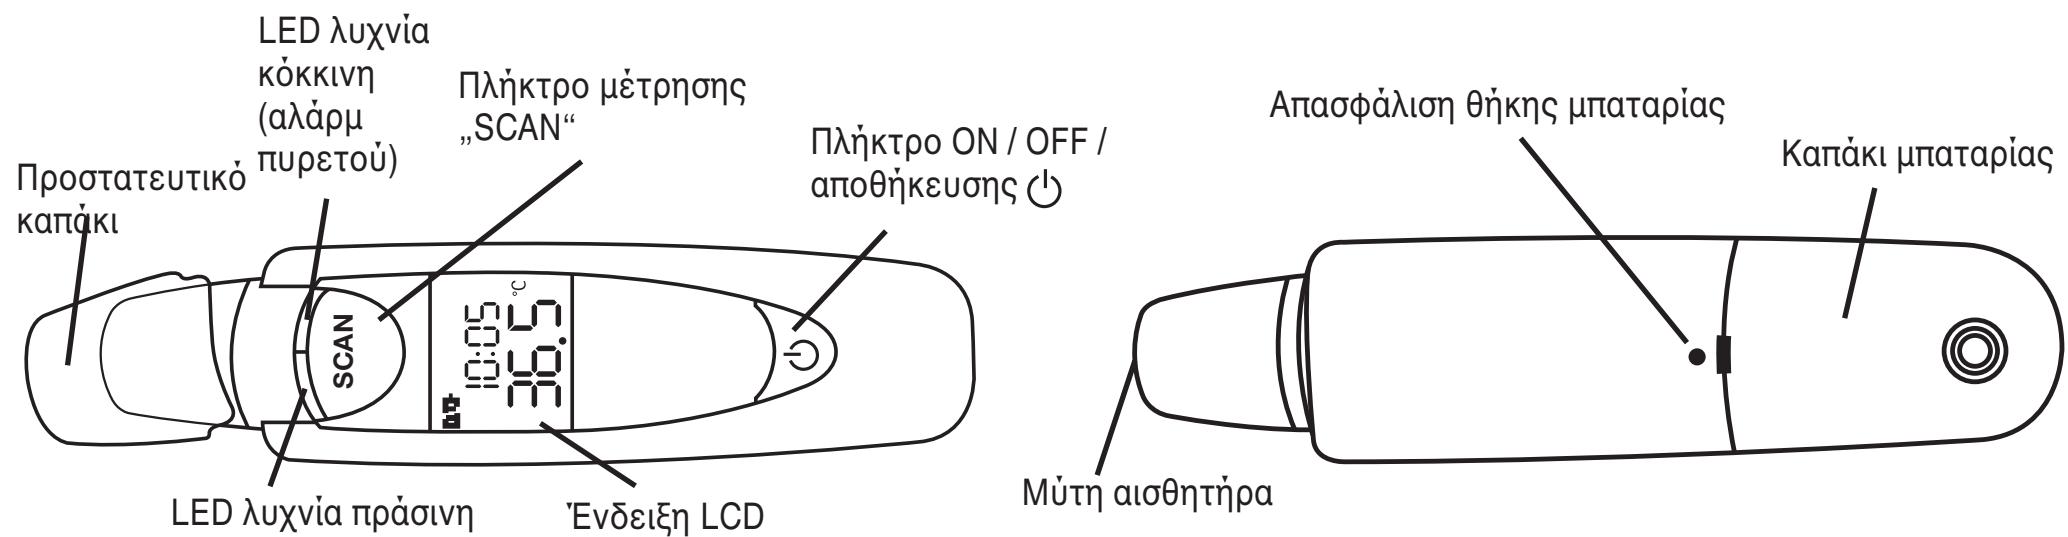

4. Λειτουργίες

Αυτό το θερμόμετρο υπερύθρων προορίζεται για τη μέτρηση της

- θερμοκρασίας στο ανθρώπινο μέτωπο,
- θερμοκρασίας επιφανειών αντικειμένων και υγρών,
- θερμοκρασίας περιβάλλοντος.

Επιπλέον το θερμόμετρο αυτό προσφέρει πρόσθιες λειτουργίες:

- 9 θέσεις μνήμης για την εύκολη παρατήρηση της πορείας του πυρετού,
- ημερομηνία και ώρα, επίσης και σ' όλες τις αποθηκευμένες τιμές μέτρησης,
- οπτικό και ακουστικό αλάρμ πυρετού σε θερμοκρασίες πάνω από τους $37,5^{\circ}\text{C}$,
- ρυθμιζόμενο σε $^{\circ}\text{C}$ και $^{\circ}\text{F}$.

5. Έναρξη λειτουργίας

Αφαιρείτε το προστατευτικό καπάκι. Ενεργοποιείτε το θερμόμετρο με το πλήκτρο „ \odot “. Μετά από έναν σύντομο αυτοέλεγχο και δύο σύντομες ηχητικές ενδείξεις το θερμόμετρο είναι έτοιμο για τη μέτρηση της θερμοκρασίας στο μέτωπο.




5.1 Ρυθμίζετε ώρα και ημερομηνία

Με ενεργοποιημένο το θερμόμετρο κρατάτε το πλήκτρο „ \odot “ πατημένο για 5 δευτερόλεπτα. Μόλις εμφανιστεί το σύμβολο „SET“ στην οθόνη μπορείτε με το πλήκτρο „SCAN“ να ρυθμίσετε διαδοχικά την ένδειξη 12 ή 24 ωρών, ώρα, λεπτά, έτος, μήνα και ημέρα (για την ένδειξη 24 ωρών εμφανίζεται η ένδειξη „24“ στην οθόνη). Επιβεβαιώνετε τις ρυθμισμένες τιμές κάθε φορά με το πλήκτρο „ \odot “.

5.2 Μπαταρίες


Η μπαταρία του τύπου 3V CR2032 είναι ήδη τοποθετημένη και διαθέτει ανάλογα με τη χρήση μια διάρκεια ζωής των περίπου 3000 μετρήσεων. όταν πέσει η ισχύς της μπαταρίας, εμφανίζεται το σύμβολο προειδοποίησης της μπαταρίας . Μετρήσεις θερμοκρασίας είναι ακόμα εφικτές, η μπαταρία όμως πρέπει να αντικατασταθεί. όταν το σύμβολο της μπαταρίας αναβοσβήνει , πρέπει να αντικατασταθεί η μπαταρία.

Απενεργοποήστε για το σκοπό αυτό τη συσκευή, πιέστε με ένα αιχμηρό αντικείμενο το έλασμα της θήκης μπαταρίας και σπρώ&τε ταυτόχρονα το κάλυμμα της θήκης προς τα κάτω. Αφαιρείτε την παλιά μπαταρία όπως απεικονίζεται στη διπλανή εικόνα.

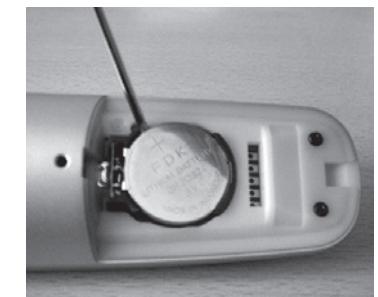

Τοποθετείτε μια νέα μπαταρία του ίδιου τύπου με το θετικό πόλο προς τα επάνω. Κλείνετε πάλι το καπάκι της θήκης μπαταρίας. Οι χρησιμοποιημένες μπαταρίες δεν επιτρέπεται να πετιούνται στα οικιακά απορρίμματα. Είστε υποχρεωμένοι από το νόμο να εκτελείτε την απορριμματική διαχείριση των μπαταριών. Η απορριμματική διαχείριση αυτών εκτελείται μέσω του καταστήματος ηλεκτρικών ή της τοπικής περιουσιαλογής ανακυκλώσιμων υλικών.

Υπόδειξη: Το σύμβολο αυτό υπάρχει επάνω σε μπαταρίες που περιέχουν βλαβερές ουσίες: Pb = η μπαταρία περιέχει μόλυβδο, Cd = η μπαταρία περιέχει κάδμιο, Hg = η μπαταρία περιέχει υδράργυρο. Η μπαταρία αυτής τη συσκευής δεν περιέχει βλαβερές ουσίες.

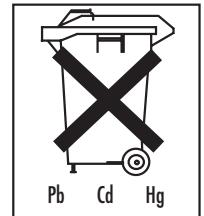

6. Τρόπος χρήσης

Βεβαιώνεστε πάντα, ότι ο αισθητήρας είναι καθαρός και δεν έχει υποστεί ζημιά. Ενεργοποιείτε τη συσκευή.

6.1 Μέτρηση στο μέτωπο

Μετά από έναν σύντομο αυτοέλεγχο και δύο σύντομες ηχητικές ενδείξεις το θερμόμετρο είναι έτοιμο για τη μέτρηση της θερμοκρασίας στο μέτωπο. Το θερμόμετρο υπερύθρων βρίσκεται στο είδος λειτουργίας „θερμόμετρο μετώπου“. Αυτό φαίνεται από το σύμβολο ☺.

Λαμβάνετε υπόψη,

- ότι το θερμόμετρο πρέπει να βρίσκεται τουλάχιστον 30 λεπτά στο χώρο, στον οποίο οφείλει να πραγματοποιηθεί η μέτρηση,
- η σωματική δραστηριότητα, η αυξημένη δημιουργία ιδρώτα επάνω στο μέτωπο, η λήψη αγγειοσυσταλτικών φαρμάκων και ερεθισμοί στο δέρμα μπορούν να αλλοιώσουν το αποτέλεσμα της μέτρησης,
- το μέτωπο και ο κρόταφος, πρέπει να είναι καθαρά από ιδρώτα και καλλυντικά.

Τοποθετείτε το θερμόμετρο στον αριστερό ή στο δεξιό κρόταφο και πατάτε το πλήκτρο SCAN.

Οδηγείτε το θερμόμετρο πάνω από τον κρόταφο εδώ και εκεί. Κατά τη διάρκεια της μέτρησης μπορεί να ακούσετε σύντομες ηχητικές ενδείξεις, οι οποίες σηματοδοτούν, ότι το θερμόμετρο έχει μετρήσει μια νέα μέγιστη τιμή.

Το τέλος του χρόνου μέτρησης σηματοδοτείται με μια μακράς διάρκειας ηχητική ένδειξης. Αφήνετε ελεύθερο το πλήκτρο „SCAN“.

Τώρα μπορείτε να διαβάσετε τη μετρημένη τιμή.

Εκτός αυτού φωτίζει η λυχνία LED σύμφωνα με το αποτέλεσμα της μέτρησης: Η πράσινη λυχνία LED απεικονίζει, ότι η θερμοκρασία του σώματος βρίσκεται στην κανονική περιοχή, η κόκκινη λυχνία LED φωτίζει αντίθετα σε μια τιμή



μέτρησης πάνω από τους 37,5°C, δηλαδή σε αλάρμ πυρετού. Ο χρόνος μέτρησης διαρκεί κανονικά από 5 μέχρι 8 δευτερόλεπτα, μπορεί να διαρκέσει όμως μέχρι και 30 δευτερόλεπτα.
Το θερμόμετρο σηματοδοτεί με δύο σύντομες ηχητικές ενδείξεις και ένα σύμβολο μετώπου, το οποίο δεν αναβοσβήνει πλέον, ότι η συσκευή είναι έτοιμη για την επόμενη μέτρηση.

6.2 Αποθήκευση των τιμών μέτρησης

Η τελευταία υπολογισμένη τιμή μέτρησης, δηλαδή η τελευταία τιμή μια σειράς μετρήσεων, αποθηκεύεται αυτόμata μόλις απενεργοποιηθεί το θερμόμετρο. Για το σκοπό αυτό υπάρχουν διαθέσιμες 9 θέσεις μνήμης.
Μπορείτε να ανακαλέσετε πάλι τις τελευταίες τιμές μέτρησης με το πλήκτρο „“. Απεικονίζονται επίσης η ημερομηνία και η ώρα.

Η λυχνία LED δεν υποστηρίζει την ανάκληση των αποθηκευμένων τιμών μέτρησης. Εάν συνεχίζετε να κρατάτε πατημένο το πλήκτρο „SCAN“ μετά τη μέτρηση, επιτυχάνεται ένα ειδικό είδος λειτουργίας μέτρησης, στο οποίο η συσκευή δεν μπορεί να πραγματοποιήσει καμιά σωστή μέτρηση. Αφήνετε στην περίπτωση αυτή να απενεργοποιηθεί αυτόμata η συσκευή και την ενεργοποιείτε πάλι εκ νέου.

6.3 Θερμοκρασίες επιφανειών

Εάν θέλετε να μετρήσετε θερμοκρασίες επιφανειών μ' αυτό το θερμόμετρο υπερύθρων, πρέπει να αλλάξετε στο είδος λειτουργίας „SCAN“.

Κρατάτε για το σκοπό αυτό σε ενεργοποιημένη κατάσταση (στάνταρτ είδος λειτουργίας θερμόμετρο μετώπου) το πλήκτρο „“ πατημένο και πατάτε ταυτόχρονα το πλήκτρο „SCAN“. Αυτό το είδος λειτουργίας χαρακτηρίζεται από το σύμβολο . Όταν κρατάτε πατημένο το πλήκτρο „SCAN“, απεικονίζεται συνεχώς η μετρημένη θερμοκρασία της επιφάνειας. Μπορείτε να τοποθετήσετε τη μύτη του αισθητήρα απευθείας επάνω στην επιφάνεια που θέλετε να μετρήσετε ή να μετρήσετε από μικρή απόσταση (σε καμιά περίπτωση δεν βυθίζετε σε υγρά).
Πρέπει να γνωρίζετε, ότι η απεικονίζόμενη θερμοκρασία είναι η υπολογισμένη και μη προσαρμοσμένη θερμοκρασία επιφανειών. Αυτή δεν μπορεί να συγκριθεί με τη θερμοκρασία μετώπου.

6.4 Θερμοκρασία χώρου

Μετά τη μέτρηση το θερμόμετρο αλλάζει αυτόμata μετά από περ. 1 λεπτό στη λειτουργία ετοιμότητας (Stand-by), όμως μόνο, εάν έχει ρυθμιστεί η ώρα. Αυτό το είδος λειτουργίας χαρακτηρίζεται με το σύμβολο και η θερμοκρασία περιβάλλοντος απεικονίζεται συνεχώς.

Εάν θέλετε να χρησιμοποιήσετε το θερμόμετρο για τη μέτρηση της θερμοκρασίας χώρου, οφείλει να τοποθετηθεί σε

τέτοιο σημείο, ώστε καμιά ηλιακή ακτινοβολία ή άλλες επιδράσεις, όπως π. χ. κρύο ρεύμα αέρα από κλιματιστικά να μην επηρεάζουν τη μέτρηση. Πρόσθετα με τη θερμοκρασία του χώρου, η οποία ενημερώνεται μια φορά το λεπτό, απεικονίζεται εναλλάξ η ημερομηνία και η ώρα.

6.5 Αλλάζετε μονάδα μέτρησης

Μπορείτε να απεικονίσετε τη θερμοκρασία σε βαθμούς Κελσίου ($^{\circ}\text{C}$) και βαθμούς Φαρενάιτ ($^{\circ}\text{F}$). Για τη ρύθμιση κρατάτε το πλήκτρο μέτρησης „SCAN“ του απενεργοποιημένου ή σε λειτουργία ετοιμότητας (Stand-By) εβρισκόμενου θερμομέτρου και πατάτε πρόσθετα το πλήκτρο ενεργοποίησης/αποθήκευσης „ \odot “. Κρατάτε τα δύο πλήκτρα πατημένα μέχρι να αλλάξει η μονάδα μέτρησης. Όλες οι αποθηκευμένες τιμές απεικονίζονται στη νέα μονάδα μέτρησης.

7. Αποκατάσταση σφάλματος

Μήνυμα σφάλματος	Πρόβλημα	Λύση
Er 1	Μέτρηση κατά τη διάρκεια του αυτοελέγχου, συσκευή δεν είναι ακόμα έτοιμη για μέτρηση.	Περιμένετε μέχρι το σύμβολο αυτού δεν αναβοσβήνει πλέον.
Er 2	Υψηλή διακύμανση της θερμοκρασίας περιβάλλοντος.	διατηρείτε τη συσκευή τουλάχιστον για 30 λεπτά στο χώρο, στον οποίο θα πραγματοποιηθεί η μέτρηση.
Er 3	Θερμοκρασία περιβάλλοντος κάτω από 10°C ή πάνω από τους 40°C ($<50^{\circ}\text{F}$, $>104^{\circ}\text{F}$).	Η θερμοκρασία περιβάλλοντος πρέπει να βρίσκεται μεταξύ 10°C και 40°C (50°F , 104°F).
Er 5-9	Η συσκευή δεν λειτουργεί πλέον άψογα.	Βγάζετε για περ. 1 λεπτό τη μπαταρία και την τοποθετείτε πάλι. Σε περίπτωση ένδειξης σφάλματος κατ' επανάληψιν απευθυνθείτε στο εμπορικό κατάστημα ή στο τμήμα τεχνικής υποστήριξης πελατών.
H1	(1) Είδος λειτουργίας θερμόμετρο αυτού: Η υπολογισμένη θερμοκρασία είναι ψηλότερη από $42,2^{\circ}\text{C}$ (108°F). (2) Είδος λειτουργία SCAN: Η υπολογισμένη θερμοκρασία είναι ψηλότερη από 80°C (176°F).	χρησιμοποιείτε το θερμόμετρο μόνο μέσα στα όρια της αναφερόμενης περιοχής θερμοκρασίας. Καθαρίζετε κατά περίπτωση τη μύτη μέτρησης. Σε περίπτωση ένδειξης σφάλματος κατ' επανάληψιν απευθυνθείτε στο εμπορικό κατάστημα ή στο τμήμα τεχνικής υποστήριξης πελατών.

Μήνυμα σφάλματος	Πρόβλημα	Λύση
LO	(1) Είδος λειτουργίας θερμόμετρο αυτιού: Η υπολογισμένη θερμοκρασία είναι χαμηλότερη από 34 °C (93,2 °F). (2) Είδος λειτουργία SCAN: Η υπολογισμένη θερμοκρασία είναι χαμηλότερη από -22 °C (-7,6 °F).	χρησιμοποιείτε το θερμόμετρο μόνο μέσα στα όρια της αναφερόμενης περιοχής θερμοκρασίας. Καθαρίζετε κατά περίπτωση τη μύτη μέτρησης. Σε περίπτωση ένδειξης σφάλματος κατ' επανάληψιν απευθυνθείτε στο εμπορικό κατάστημα ή στο τμήμα τεχνικής υποστήριξης πελατών.
	Δεν απαιτείται αυτοέλεγχος.	Τοποθετείτε νέες μπαταρίες.

8. Καθαρισμός, αποθήκευση, απορριμματική διαχείριση

Μετά από κάθε χρήση καθαρίζετε τη μύτη του αισθητήρα. Χρησιμοποιείτε για το σκοπό αυτό ένα μαλακό πανί ή μια μπατονέτα, τα οποία μπορείτε να υγραίνετε με απολυμαντικό μέσο, αλκοόλ ή ζεστό νερό.

Για τον καθαρισμό ολόκληρης της συσκευής παρακαλείσθε να χρησιμοποιείτε ένα μαλακό πανί, το οποίο υγραίνετε ελαφρώς σε ήπιο σαπουνόνερο. Σε καμιά περίπτωση δεν επιτρέπεται να εισέλθει νερό στη συσκευή. Εάν παρόλα αυτά εισέλθει νερό στη συσκευή, παρακαλείσθε να αφαιρέσετε αμέσως τη μπαταρία.

Χρησιμοποιείτε πάλι τη συσκευή, μονό αφού αυτή έχει προηγουμένως στεγνώσει πλήρως.

Δεν χρησιμοποιείτε επιθετικά υλικά καθαρισμού.

Ποτέ μη βυθίζετε τη συσκευή μέσα στο νερό.

Αποθηκεύετε το θερμόμετρό πάντα με τοποθετημένο το προστατευτικό καπάκι, για να προστατέψετε τη μύτη του αισθητήρα.

Η συσκευή δεν επιτρέπεται να αποθηκεύεται ή επίσης και να χρησιμοποιείται σε υψηλή ή χαμηλή θερμοκρασία και υγρασία αέρος (βλέπε τεχνικές προδιαγραφές) κάτω από ηλιακή ακτινοβολία, σε συνδυασμό με ηλεκτρικό ρεύμα ή σε χώρους με πολύ σκόνη. Διαφορετικά μπορούν να προκύψουν ανακριβείς μετρήσεις.

Σε περίπτωση που σκοπεύετε να την αποθηκεύσετε για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα αφαιρείτε τη μπαταρία.

Η συσκευή πρέπει μετά από 3 χρόνια να ελεγχθεί (βαθμονομηθεί) μετρητικά. Παρακαλείσθε να αποστείλετε την πλήρη συσκευή στο εμπορικό κατάστημα ή στη διεύθυνση σέρβις.

Παρακαλείσθε να εκτελείτε την απορριμμ ατική διαχείριση της συσκευής σύμφωνα με τη διάταξη για παλιές ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές 2002/96/EC – WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment). Σε περίπτωση που έχετε ερωτήσεις όσον αφορά την απορριμμ ατική διαχείριση παρακαλείσθε να έρθετε σε επαφή με την αρμόδια δημοτική υπηρεσία.



9. Τεχνικά χαρακτηριστικά

Υποδειξη: Σε περίπτωση χρήσης της συσκευής εκτός των ορίων των προδιαγραφών δεν εξασφαλίζεται η άψογη λειτουργία της!

Με επιφύλαξη για τεχνικές αλλαγές με σκοπό τη βελτίωση και την περαιτέρω εξέλιξη του προϊόντος.

Μοντέλο	FT 60
Όρια μέτρησης	Είδος λειτουργίας θερμόμετρο μετώπου: 34°C-42,2°C (93,2°F - 108,0°F) Είδος λειτουργίας SCAN: -22 °C – 80 °C (-7,6 °F – 176 °F)
Ακρίβεια μέτρησης εργαστηρίου	Είδος λειτουργίας θερμόμετρο μετώπου: ± 0,3 °C (±0,5 °F) από 34 °C - 42,2 °C (93,2 °F - 108 °F) Είδος λειτουργίας SCAN: ± 0,3 °C (±0,5 °F) από 22 °C - 42,2 °C (71,6 °F - 108 °F) ± 2 °C (±4 °F) από > 42,2 °C - < 22 °C (> 108 °F - < 71,6 °F)
Χρονικό διάστημα μεταξύ δύο μετρήσεων	Τουλάχιστον 5 δευτερόλεπτα
Μονάδες μέτρησης	Κελσίου (°C) και Φαρενάιτ (°F)
Διάρκεια ζωής της μπαταρίας	10 °C έως 40 °C (50°F - 104°F) σε σχετική υγρασία αέρα έως 95% (μη συμπυκνούμενη)
Απόσυρση της μπαταρίας	-20 °C έως 50 °C (-4°F - 122°F) σε σχετική υγρασία αέρα έως 95% (μη συμπυκνούμενη)
Διαστάσεις	34 x 145 x 28 mm
Βάρος	57 g συμπεριλαμβανομένης της μπαταρίας
Μπαταρία	1 μπαταρία λιθίου (τύπος 3V CR-2032)
Μνήμη	Για 9 μετρήσεις
Εξήγηση συμβόλων	Ταξινόμηση συσκευής τύπος BF  Προσοχή! Διαβάζετε τις οδηγίες χρήσης. 

Kære kunde

Det glæder os, at De har valgt et af vores produkter. Vores navn står for førsteklasses og omhyggeligt testede kvalitetsprodukter inden for områderne: varme, bløde terapiformer, blodtryk, kropstemperatur, vægt, massage og luft.
Læs denne brugsvejledning grundigt igennem og overhold anvisningerne.

Med venlig hilsen
Deres Beurer-team

1. Vigtige anvisninger

- Dette apparat er en ømfindtlig elektronisk enhed.
Sørg for at behandle det med omhu og undgå at udsætte det for mekaniske stød.
- Udsæt ikke termometeret for direkte sollys.
- Apparatet skal befinde sig i det rum, hvor målingen skal foretages, i mindst 30 minutter.
- Termometeret er IKKE vandtæt. Derfor skal det undgås, at det kommer i direkte kontakt med vand eller andre væsker.
- Rengør målespidsen efter hver brug med en blød klud, der er fugtet med et desinfektionsmiddel.
- Kontrollér inden hver anvendelse, om linsen er beskadiget. Hvis linsen er beskadiget, bedes du henvende dig til forhandleren eller serviceadressen.
- Termometeret er konstrueret til praktisk anvendelse, men kan ikke erstatte lægebesøg.
- Dette apparat er ikke beregnet til erhvervsmæssig eller klinisk anvendelse.
- Apparatet er kun beregnet til det formål, der er beskrevet i denne brugervejledning.
- Reparationer må kun foretages af autoriserede serviceværksteder. Ellers bortfalder garantien.
- Apparatet er i overensstemmelse med EU-direktiv 93/42 EØF.
- Apparatet er i overensstemmelse med ASTM E 1965-98.
- Dette apparat er i overensstemmelse med den europæiske standard EN60601-1-2 og er underlagt særlige forsigtighedsregler med hensyn til elektromagnetisk kompatibilitet. Vær opmærksom på, at bærbart og mobilt HF-kommunikationsudstyr kan påvirke dette apparat. Mere detaljerede oplysninger kan indhentes på den angivne kundeserviceadresse.

- Hvis du har yderligere spørgsmål vedr. brugen af vores apparater, bedes du henvende dig til din forhandler eller til vores kundeservice.
- Læs denne betjeningsvejledning omhyggeligt igennem, opbevar den til senere brug og gør den tilgængelig for andre brugere, og iagttag henvisningerne.

2. Værd at vide vedrørende omgang med dette termometer

Før brugen af et pandetermometer, et øretermometer eller et konventionelt stavtermometer skal man være opmærksom på følgende:

De forskellige ovennævnte termometre egner sig til måling af kropstemperaturen på forskellige steder af kroppen: Pandetermometer:

kun måling på panden, øretermometer: kun måling i øret, stavtermometer: rektal måling (i anus), aksial (under skulderen) eller oral måling (i munden).

Temperaturværdien varierer alt efter, på hvilket sted på kroppen der måles. Afvigelsen kan hos raske personer ligge mellem 0,2 – 1°C på forskellige steder på kroppen. Sådan ligger det normale

temperaturområde ved:

- pandetemperaturen – målt med et pandetermometer: 35,8 til 37,6 °C,
- øretemperaturen – målt med et øretermometer: 36,0 °C til 37,8 °C,
- rektalt målt temperatur – målt med et konventionelt termometer: 36,3 til 37,8°C,
- temperatur målt i munden – målt med et konventionelt termometer: 36,0 °C til 37,4 °C.

Beurers tip:

Temperaturer, som er målt med forskellige termometre, kan ikke sammenlignes med hinanden.

Meddel derfor Deres læge eller tag, hvis De selv stiller diagnosen, hensyn til, hvilket termometer De har målt kropstemperaturen med på hvilket sted.

Et rask menneskes temperatur påvirkes desuden af følgende faktorer:

- Det individuelle, personafhængige stofskifte
- Alderen (Kropstemperaturen er højere ved spædbørn og små børn og falder med tiltagende alder.
Hos børn optræder større temperaturudsving hurtigere og hyppigere.)
- Af påklædningen
- Af den omgivende temperatur


- Af tidspunktet på dagen (Om morgenen er kropstemperaturen lavere og stiger i løbet af dagen frem til om aftenen.)
- Af den forudgående fysiske og, med mindre indflydelse, også mentale aktivitet

Beurers tip:


Temperaturmålingen giver en måleværdi, som bringer oplysning om et menneskes aktuelle kropstemperatur. Er De usikker med hensyn til fortolkningen af resultaterne, eller forekommer der unormale værdier (f.eks. feber), bør De henvende Dem til Deres egen læge. Dette gælder også ved små temperaturændringer, hvis andre sygdomssymptomer føjer sig til, f.eks. uro/stærk sveden/rødmende hud/høj pulsfrekvens/kollapstendens osv.

3. Apparatbeskrivelse

Forside

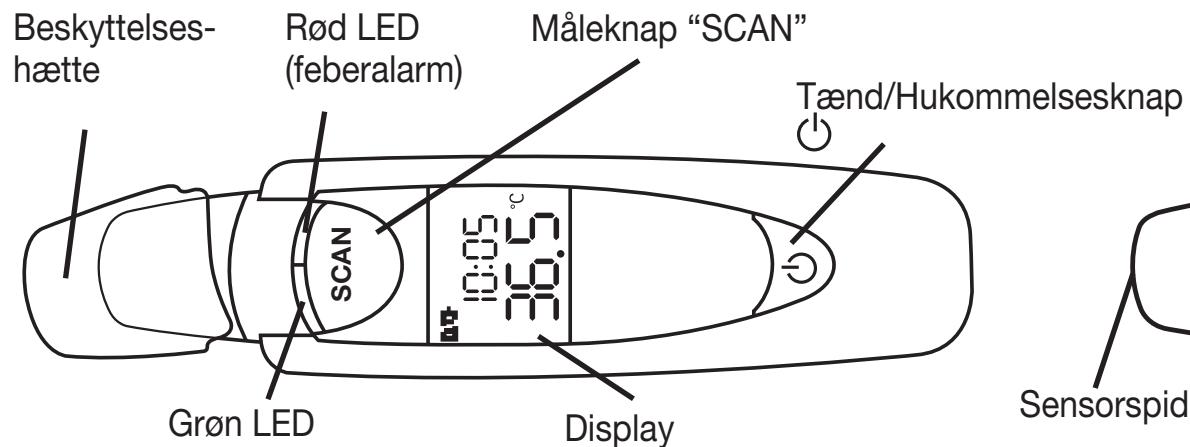

Bagside

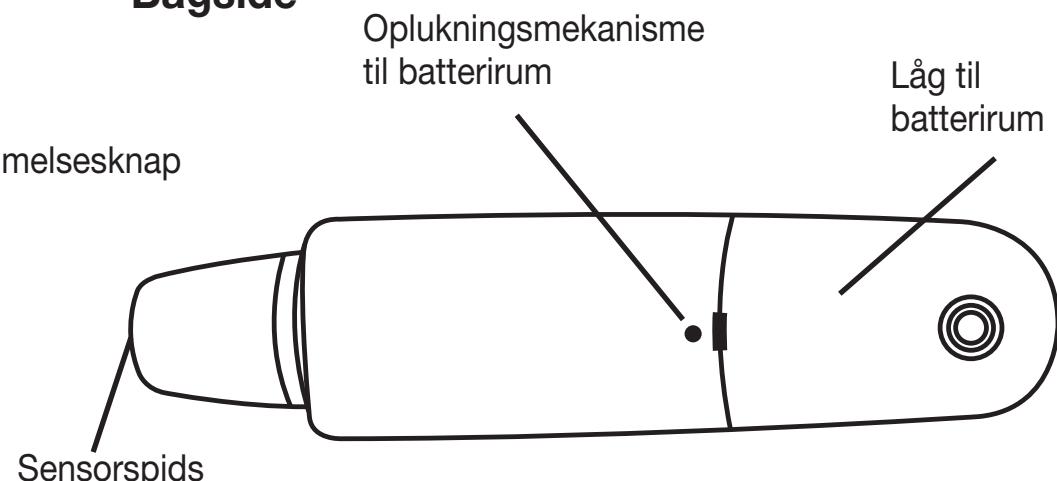

4. Funktioner

Dette infrarød-termometer beregnet til måling af

- Temperaturen på den menneskelige pande,
- Overfladetemperatur på genstande og væsker,
- Omgivelsestemperatur.

Desuden har dette termometer disse yderligere funktioner:

- 9 hukommelsespladser til nem opfølgning på temperaturforløbet,

- Dato og klokkeslæt, også på de lagrede måleværdier,
- Optisk og akustisk feberalarm ved temperaturer over 37,5 °C,
- Mulighed for at skifte mellem °C und °F.

5. Ibrugtagning

Tag beskyttelseshætten af. Tænd termometeret med „“-knappen. Efter en kort selvtest og to korte bip-lyde er termometeret klar til at mÅle temperaturen pÅ panden.



5.1 Indstilling af klokkeslæt og dato

Tryk vedvarende pÅ „“-knappen i 5 sekunder med tændt termometer. SÅ snart symbolet „SET“ vises i displayet, kan man ved hjælp af „SCAN“-knappen indtille 12- eller 24-timerstilstand, time, minut, år, måned og dag efter hinanden (for 24-timerstilstand vises "24" i displayet). Bekræft hver af de indstillede værdier med „“-knappen.

5.2 Batterier

Batteriet af typen 3 V CR2032 er allerede indsæt og har alt efter anvendelse en levetid pÅ ca. 3000 målinger. Når batteriet bliver svagt, vises batteriadvarselsymbolet .

Temperaturmålinger kan stadig foretages, batteriet skal udkiftes. Når batterisymbolet blinker , skal batteriet udkiftes. Skub batterirummets dækSEL bagud.

Sluk da apparatet, tryk med en spids genstand pÅ oplukningsmekanismen til batterirummet og skub samtidig batterirummet nedad.



Indsæt et batteri af samme type med plus-polen opad. Luk batterirummets dækSEL igen.

Brugte batterier mÅ ikke smides i husholdningsaffaldet. Du er ifølge loven forpligtet til at bortskaffe brugte

batterier miljømæssigt korrekt. Bortskaf dem hos el-forhandleren eller pÅ et passende indsamlingssted.

Bemærkning: Disse tegn findes pÅ batterier, der indeholder skadelige stoffer: Pb = Batteriet indeholder bly, Cd = Batteriet indeholder cadmium, Hg = Batteriet indeholder kviksølv.

Batteriet i dette apparat indeholder ikke skadelige stoffer.

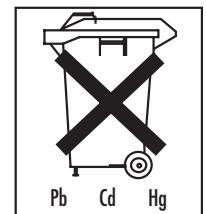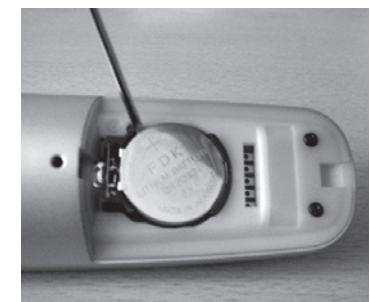

6. Anvendelse

Kontrollér altid, at sensoren er ren og ubeskadiget. Tænd apparatet.

6.1 Måling på panden

Efter en kort selvtest og to korte bip-lyde er termometeret klar til at måle temperaturen på panden. Infrarød-termometeret befinner sig i modusen „Pandetermometer“. Dette kan ses på ☺-symbolet. Vær opmærksom på, at termometeret skal befinde sig i mindst 30 minutter i det rum, som temperaturmålingen skal foretages i, at kroppens tilstand, f.eks. øget sveddannelse på panden, indtagelse af forskrævende medicin og hu irritationer kan give forkerte måleresultater, og at hhv. panden eller tindingen skal være fri for sved og kosmetik.



Sæt termometeret på venstre eller højre tinding og tryk på SCAN-knappen. Før termometeret frem og tilbage over tindingen. Under målingen høres korte bip-lyde, som indikerer, at termometeret har fundet en ny højeste måleværdi. Afslutningen af måletiden angives med en lang bip-lyd. Slip „SCAN“-knappen. Nu kan du aflæse den målte værdi. Desuden lyser den LED, som svarer til måleresultatet: den grønne LED viser, at kropstemperaturen ligger i det normale område, den røde LED lyser derimod ved måleværdier over 37,5 °C, dvs. feberalarm. Måletiden er normalt mellem 5 og 8 sekunder, men kan vare op til 30 sekunder. Termometeret indikerer med to korte bip-lyde og ved, at pandesymbolet ikke mere blinker, at apparatet er klar til en ny måling.

6.2 Lagring af måleværdierne

Den sidst målte temperatur, dvs. kun den sidste værdi af en række målinger, bliver automatisk lagret så snart termometeret slukker. Der er 9 hukommelsespladser til rådighed til dette fårmål.

Du kan fremkalde den sidste måleværdi med knappen „◊“. Desuden vises dato og klokkeslæt.

LED'en understøtter ikke fremkaldelse af lagrede måleværdier.

Hvis du stadig holder „◊“-knappen trykket ned efter målingen, kommer du til en speciel målemodus, hvor apparatet ikke udfører korrekte målinger. Lad i dette tilfælde apparatet slukke automatisk og tænd det derefter igen.

6.3 Overfladetemperaturer

Hvis du vil måle overfladetemperaturer med dette infrarød-termometer, skal du skifte til SCAN-modus.

Dertil skal du med apparatet tændt (standardmæssigt i pandetermometer-modus) holde ◊-knappen trykket ned og

samtidig trykke på SCAN-knappen. Dette modus kendetegnes med symbolet . Når du holder SCAN-knappen trykket ned, vises den målte overfladetemperatur kontinuerligt. Du kan anbringe sensorspidsen direkte på den overflade, hvis temperatur skal måles, eller måle fra en lille afstand (dyp aldrig sensorspidsen ned i væsker).

Vær opmærksom på, at den viste temperatur er den målte og ikke tilpassede temperatur. Den kan ikke sammenlignes med pandetemperaturen.

6.4 Rumtemperatur

Efter målingen skifter termometeret efter ca. 1 minut automatisk til standby-modus, men det sker kun, hvis klokkeslættet er blevet indstillet. Denne modus kendetegnes med symbolet og omgivelsestemperaturen vises kontinuerligt. Hvis du vil bruge termometeret til måling af rumtemperaturen, skal det anbringes sådan, målingen ikke kan påvirkes af solstråling eller andet, f.eks. kold trækluft fra klimaanlæg. Udover omgivelsestemperaturen, som aktualiseres en gang i minuttet, vises skiftevis dato og klokkeslæt.

6.5 Ændring af måleenhed

Du kan indstille apparatet til at vise temperaturen i grader Celsius ($^{\circ}\text{C}$) eller grader Fahrenheit ($^{\circ}\text{F}$). For at indstille skal du holde måleknappen SCAN trykket ned på termometeret, som befinner sig i slukket eller standby tilstand, og samtidig trykke på Tænd/Hukommelsesknappen . Hold de to knapper trykket ned, indtil måleenheden ændres. Alle lagrede værdier bliver nu vist i den nye måleenhed.

7. Fejlafhjælpning

Fejlmed-delelse	Problem	Løsning
	Måling under selvtesten, apparatet er endnu ikke klar til måling	Vent til øresymbolet ikke mere blinker.
	Stærke udsving i omgivelsestemperaturen.	Lad apparatet befinde sig i mindst 30 minutter i rummet, inden målingen foretages.
	Omgivelsestemperatur under $10\text{ }^{\circ}\text{C}$ eller $40\text{ }^{\circ}\text{C}$ ($<50\text{ }^{\circ}\text{F}$, $>104\text{ }^{\circ}\text{F}$).	Omgivelsestemperaturen skal ligge imellem $10\text{ }^{\circ}\text{C}$ og $40\text{ }^{\circ}\text{C}$ ($50\text{ }^{\circ}\text{F}$, $104\text{ }^{\circ}\text{F}$).

Er 5-9	Apparatet fungerer ikke mere fejlfrit.	Tag batteriet ud i ca. 1 minut og sæt det ind igen. Henvend dig ved gentagne fejlvisninger til forhandleren eller vores kundeservice.
Fejlmed-delelse	Problem	Løsning
Hi	1) Øretermometer-modus: den målte temperatur er højere end 42,2 °C (108 °F). 2) SCAN-modus: den målte temperatur er højere end 80 °C (176°F).	Brug kun termometeret inden for det angivne temperaturområde. Rengør om nødvendigt målespidsen. Henvend dig ved gentagne fejlvisninger til forhandleren eller vores kundeservice.
Lo	1) Øretermometer-modus: den målte temperatur er lavere end 34 °C (93,2 °F). 2) SCAN-modus: den målte temperatur er lavere end -22 °C (-7,6 °F).	Brug kun termometeret inden for det angivne temperaturområde. Rengør om nødvendigt målespidsen. Henvend dig ved gentagne fejlvisninger til forhandleren eller vores kundeservice.
	Selvtest er ikke nødvendig.	Indsæt nye batterier.

8. Rengøring, opbevaring, bortskaffelse

Rengør sensorspidsen efter hver brug. Dertil skal bruges en blød klud eller en vatpind, som kan være fugtet med et desinfektionsmiddel, alkohol eller varmt vand.

Til rengøring af hele apparatet skal du bruge en blød klud, som er let fugtet med en mild sæbeopløsning. Der må aldrig komme vand ind i apparatet. Hvis der alligevel kommer vand ind i apparatet, skal du straks fjerne batteriet.

Brug først apparatet igen, når det er fuldkommen tørt.

Der må ikke bruges aggressive rengøringsmidler.

Dyp aldrig apparatet ned i vand.

Opbevar altid termometeret med beskyttelseshætten påsat for at beskytte sensorspidsen.

Apparatet må ikke opbevares eller bruges ved for høj eller lav temperatur eller luftfugtighed (se de tekniske specifikationer), ved direkte sollys, i forbindelse med elektrisk strøm eller på støvede steder. Ellers kan der opstå unøjagtigheder.

Tag batteriet ud, hvis apparatet skal opbevares ubenyttet i længere tid.

Apparatet skal måleteknisk kontrolleres (kalibreres) efter 3 år. Send i denne forbindelse venligst det samlede apparatet til forhandleren eller serviceadressen.

Bortskaf apparatet ifølge forordningen vedr. brugte el- og elektronikapparater 2002/96/EU – WEEE (Waste Electrical and Elektronik Equipment). Hvis du er i tvivl, bedes du henvende dig til de ansvarlige kommunale myndigheder.



9. Tekniske data

Bemærkning: Vi forbeholder os ret til tekniske ændringer med henblik på forbedringer og videreudvikling af produktet.

Navn og modell	FT 60
Måleområde	Pandetermometer-modus: 34 °C – 42,2 °C (93,2 °F – 108,0 °F) SCAN-Modus: -22 °C – 80 °C (-7,6 °F – 176 °F)
Laboratorie-målenøjagtighed	Pandetermometer-modus: $\pm 0,3$ °C ($\pm 0,5$ °F) fra 34 °C – 42,2 °C (93,2 °F – 108,0 °F) SCAN-modus: $\pm 0,3$ °C ($\pm 0,5$ °F) fra 22 °C – 42,2 °C (71,6 °F – 108 °F) ± 2 °C (± 4 °F) ved $> 42,2$ °C < 22 °C (> 108 °F $< 71,6$ °F)
Tid mellem to målinger	Mindst 5 sekunder
Måleenheder	°Celsius (°C) eller °Fahrenheit (°F)
Brugsbetingelser	10 °C til 40 °C (50 °F – 104 °F) ved en relativ luftfugtighed på op til 95 % (ikke kondenserende)
Opbevaringsbetingelser	-20 °C til 50 °C (-4 °F – 122 °F) ved en relativ luftfugtighed på op til 95 % (ikke kondenserende)
Mål	34 x 145 x 28 mm
Vægt	57 g inklusive batteri
Batteri	1 lithiumbatteri (type 3 V CR-2032)
Hukommelse	Til 9 målinger
Tegnforklaring	Apparatklassifikation type BF Læs venligst brugsanvisningen!

Bästa/bäste kund,

vi är glada över att du bestämt dig för en produkt ur vårt sortiment.

Vårt namn borgar för högvärdiga och noga kontrollerade kvalitetsprodukter inom områdena värme, mjuk terapi, blodtryck, kroppstemperatur, vikt, massage och luft.

Läs igenom denna bruksanvisning noga och följ anvisningarna i den.

Med vänliga hälsningar

Ditt Beurer-team

1. Viktiga anvisningar

- Denna apparat är en ömtålig elektronisk enhet.
Hantera den varsamt och akta den för stötar.
- Placera inte termometern i direkt solljus.
- Du bör låta enheten befina i rummet minst 30 minuter innan du utför någon mätning.
- Termometern är INTE vattentät. Den bör därför inte komma i direkt kontakt med vatten eller andra vätskor.
- Efter varje användning ska mätpetsen rengöras med en mjuk trasa som fuktats med desinfektionsmedel.
- Kontrollera före varje användning om linsen har blivit skadad. Om linsen är skadad ska du vända dig till återförsäljaren eller en serviceverkstad.
- Termometern är konstruerad som ett praktiskt hjälpmittel som dock aldrig kan ersätta ett besök hos doktorn.
- Denna enhet är inte avsedd för professionellt eller kliniskt bruk.
- Enheten får bara användas för det ändamål som beskrivs i bruksanvisningen.
- Reparationer får bara utföras av behöriga serviceverkstäder. I annat fall ogiltigförklaras garantin.
- Denna enhet uppfyller riktlinjerna i EG-direktivet 93/42 EEG.
- Denna apparat uppfyller kraven i den europeiska normen EN60601-1-2 och däri ingående särskilda säkerhetsföreskrifter gällande elektromagnetisk kompatibilitet. Tänk på att bärbar och mobil HF-kommunikationsutrustning kan påverka denna apparat. Du kan få mer information genom att kontakta angiven kundtjänst.
- Denna enhet uppfyller ASTM E 1965-98.

- Kontakta återförsäljaren eller vår kundtjänst om du har några frågor rörande användningen av denna apparat.
- Läs bruksanvisningen noggrant, spara den för senare bruk, se till att den finns tillgänglig för andra användare och fölж anvisningarna.

2. Värt att veta om hur Beurer örrontermometer används

Tänk på följande innan du använder en panntermometer, en örrontermometer eller en konventionell febertermometer: De olika termometrarna som nämns ovan lämpar sig för mätning av kroppstemperatur på olika ställen på kroppen: panntermometer: bara för mätning på pannan, örrontermometer: bara för mätning i öronen, vanlig febertermometer: för rektal (i ändtarmen), axial (i armhålan) eller oral mätning (i munnen). Temperaturvärdet varierar, beroende på var på kroppen som mätningen görs. Det kan skilja 0,2-1 °C mellan olika kroppsdelar på friska människor. Så här ser det normala temperaturområdet ut för:

- panntemperatur mätt med en panntermometer: 35,8 till 37,6 °C,
- örontemperatur – mätt med en örrontermometer: 36,0 °C till 37,8 °C,
- rektalt uppmätt temperatur – uppmätt med en konventionell febertermometer: 36,3 till 37,8 °C,
- muntemperatur – mätt med en konventionell termometer: 36,0 °C till 37,4 °C.

Tips från Beurer:

Temperaturer som uppmätts med olika termometrar kan inte jämföras med varandra.

Berätta därför för läkaren med vilken termometer och på vilket ställe på kroppen du mätt kroppstemperaturen och ta även själv hänsyn till resultatet vid egendiagnos.

En frisk människas temperatur påverkas dessutom av följande faktorer:


- Den individuella, personrelaterade ämnesomsättningen
- Åldern (Kroppstemperaturen är högre hos spädbarn och små barn och sjunker sedan med stigande ålder. Hos barn är temperaturvariationerna snabbare och vanligare.)
- Kläderna
- Utomhustemperaturen
- Tiden på dygnet (På morgonen är kroppstemperaturen lägre och stiger sedan under dagen fram till kvällen.)
- Den pågående eller just avslutade kroppsliga och, med mindre påverkan, den mentala aktiviteten

Tips från Beurer:


Temperaturmätningen ger ett mätvärde som ger information om en människas aktuella kroppstemperatur. Kontakta en läkare, om du är osäker på hur du ska tolka resultaten eller om termometern visar onormala värden (till exempel feber). Detta gäller även vid små temperaturförändringar, om andra sjukdomssymtom, som till exempel oro, stark svettning, hudrodnad, hög puls eller tendens till kollaps, tillstötter.

3. Beskrivning av enheten

Framsida

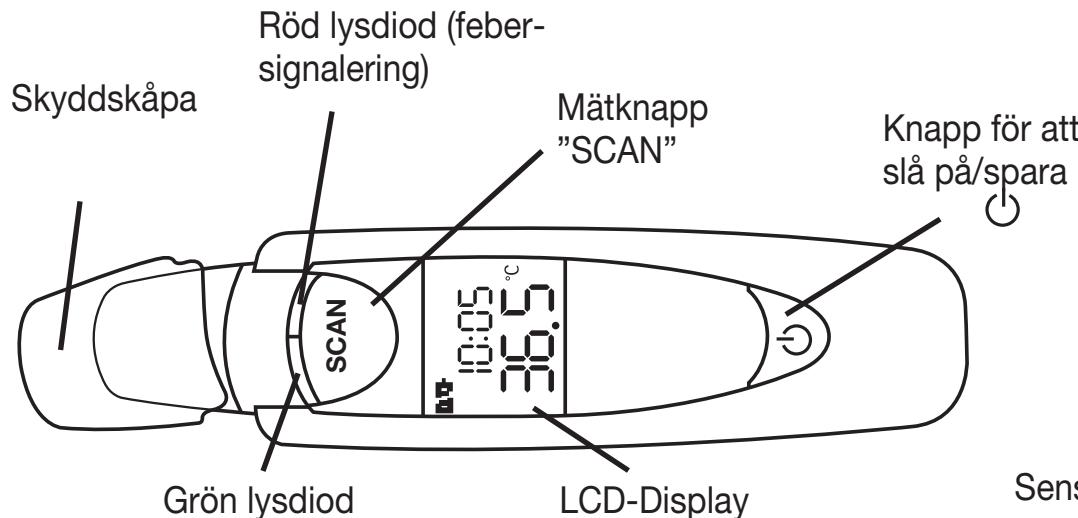

Baksida

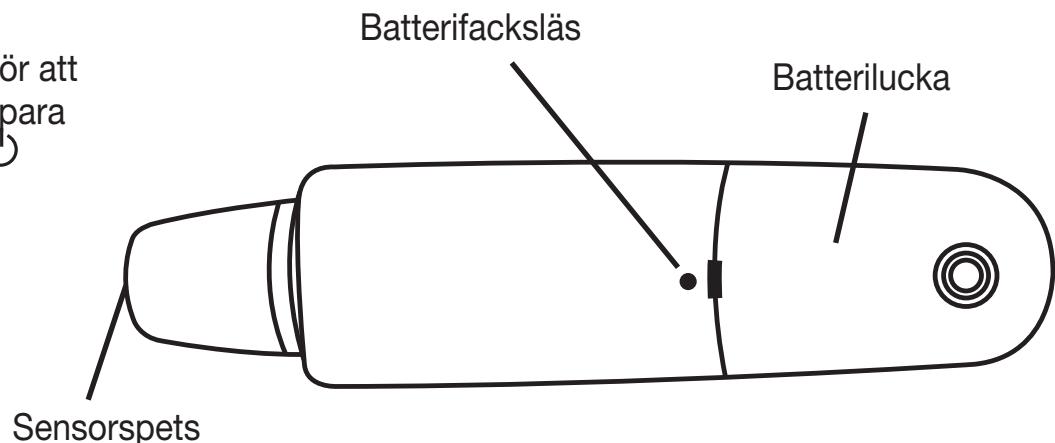

4. Funktioner

Denna infrarödtermometer är avsedd att mäta

- temperaturen i pannan på en människa,
- yttemperaturen hos föremål och vätskor,
- den omgivande temperaturen.

Dessutom har termometern följande funktioner:

- 9 minnesplatser för att enkelt kunna följa temperaturkurvor,
- datum och tid, även för alla sparade mätvärden,

- visuell och akustisk febersignalering vid temperaturer över 37,5 °C,
- temperaturen kan visas i °C eller °F.

5. Komma igång

Ta av skyddskåpan. Slå på termometern med knappen "O". Efter en kort självtest och två korta piptoner är termometern redo att mäta temperaturen i pannan.



5.1 Ställa in klockslag och datum

Medan termometern är påslagen håller du knappen "O" nedtryckt i 5 sekunder. När texten "SET" visas på displayen kan du använda knappen "SCAN" för att växla mellan 12- och 24-timmarsvisning samt ställa in timme, minut, år, månad och dag (vid 24-timmarsvisning visas siffrorna "24" på displayen). Bekräfta varje inställt värde med knappen "O".

5.2 Batterier

Vid leveransen sitter redan ett batteri av typen 3 V CR2032 i termometern. Detta batteri räcker till ca 3 000 mätningar beroende på hur termometern används.

När batteriet börjar bli svagt visas en varningssymbol för låg batterinivå. När detta sker kan du inte använda termometern förrän du har satt in ett nytt batteri. När batterisymbolen blinkar måste batteriet bytas ut.


Stäng då av örontermometern, tryck på batterifackslåset med ett spetsigt föremål och skjut samtidigt batteriluckan neråt. Ta ur det förbrukade batteriet som visas i fi guren intill.

Lägg i ett nytt batteri av samma typ och med pluspolen vänd uppåt. Stäng batterifacket igen. Förbrukade

batterier får inte kastas i hushållsavfallet, utan måste hanteras enligt gällande bestämmelser. Lämna in dem till elfackhandeln eller närmaste batteriinsamling/återvinningscentral.

OBS: Dessa symboler finns på batterier som innehåller skadliga ämnen: Pb = batteriet innehåller bly, Cd = batteriet innehåller kadmium, Hg = batteriet innehåller kvicksilver.

Batteriet i denna apparat innehåller inga skadliga ämnen.

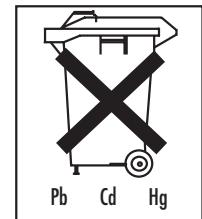

6. Användning

Kontrollera alltid att sensorn är ren och utan skador. Slå på apparaten.

6.1 Mätning i pannan

Efter en kort självtest och två korta piptoner är termometern redo att mäta temperaturen i pannan. Infrarödtermometern är nu i läget "panntermometer". Detta anges av symbolen ☺.

Tänk på att termometern måste befina sig minst 30 minuter i rummet innan mätningen utförs, samt att kroppsrörelser, förhöjd svettbildning i pannan, intag av kärlsammandragande läkemedel och hudirritationer kan påverka mätresultatet. Se också till att panna och tinningar är fria från svett och kosmetika.

Placera termometern på vänster eller höger tinning och tryck på knappen SCAN. För termometern fram och tillbaka över tinningen. Under mätningen hörs korta piptoner som anger att termometern har hittat ett nytt, högsta mätvärde.

När mättiden är slut hörs en lång pipton. Släpp "SCAN"-knappen.

Nu kan du läsa av mätvärdet.

Den lysdiod som överensstämmer med nivån på mätvärdet visas också: den gröna lysdioden visar att kroppstemperaturen är inom det normala intervallet, medan den röda lysdioden anger ett mätvärde över 37,5 °C, dvs. febersignalering.

Mättiden är vanligtvis 5–8 sekunder, men mätningen kan ta upp till 30 sekunder.

När två korta piptoner hörs och symbolen för mätning i pannan inte blinkar längre, är termometern redo för en ny mätning.



6.2 Spara mätvärden

Det senast uppmätta värdet, dvs. bara det senaste värdet i en mätserie, sparas automatiskt när termometern stängs av. Termometern har 9 minnesplatser för lagring av temperaturer.

Du kan visa det senaste mätvärdet genom att trycka på knappen "⌚". Även datum och klockslag visas.

Lysdioderna stödjer inte visning av sparade mätvärden. Om du trycker på "⌚"-knappen igen efter mätningen, växlar enheten till ett speciellt mätläge i vilket en korrekt mätning inte kan göras. I detta fall ska du vänta på att termometerns stängs av automatiskt och sedan slå på den igen.

6.3 Yttemperaturer

För att mäta yttemperaturer med denna enhet måste du första växla till läge "SCAN".

Se till att termometern är påslagen (i standardläget pannmätning), håll "⌚"-knappen nedtryckt och tryck samtidigt på "SCAN"-knappen. Detta läge anges med symbolen ☎. När du håller knappen "SCAN" nedtryckt, mäts och visas yttemperaturen kontinuerligt. Du kan antingen placera sensorspetsen direkt på ytan som ska mätas eller hålla den en liten bit ifrån (den får inte doppas ner i vätskor).

Tänk på att det är den uppmätta och inte justerade yttemperaturen som visas. Den kan inte jämföras med panntemperaturen.

6.4 Rumstemperatur

Ca 1 minut efter mätningen växlar termometern automatiskt till standbyläge, dock enbart om tiden är inställd. Detta läge anges med symbolen och därvid visas den omgivnade temperaturen kontinuerligt.

När du använder termometern för att mäta rumstemperaturen måste du placera den så att den inte påverkas av t.ex. direkt solljus eller kalldrag från en luftkonditioneringsanordning. Förutom omgivningstemperaturen, som uppdateras en gång per minut, visas omväxlande datum och klockslag.

6.5 Ändra enhet för mätvärdena

Du kan visa temperaturen i grader Celsius ($^{\circ}\text{C}$) eller grader Fahrenheit ($^{\circ}\text{F}$). Ställ in önskad enhet genom att, när termometern är avslagen resp. befinner sig i standbyläge, hålla "SCAN"-knappen nedtryckt och dessutom trycka på knappen "". Håll båda knapparna nedtryckta tills mättenheten ändras. Alla sparade värden visas i den nya mättenheten.

7. Problemlösning

Felmeddelande	Problem	Lösning
	Mätning under självtesten, enheten är inte redo för mätning.	Vänta tills öronsymbolen inte blinkar längre.
	Stora variationer i den omgivande temperaturen.	Låt enheten vara minst 30 minuter i rummet innan du utför mätningen.
	Omgivande temperatur under $10\ ^{\circ}\text{C}$ eller över $40\ ^{\circ}\text{C}$ ($< 50\ ^{\circ}\text{F}$, $> 104\ ^{\circ}\text{F}$).	Den omgivande temperaturen måste vara mellan $10\ ^{\circ}\text{C}$ och $40\ ^{\circ}\text{C}$ ($50\ ^{\circ}\text{F}$ och $104\ ^{\circ}\text{F}$).
	Enheden fungerar inte längre som den ska.	Ta ut batteriet, vänta ca 1 minut och sätt sedan in batteriet igen. Om felet kvarstår bör du vända dig till en fackhandlare eller till vår kundtjänst.

Felmedde- lande	Problem	Lösning
H	1) Örontermometerläge: den visade temperaturen är högre än 42,2 °C (108 °F). 2) SCAN-läge: den visade temperaturen är högre än 80 °C (176 °F).	Använd bara termometern inom det angivna temperaturintervallet. Rengör mätspetsen vid behov. Om felet kvarstår bör du vända dig till en fackhandlare eller till vår kundtjänst.
L	1) Örontermometerläge: den visade temperaturen är mindre än 34 °C (93,2 °F). 2) SCAN-läge: den visade temperaturen är mindre än 22 °C (-7,6 °F).	Använd bara termometern inom det angivna temperaturintervallet. Rengör mätspetsen vid behov. Om felet kvarstår bör du vända dig till en fackhandlare eller till vår kundtjänst.
	Självtest behövs inte.	Sätt in nya batterier.

8. Rengöring, förvaring, avfallshantering

Gör ren sensorspetsen efter varje användning. Använd en mjuk trasa eller bomullstopp som har fuktats med desinfekti onsmedel, alkohol eller varmt vatten.

Enheden som helhet görs ren med en mjuk trasa som fuktats lätt med en mild tvållösning. Se till att vatten intetränger in i enheten. Om vatten ändå skulle råka trängas in i enheten ska du omgående ta ut batteriet. Använd inte enheten förrän den har torkat helt.

Använd inga aggressiva rengöringsmedel.

Doppa aldrig ner enheten i vatten.

Förvara alltid termometern med påsatt skyddskåpa för att skydda sensorspetsen.

Enheden får inte förvaras eller användas vid mycket hög eller låg temperatur eller luftfuktighet (se de tekniska specifikationerna) i direkt solljus, i anslutning till elektrisk ström eller på dammiga platser. I dessa fall kan noggrannheten försämras.

Om enheten ska förvaras under en längre tid bör batteriet tas ut.

Enheden måste provas (kalibreras) efter 3 år. För att göra detta lämnar du in eller skickar hela enheten till återförsäljaren eller kundtjänst.

Produkten avfallshanteras i enlighet med förordningen 2002/96/EC – WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment). Eventuella frågor riktas till den för avfallshantering ansvariga kommunala myndigheten.



9. Tekniska data

OBS: Om enheten inte används inom de angivna specifikationerna kan funktionen inte garanteras!
Vi förbehåller oss rätten till ändringar som syftar till förbättring och vidareutveckling av produkten.

Namn och modell	FT 60
Mätområde	Panntermometerläge: 34 °C – 42,2 °C (93,2 °F – 108,0 °F) SCAN-läge: -22 °C – 80 °C (-7,6 °F – 176 °F)
Labbmätnoggrannhet	Panntermometerläge: ±0,3 °C (±0,5 °F) mellan 34 °C – 42,2 °C (93,2 °F – 108,0 °F) SCAN-läge: ±0,3 °C (±0,5 °F) mellan 22 °C – 42,2 °C (71,6 °F – 108 °F) ±2 °C (±4 °F) vid > 42,2 °C < 22 °C (>108 °F <71,6 °F)
Tid mellan två mätningar	Minst 5 sekunder
Måttenheter	Grader Celsius (°C) respektive grader Fahrenheit (°F)
Driftvillkor	10 – 40 °C (50 – 104 °F) vid en relativ luftfuktighet upp till 95 % (inte kondenserande)
Förvaringsvillkor	-20 °C till 50 °C (-4 °F till 122 °F) vid en relativ luftfuktighet upp till 95 % (inte kondenserande)
Mått	34 x 145 x 28 mm
Vikt	57 g inklusive batteri
Batteri	1 litiumbatteri (typ 3 V CR-2032)
Minne	För 9 mätvärden
Teckenförklaring	Apparatklass typ BF  Läs igenom hela bruksanvisningen! 

Kjære kunde

Det gleder oss at du har valgt et av våre produkter. Vårt navn står for høyverdige produkter og nøyne kontrollerte kvalitetsprodukter innenfor områdene varme, „myke terapiformer“, blodtrykk, kroppstemperatur, vekt, massasje og luft.
Les denne bruksanvisningen nøyne, og følg instruksjonene.

Med vennlig hilsen
Ditt Beurer-team

1. Viktig informasjon

- Dette apparatet er et ømfintlig elektronisk apparat.
Vennligst håndter det med omhu og utsett det ikke for mekaniske støt.
- Utsett ikke termometeret for direkte sollys.
- Apparatet bør befinner seg i rommet hvor målingen gjennomføres i minst 30 minutter.
- Termometeret er IKKE vanntett. Av denne grunn må direkte kontakt med vann eller andre væsker unngås.
- Rengjør målespissen etter hver bruk med en myk klut fuktet med desinfeksjonsmiddel.
- Kontroller før hver bruk om linsen er skadet. Hvis denne er skadet, henvend deg til forhandler- eller serviceadressen.
- Termometeret ble konstruert for praktisk bruk, men det kan ikke erstatte legebesøk.
- Dette apparatet er ikke bestemt for yrkesmessig eller klinisk bruk.
- Apparatet er bare bestemt for formålet angitt i denne bruksanvisningen.
- Reparasjoner må bare foretas av autorisert kundeservice. Ellers opphører garantikravet.
- Dette apparatet er i samsvar med EU-direktivet 93/42 EØF.
- Dette apparatet er i samsvar med ASTM E 1965-98.
- Denna apparat uppfyller kraven i den europeiska normen EN60601-1-2 och därmed ingående särskilda säkerhetsföreskrifter gällande elektromagnetisk kompatibilitet. Tänk på att bärbar och mobil HF-kommunikationsutrustning kan påverka denna apparat. Du kan få mer information genom att kontakta angiven kundtjänst.
- Hvis du har flere spørsmål til bruk av våre produkter, ta kontakt med din forhandler eller kundeservicen.
- Les oppmerksomt gjennom denne bruksanvisningen, oppbevar den for senere bruk, gjør den tilgjengelig for andre brukere og ta hensyn til henvisningene.

2. Verdt å vite om håndteringen av dette termometeret

Før du tar i bruk et pannetermometer, et øretermometer eller et konvensjonelt stavtermometer, må du være oppmerksom på følgende:

De ulike termometrene nevnt ovenfor egner seg til måling av kroppstemperatur på ulike steder på kroppen:

Pannetermometer: kun måling på pannen, øretermometer: kun måling i øret, stavtermometer: rektal måling (i endetarmen) aksial (under armen) eller oral måling (munnen).

Temperaturverdiene varierer alt etter hvilket sted på kroppen temperaturen måles. Hos friske personer kan variasjonene mellom de ulike stedene på kroppen ligge mellom 0,2–1°C. Det normale temperaturområdet ligger for:

- pannetemperaturen – målt med et pannetermometer: 35,8 til 37,6 °C,
- øretemperaturen – målt med et øretermometer: 36,0 °C til 37,8 °C,
- rektalt målt temperatur – målt med et konvensjonelt termometer: 36,3 til 37,8 °C,
- temperatur målt oralt – målt med et konvensjonelt termometer: 36,0 °C til 37,4 °C.

Tips fra Beurer:

Temperaturer som er målt med ulike termometre kan ikke sammenlignes med hverandre.

Fortell derfor din lege, og ta hvis selv stiller diagnosen hensyn til hvilket termometer du har brukt, og hvor på kroppen du har målt.

Temperaturen hos en frisk person blir i tillegg påvirket av følgende faktorer:


- den enkeltes personavhengige stoffskifte
- alderen (kroppstemperaturen er høyere hos spedbarn og småbarn, og går ned etter hvert som man blir eldre. Hos barn opptrer større temperatursvingninger raskere og oftere.)
- påkledningen
- utendørstemperaturen
- tiden på døgnet (om morgenen er kroppstemperaturen lavere, og i løpet av dagen stiger den frem til kvelden.)
- forutgående fysisk og i mindre grad mental aktivitet

Tips fra Beurer:


Temperaturmålingen gir en måleverdi som gir informasjon om en persons aktuelle kroppstemperatur. Hvis du er usikker på hvordan du skal tolke måleresultatet, eller hvis verdiene er unormale (f. eks. feber), bør du ta kontakt med din fastlege. Dette gjelder også ved små temperaturforandringer, når de ledsages av andre sykdomssymptomer som f. eks. uro/kraftig svetting/ rødhet i huden/høy puls/besvimelsesanfall etc.

3. Apparatbeskrivelse

Forside

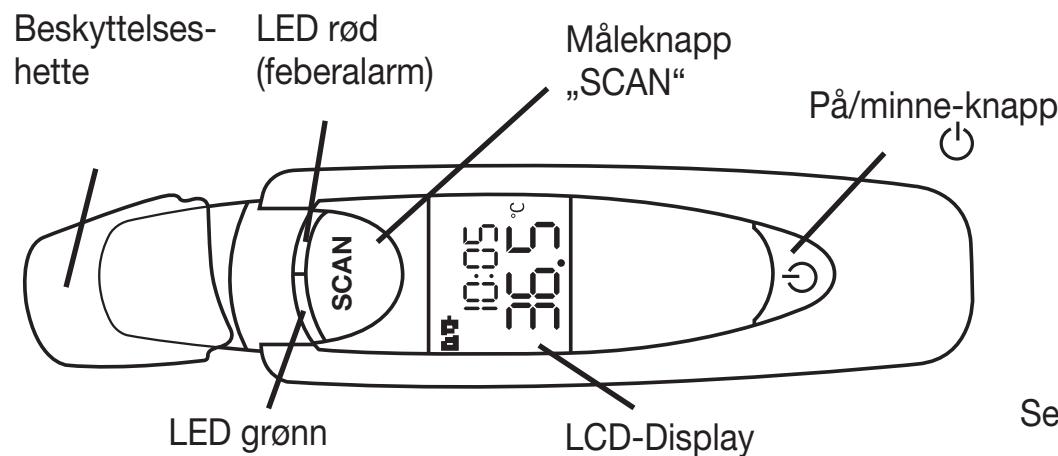

Bakside

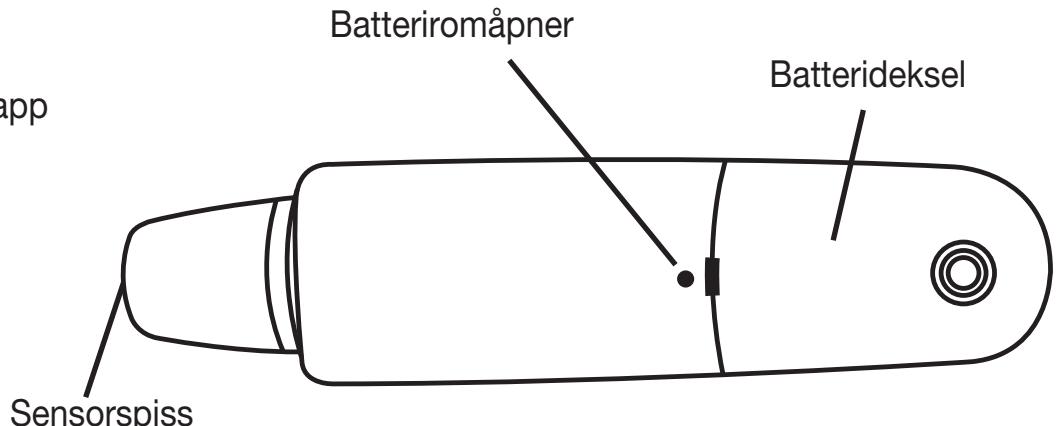

4. Funksjoner

Dette infrarød-termometeret er for måling av

- temperaturen på menneskets pannen,
- overflatetemperaturer på gjenstander og væsker,
- omgivelsestemperaturer.

Videre byr dette termometeret på ekstra funksjoner:

- 9 minneplasser for enkel observering av temperaturforløpet,
- dato og klokkeslett, også ved alle lagrede måleverdier,
- optisk og akustisk feberalarm ved temperaturer over 37,5 °C,
- som kan omkobles til °C og °F.

5. Ta i bruk

Ta av beskyttelseshette. Slå termometeret på med „På“-knappen. Etter en kort selvtest og to korte pipelyder er termometeret klart til måling av temperaturen på pannen.



5.1 Stille inn klokkeslett og dato

Hold „“-knappen trykt inne i 5 sekunder mens termometeret er slått på. Så snart symbolet „SET“ vises i displayet kan du med „SCAN“-knappen i rekkefølge stille inn 12- eller 24-timemodusen, time, minutt, år, måned og dag (for 24-timemodusen vises sifferet „24“ i displayet). Bekreft de innstilte verdiene henholdsvis med „“-knappen.

5.2 Batterier

Batteriene av typen 3 V CR2032 er allerede satt inn og har alt etter belastning en levetid på ca. 3000 målinger.

Når batteriet blir svakt, vises batterivarselsymbolet . Temperaturmålinger er ennå mulige, batteriet må skiftes ut. Når batterisymbolet blinker , må batteriet skiftes ut.



Sett i et nytt batteri av samme type, med plusspolen vendt oppover.

Lukk batteridekselet igjen. Når batteriet skiftes ut slettes alle måleresultater som er lagret i minnet.

Fjern det brukte batteriet som vist på bildet ved siden av.

Sett inn et nytt batteri av samme type med plusspolen oppover. Lukk igjen batteriromdekslet. Brukte batterier må ikke kastes i husholdningsavfallet. Du er lovmessig forpliktet til avfallshåndtering av batteriene. Avlever disse hos din elektroforhandler eller tilfør dem den lokale miljøstasjonen.

Henvisning: Disse symbolene finnes du på miljøskadelige batterier: Pb = batteri inneholder bly, Cd = batteri inneholder cadmium, Hg = batteri inneholder kvikksølv. Batteriet til dette apparatet er fritt for skadelige stoffer.

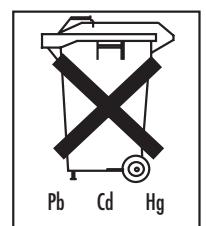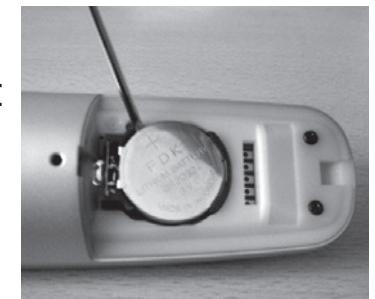

6. Bruk

Forviss deg alltid om at sensoren er ren og ikke skadet. Slå på apparatet.

6.1 Måling på pannen

Etter en kort selvtest og to korte pipelyder er termometeret klart til måling av temperaturen på pannen. Infrarød-termometeret befinner seg i modusen „pannetermometer“. Dette vises ved symbolet .

Ta hensyn til at termometeret må befinner seg i rommet hvor målingen foretas i minst 30 minutter, at kroppslig aktivitet, alltid øket svettedannelse på pannen, inntak av medikamenter som gjør blodkarene trangere og hudirritasjoner kan forfalske måleresultatet, at pannen, henholdsvis tinningen, må være fri for svette og kosmetika.

Sett termometeret på venstre eller høyre tinning og trykk SCAN-knappen. Før termometeret frem og tilbake over pannen. Under målingen kan du høre korte pipelyder som signaliserer at termometeret har funnet en ny høyeste måleverdi. Slutten på måletiden signaliseres med en lang pipelyd. Slipp „SCAN“-knappen. Nå kan du avlese den målte verdien. Dessuten lyser LEDen tilsvarende måleresultatet: den grønne LED viser at kroppstemperaturen er innen det normale området, den røde LED derimot ved en måleverdi over 37,5°C, dvs. feberalarm.



Måletiden er vanligvis mellom 5 til 8 sekunder, men kan også være inntil 30 sekunder.

Termometeret signaliserer med to korte pipelyder og ved at pannesymbolet ikke lenger blinker at apparatet er klart til en ytterligere måling.

6.2 Lagring av måleverdiene

Den sist lagrede måleverdien, dvs. kun den siste verdien i en målerekke, lagres automatisk så snart termometeret slås av. Til dette står 9 minneplasser til disposisjon.

Du kan hente de siste måleverdiene igjen med „ \odot “-knappen. Dato og klokkeslett vises likeledes.

LEDen understøtter ikke at lagrede verdier hentes.

Hvis du holder „ \odot “-knappen trykt inne lenger etter målingen oppnår du en spesiell målemodus hvor apparatet ikke gjenomfører korrekt måling. La i dette tilfellet apparatet slås av automatisk og slå det på på nytt.

6.3 Overflatetemperaturer

Hvis du vil måle overflatetemperaturer med dette infrarød-termometeret, må du skifte til „SCAN“-modusen.

Hold til dette, mens termometeret er slått på, (som standard modus pannetermometer) knappen „ \odot “ trykt inne og trykk samtidig „SCAN“-knappen. Denne modusen merkes med symbolet . Hvis du holder „SCAN“-knappen trykt inne, vises overflatetemperaturen kontinuerlig. Du kan sette sensorspissen direkte på overflaten som skal måles eller måle med liten avstand (må aldri dyppes i væsker).

Vær oppmerksom på at den viste temperaturen er den beregnede og ikke tilpassede overflatetemperaturen. Den kan ikke sammenlignes med pannetemperaturen.

6.4 Romtemperatur

Etter målingen skifter termometeret etter ca. 1 minut automatisk til stand-by-modusen, men bare hvis klokkeslettet er blitt stilt inn. Denne modusen merkes med symbolet og omgivelsestemperaturen vises kontinuerlig.

Hvis du vil bruke termometeret for måling av romtemperaturen, bør det posisjoneres slik at direkte sollys eller andre innflytelser som f.eks. kaldt trekk fra klimaanlegg ikke påvirker målingen. I tillegg til omgivelsestemperaturen som aktualiseres en gang pr. minutt, vises avvekslende dato og klokkeslettet.

6.5 Endre måleenhet

Du kan la deg vise temperaturen i grader celsius ($^{\circ}\text{C}$) og grader fahrenheit ($^{\circ}\text{F}$). Hold for innstilling måleknappen „SCAN“ til termometeret som er slått av hhv. er i stand-by modusen trykt inne og trykk i tillegg på/minneknappen „ O° “. Hold begge knappene trykt til måleenheten endres. Alle lagrede verdier vises med den nye måleenheten.

7. Feilfjerning

Feil-melding	Problem	Løsning
<i>Er 1</i>	Måling under selvtesten, apparat ennå ikke klart for måling.	Vent til øresymbolet ikke lenger blinker.
<i>Er 2</i>	Sterk svingning i omgivelsestemperaturen.	Apparat lagres i minst 30 minutter i det rommet hvor målingen finner sted.
<i>Er 3</i>	Omgivelsestemperatur under $10\text{ }^{\circ}\text{C}$ eller over $40\text{ }^{\circ}\text{C}$ ($<50\text{ }^{\circ}\text{F}$, $>104\text{ }^{\circ}\text{F}$).	Omgivelsestemperaturen må være mellom $10\text{ }^{\circ}\text{C}$ og $40\text{ }^{\circ}\text{C}$ ($50\text{ }^{\circ}\text{F}$, $104\text{ }^{\circ}\text{F}$).
<i>Er 5-9</i>	Apparat fungerer ikke lenger feilfritt.	Ta batteriet ut i ca. 1 minutt og sett det inn igjen. Henvend deg ved gjentatt feilindikasjon til fagforhandler eller kundeservice.
<i>Hi</i>	1) Øretermometer-modus: den beregnede temperaturen er høyere enn $42,2\text{ }^{\circ}\text{C}$ ($108\text{ }^{\circ}\text{F}$). 2) Modus SCAN: den beregnede temperaturen er høyere enn $80\text{ }^{\circ}\text{C}$ ($176\text{ }^{\circ}\text{F}$).	Benytt termometeret kun innenfor de angitte temperaturområder. Rengjør målespissen om nødvendig. Henvend deg ved gjentatt feilindikasjon til fagforhandler eller kundeservice.

Feil-melding	Problem	Løsning
LO	1) Øretermometer-modus: den beregnede temperaturen er høyere enn 34 °C (93,2 °F). 2) Modus SCAN: den beregnede temperaturen er høyere enn -22 °C (-7,6 °F).	Benytt termometeret kun innenfor de angitte temperaturområder. Rengjør målespissen om nødvendig. Henvend deg ved gjentatt feilindikasjon til fagforhandler eller kundeservice.
	Selvtest ikke nødvendig.	Sett inn nye batterier.

8. Rengjøring, lagring, avfallshåndtering

Rengjør målespissen etter hver bruk. Benytt til dette en myk klut eller en bomullspinne som kan fuktes med desinfeksjonsmiddel, alkohol eller varmt vann.

Benytt for rengjøring av hele apparatet en myk klut som er fuktet med mildt oppvaskvann. Det må ikke under noen oms tendigheter trenge vann inn i apparatet. Hvis vann allikevel skulle trenge inn i apparatet, fjern batteriet omgående.

Benytt apparatet først igjen etter at det er helt tørt.

Bruk ikke aggressive rengjøringsmidler.

Dyppe apparatet aldri under vann.

Lagre termometeret alltid med beskyttelseshetten satt på for å beskytte sensorspissen.

Apparatet må ikke lagres eller benyttes ved for høy eller for lav temperatur eller luftfuktighet (se tekniske spesifikasjoner) i sollys, i forbindelse med elektrisk strøm eller på steder med mye støv. Det kan ellers komme til unøyaktigheter. Hvis du vil lagre apparatet i lengre tid, fjern batteriet.

Etter 3 år må apparatets måleteknikk kontrolleres (kalibreres). Send for dette apparatet komplett til forhandler-eller serviceadressen.

Produktet må destrueres i henhold til bestemmelsene for brukte elektriske og elektroniske apparater 2002/96/EC – WEEE (Waste Electrical and Elektronik Equipment). Dersom du har ytterligere spørsmål, vennligst henvend deg til vedkommende kommunale myndighet for destruksjon.



9. Tekniske data

Henvisning: Ved bruk av apparatet utenfor spesifikasjonen er feilfri funksjon ikke garantert!
Vi forbeholder oss endringer til forbedring og videreutvikling av produktet.

Navn og modell	FT 60
Måleområde	Modus pannetermometer: 34 °C – 42,2 °C (93,2 °F – 108,0 °F) Modus SCAN: -22 °C – 80 °C (-7,6 °F – 176 °F)
Målenøyaktighet som i laboratorium	Modus pannetermometer: ±0,3 °C (±0,5 °F) av 34 °C – 42,2 °C (93,2 °F – 108,0 °F) Modus SCAN: ±0,3 °C (±0,5 °F) av 22 °C – 42,2 °C (71,6 °F – 108 °F) ±2 °C (±4 °F) ved > 42,2 °C < 22 °C (>108 °F <71,6 °F)
Tidsavstand mellom to målinger	Minst 5 sekunder
Måleenheter	°Celsius (°C) eller °Fahrenheit (°F)
Driftsforhold	10 °C til 40 °C (50 °F – 104 °F) ved relativ luftfuktighet på opp til 95 % (ikke-kondenserende)
Oppbevaringsforhold	-20 °C til 50°C (-4 °F – 122 °F) ved relativ luftfuktighet på opp til 95 % (ikke-kondenserende)
Mål	34 x 145 x 28 mm
Vekt	57 g inklusive batteri
Batteri	1 litium-batteri (type 3 V CR-2032)
Minne	For 9 målinger
Tegnforklaring	Apparatklassifisering type BF  Les bruksanvisningen! 

Hyvä asiakas,

olemme iloisia, että olet valinnut tuotteen tuotevalikoimastamme. Nimemme on korkealaatuisten ja perusteellisesti tarkastettujen laatutuotteiden merkki lämmön, pehmeän terapien, verenpaineen, kehon lämpötilan, painon, hieronnan ja ilman yhteydessä.

Lue tämä käyttöohje huolellisesti läpi ja huomioi ohjeet.

Ystävällisin terveisin

Beurer -tiimisi

1. Tärkeitä ohjeita

- Tämä laite on herkkä sähkölaite.
Käsittele sitä varoen ja suojaa se mekaanisilta iskuilta.
- Suojaa lämpömittari suoralta auringonvalolta.
- Laitteen on oltava vähintään 30 minuuttia huoneessa, jossa mittaus suoritetaan.
- Lämpömittari EI ole vesitiivis. Tästä syystä on välttää kosketusta veden tai muiden nesteiden kanssa.
- Puhdista mittauskärki kunkin käytökerran jälkeen pehmeällä desinfointiaineeseen kostutetulla liinalla.
- Tarkista ennen kutakin käytökertaa linssin vaurioitumattomuus. Mikäli se on vaurioitunut, ota yhteyttä kuumemittarin jälleenmyyjään tai huoltoon.
- Lämpömittari on suunniteltu arkipäiväiseen käyttöön, mutta se ei korvaa käyntiä lääkärillä.
- Tätä laitetta ei ole tarkoitettu kaupalliseen eikä kliniseen käyttöön.
- Laitetta saa käyttää ainoastaan käyttöohjeessa nimettyihin käyttötarkoituksiin.
- Huollon saa suorittaa ainoastaan valtuutettu huoltopiste. Muutoin takuu mitätöityy.
- Tämä laite vastaa EU-direktiivin 93/42/ETY määräyksiä.
- Tämä laite vastaa standardin ASTM E 1965–98 määräyksiä.
- Tämä laite vastaa eurooppalaista standardia EN 60601-1-2, ja sen sähkömagneettisen yhteensopivuuden osalta on huomioitava erityisiä varotoimia. Huomioi, että kannettavat ja liikuteltavat korkeataajuiset viestintälaitteet voivat vaikuttaa tähän laitteeseen. Voit kysyä lisätietoja jäljempanä mainitusta asiakaspalvelun osoitteesta.

- Jos sinulla on laitteemme käytööä koskevia kysymyksiä, ota yhteyttä jälleenmyyjääsi tai asiakaspalveluumme.
- Lue käyttöohje ennen ensimmäistä käyttökertaa huolellisesti läpi ja säilytä se myöhempää tarvetta varten paikassa, josta myös muut käyttäjät löytävät sen helposti, sekä noudata ohjeita.

2. Tietoja tämän lämpömittarin käytöstä

Ennen otsalämpömittarin, korvalämpömittarin tai tavanomaisen lämpömittarin käytööä on huomioitava seuraavaa: Eriiset em. lämpömittarit soveltuват kehon lämpötilan mittaamiseen erilaisista kehonosista: otsalämpömittari: mittaus vain otsalta, korvalämpömittari: mittaus vain korvasta, tavanomainen lämpömittari: peräsuolimittaus (peräaukosta), aksialinen (olkapään alta) tai oraalin mittaus (suusta). Riippuen kehonosasta, josta mitataan, lämpötilan arvo vaihtelee. Poikkeama saattaa olla terveellä ihmisen lämpötila erilaisissa kehonosissa 0,2 - 1 °C välillä. Näin normaali lämpötila-alue on:

- otsan lämpötila – mitattuna otsakuumemittarilla: 35,8 – 37,6 °C,
- korvalämpömittarilla mitattu korvalämpötila: 36,0 °C – 37,8 °C,
- peräsuolesta mitattu lämpötila - mitattuna tavanomaisella lämpömittarilla: 36,3 – 37,8 °C,
- oraalisesti tavallisella kuumemittarilla mitattu lämpötila: 36,0 °C – 37,4 °C.

Beurer – vinkki:

Eriaisilla lämpömittareilla mitattuja lämpötiloja ei voida verrata toisiinsa.

Ilmoita tästä syystä lääkärille tai huomioi itsediagnoosilla, millä lämpömittarilla olet mitannut kehon lämpötilan mistä paikasta.

Terveen ihmisen lämpötilaan vaikuttavat lisäksi seuraavat tekijät:

- yksilöllinen, henkilöstä riippuvainen aineenvaihdunta
- ikä (Imeväisten ja pikkulasten kehon lämpötila on korkeampi ja laskee iän lisääntyessä. Lapsilla esiintyy suurempia lämpötilan vaihteluja nopeammin ja useammin.)
- vaatetus
- ulkolämpötila
- vuorokauden aika (Aamulla kehon lämpötila on alhaisempi ja nousee päivän aikana iltaa kohti.)
- edeltävä ruumiillinen ja, pieni vaikutus, myös mentaalinen aktiviteetti


Beurer – vinkki:

Lämpötilan mittaus antaa mittausarvon, joka antaa tiedon ihmisen ajankohtaisesta kehon lämpötilasta.


Jos ole epävarma tulosten tulosten tulkitsemisesta tai jos esiintyy epätavallisia arvoja (esim. kuumetta), on syytä kääntyä lääkärin puoleen. Tämä päätee myös vähäisissä lämpötilanmuutoksissa, jos siihen liittyy muita oireita, kuten esim. levottomuus/voimakas hikoilu/ihon punotus/tiheä pulssi/taipuvuus heiketä nopeasti jne.

3. Laitekuvaus

Etuosa

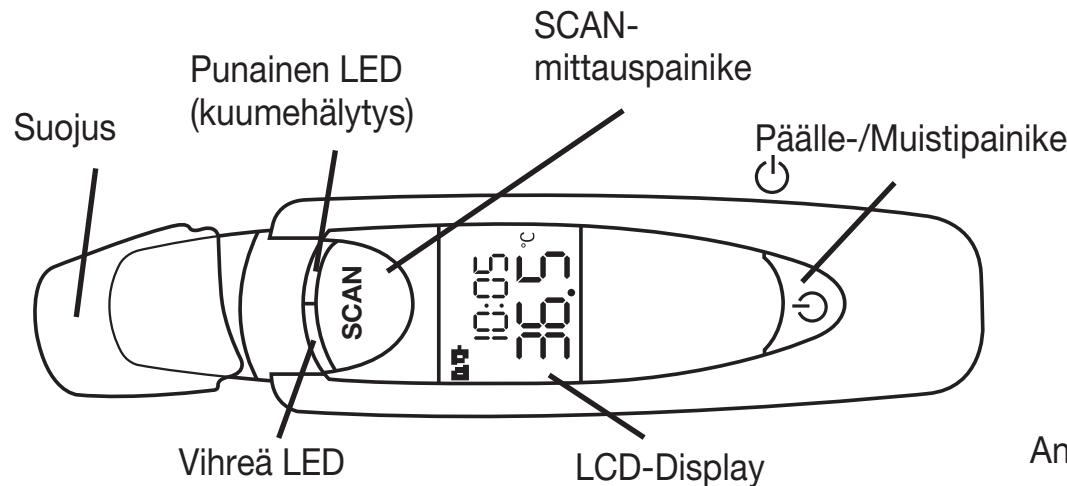

Takaosa

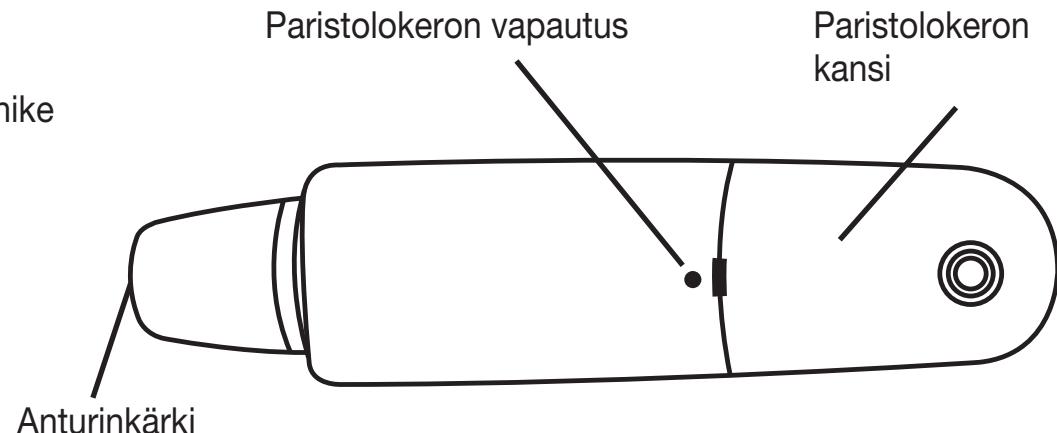

4. Toiminnot

Tämä infrapunalämpömittari on tarkoitettu mittaamaan

- lämpötila ihmisen otsalta
- esineiden ja nesteiden pintalämpötila
- ympäristönlämpötila.

Tässä lämpömittarissa on myös seuraavat lisätoiminnot:

- 9 muistipaikkaa lämpötilan helppoon seurantaan
- päiväys ja kellonaika, myös kaikissa tallennetuissa mittausarvoissa
- optinen ja akustinen kuumehälytys lämpötilan ollessa yli 37,5 °C
- lämpötilan näytöksi voidaan valita °C tai °F.

5. Käyttöönotto

Poista suojuks. Kytke lämpömittari päälle \odot -painikkeella. Lämpömittari on valmis mittaamaan lämmön otsalla lyhyen itsetestauksen ja kahden lyhyen piippauksen jälkeen.



5.1 Kellonajan ja päiväyksen asettaminen

Pidä \odot -painiketta painettuna noin viisi sekuntia lämpömittarin ollessa pääallekytkettynä. Kun näytössä näkyy SET-simboli, voit SCAN-painikkeella asettaa 12 tai 24 tunnin tilan, tunnit, minuutit, vuoden, kuukauden ja päivän (24 tunnin tilassa näytössä näkyy 24). Vahvista kukin asetettu arvo painamalla \odot -painiketta.


5.2 Paristot

Lämpömittariin on asetettu valmiiksi 3 voltin CR2032-paristo, joka kestää noin 3 000 mittauksen ajan. Kun pariston virta vähenee, näytössä näkyy pariston varoitussymboli .

Lämpötilamittaukset ovat edelleen mahdollisia, mutta paristo on vaihdettava. Kun pariston varoitus-simboli vilkkuu , paristo on vaihdettava.

Kytke tästä varteri laite pois päältä, paina paristolokeron vapautusta teräväällä esineellä ja työnnä samalla paristolokeroa alaspäin. Poista käytetty paristo viereisen kuvan osoittamalla tavalla.

Aseta koteloon uusi samantyyppinen paristo plusnapa ylöspäin. Sulje paristokotelon kansi. Käytettyjä paristoja ei saa hävittää kotitalousjätteen mukana. Olet lain mukaan vastuussa paristojen hävittämisestä. Vie ne sähköliikkeeseen tai paikalliseen hyötyjätteen keräyspisteeseen. Ohje: Haitallisia aineita sisältävien paristojen päällä on nämä merkinnät: Pb = paristo sisältää lyijyä, Cd = paristo sisältää kadmiumia, Hg = paristo sisältää elohopeaa. Tämän laitteen paristo ei sisällä haitallisia aineita.

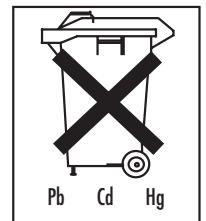

6. Käyttö

Varmista aina, että anturi on puhdas ja vaurioitumaton. Kytke laite päälle.

6.1 Mittaus otsalla

Lämpömittari on valmis mittaamaan lämmön otsalla lyhyen itsetestauksen ja kahden lyhyen piippauksen jälkeen. Infrapunalämpömittari on Otsalämpömittari-tilassa. Tämän tunnistaa symbolista .

Huomioi, että lämpömittarin on oltava vähintään 30 minuuttia huoneessa, jossa mittaus suoritetaan. Ruumiillinen liikunta, tavallista suurempi hienmuodostus otsalla, verisuonia laajentavien lääkkeiden ottaminen ja ihoärsytys voivat johtaa väärin mittaustuloksiin. Otsalla ja ohimoilla ei saa olla hikeä eikä kosmetiikkaa.

Aseta lämpömittari vasemmalle tai oikealle ohimolle ja paina SCAN-painiketta. Liikuta lämpömittaria edestakaisin ohimoilla. Voit mittauksen aikana kuulla lyhyitä piippauksia, jotka osoittavat, että lämpömittari on mitannut uuden korkeimman arvon.

Mittausajan päättymisen ilmoitetaan pitkällä piippauksella. Vapauta SCAN-painike.

Voit nyt lukea mitatun arvon.

LED palaa mittaustuloksen mukaan: vihreä LED osoittaa, että ruumiinlämpötila on normaalilla alueella, ja punainen LED palaa mittausarvon ollessa yli 37,5 °C (kuumehälytys).

Mittausaika on normaalisti 5–8 sekuntia, mutta se voi myös kestää jopa 30 sekuntia.

Lämpömittari ilmoittaa kahdella lyhyellä piippauksella ja otsasymbolilla, joka ei enää vilku, että laite on valmis uuteen mittaukseen.



6.2 Mittausarvojen tallennus

Viimeksi mitattu arvo, eli mittaussarjan viimeinen arvo, tallentuu automaattisesti lämpömittarin muistiin lämpömittarin kytkeytyessä pois päältä. Muistissa on yhdeksän muistipaikkaa.

Voit hakea viimeiset mitatut arvot -painikkeella. Näytössä näkyy tällöin myös päiväys ja kellonaika.

LED ei tue tallennettujen mittausarvojen hakua. Jos painat -painiketta uudelleen mittauksen jälkeen, kytket päälle erityisen mittaustitan, jossa laite ei suorita konkreettista mittausta. Anna tässä tapauksessa laitteen kytkeytyä automaattisesti pois päältä ja kytke se uudelleen päälle.

6.3 Pintalämpötilat

Jos haluat mitata tällä infrapunalämpömittarilla pintalämpötiloja, siirry SCAN-tilaan. Pidä -painiketta painettuna lämpömittarin ollessa päällekytkettynä (vakiona otsalämpömittaritilassa) ja paina samanaikaisesti SCAN-painiketta. Tämän tilan ollessa valittuna näytössä näkyy symboli . Pitäässäsi SCAN-painiketta painettuna mitattu pintalämpötila näkyy näytössä keskeytyksettä. Voit asettaa anturinkärjen suoraan mitattavalle pinnalle tai lyhyelle etäisyydelle siitä (älä missään tapauksessa upota kärkeä nesteesseen). Huomioi, että näytössä näkyvä lämpötila on mitattu eikä sovitettu pintalämpötila. Sitä ei voi verrata otsalämpötilaan.

6.4 Huoneenlämpötila

Mittauksen jälkeen lämpömittari siirtyy automaattisesti noin yhden minuutin kuluttua valmiustilaan, mutta ainoastaan siitä tapauksessa, että kellonaika on asetettu. Tämä tila käy ilmi symbolista . Tällöin näytössä näkyy jatkuvasti ympäristönlämpötila.

Kun haluat käyttää lämpömittaria huoneenlämpötilan mittaukseen, se on asetettava niin, että suora auringonvalo tai muut tekijät, kuten esimerkiksi ilmastoointilaitteesta tuleva kylmä ilmavirtaus, eivät vaikuta mittaukseen. Kerran minuutissa päivitetyn ympäristönlämpötilan lisäksi näytössä näkyy vuorotellen päiväys ja kellonaika.

6.5 Mittausyksikön muuttaminen

Voit näyttää lämpötilan näytössä Celsius-asteina ($^{\circ}\text{C}$) tai Fahrenheit-asteina ($^{\circ}\text{F}$). Voit asettaa sen pitämällä SCAN-painiketta painettuna lämpömittarin ollessa poiskytkettynä tai valmiustilassa ja painamalla sen lisäksi \odot -painiketta. Pidä molempia painikkeita painettuina, kunnes mittausyksikkö muuttuu. Kaikki tallennetut arvot näkyvät uutena mittausyksikkönä.

7. Virheenpoisto

Virhail-moitus	Ongelma	Ratkaisu
<i>Er 1</i>	Mittaus itsetestauksen aikana, laite ei ole vielä valmis mittaukseen.	Odota, kunnes korvasymboli ei enää vilku.
<i>Er 2</i>	Ympäristönlämpötilan voimakkaat vaihtelut.	Anna lämpömittarin olla vähintään 30 minuuttia huoneessa, jossa mittaus suoritetaan.
<i>Er 3</i>	Ympäristönlämpötila on alle $10\text{ }^{\circ}\text{C}$ tai yli $40\text{ }^{\circ}\text{C}$ ($<50\text{ }^{\circ}\text{F}$, $>104\text{ }^{\circ}\text{F}$).	Ympäristönlämpötilan on oltava $10\text{ }^{\circ}\text{C} - 40\text{ }^{\circ}\text{C}$ ($50\text{ }^{\circ}\text{F}, 104\text{ }^{\circ}\text{F}$).
<i>Er 5-9</i>	Laite ei toimi enää moitteettomasti.	Poista paristo noin yhdeksi minuutiksi ja aseta sen jälkeen takaisin paikoilleen. Mikäli virheilmoitus toistuu, ota yhteyttä jälleenmyyjään tai asiakaspalveluun.
<i>H1</i>	1) Korvalämpötilamittari-tila: mitattu lämpötila on yli $42,2\text{ }^{\circ}\text{C}$ ($108\text{ }^{\circ}\text{F}$). 2) SCAN-tila: mitattu lämpötila on yli $80\text{ }^{\circ}\text{C}$ ($176\text{ }^{\circ}\text{F}$).	Käytä lämpömittaria ainoastaan määritetyllä lämpötila-alueella. Puhdista tarvittaessa mittauskärki. Mikäli virheilmoitus toistuu, ota yhteyttä jälleenmyyjään tai asiakaspalveluun.

Virhail-moitus	Ongelma	Ratkaisu
LO	1) Korvalämpötilamittari-tila: mitattu lämpötila on alle 34 °C (93,2 °F). 2) SCAN-tila: mitattu lämpötila on alle -22 °C (-7,6 °F).	Käytä lämpömittaria ainoastaan määritetyllä lämpötila-alueella. Puhdista tarvittaessa mittauskärki. Mikäli virheilmoitus toistuu, ota yhteyttä jälleenmyyjään tai asiakaspalveluun.
	Itsetestaus ei ole tarpeen.	Aseta uudet paristot paikoilleen.

8. Puhdistus, säilytys, hävittäminen

Puhdista anturinkärki kunkin käyttökerran jälkeen. Käytä puhdistukseen pehmeää liinaa tai pumpulipuikkoa, joka on kostuttu desinfiointiaineeseen, alkoholiin tai lämpimään veteen.

Puhdista koko laite pehmeällä ja hieman miettoon saippualiuokseen kostutetulla liinalla. Laitteen sisään ei saa missään tapauksessa päästää vettä. Jos niin kuitenkin tapahtuu, poista paristo välittömästi.

Käytä laitetta vasta sitten, kun se on kunnolla kuivunut.

Älä käytä voimakkaita puhdistusaineita.

Älä koskaan upota laitetta veteen.

Säilytä lämpömittaria aina suojuksen ollessa paikoillaan anturinkärjen suojaamiseksi.

Laitetta ei saa säilyttää eikä käyttää liian korkeassa tai matalassa lämpötilassa tai ilmankosteudessa (katso tekniset tiedot), auringonvalossa, sähkövirtaan liitettyänä eikä pölyisissä paikoissa. Se voi johtaa väärin mittaustuloksiin.

Mikäli aiot säilyttää laitetta pidemmän ajan, poista paristo.

Laite on tarkistettava mittausteknisesti (kalibroitava) kolmen vuoden välein. Lähetä laite sitä varten kokonaan jälleenmyyjälle tai huoltopisteesseen.

Hävitä laite vanhoja sähkö- ja elektroniikkalaitteita koskevan määräyksen 2002/96/EY – WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment) mukaan. Mikäli haluat lisätietoja, ota yhteyttä hävittämisestä vastaavaan kunnan viranomaiseen.



9. Tekniset tiedot

Ohje: Jos laitetta käytetään muutoin kuin spesifikaatioiden mukaisesti, laitteen moitteetonta toimintaa ei voida taata. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin laitteen parantamiseen ja kehittämiseen edelleen.

Nimi ja malli	FT 60
Mittasalue	Otsalämpömittaritila: 34 °C – 42,2 °C (93,2 °F – 108,0 °F) SCAN-tila: -22 °C – 80 °C (-7,6 °F – 176 °F)
Laboratoriomittaustarkkuus	Otsalämpömittaritila: ±0,3 °C (±0,5 °F) alueella 34 °C – 42,2 °C (93,2 °F – 108,0 °F) SCAN-tila: ±0,3 °C (±0,5 °F) alueella 22 °C – 42,2 °C (71,6 °F – 108 °F) ±2 °C (±4 °F) kun > 42,2 °C < 22 °C (>108 °F <71,6 °F)
Kahden mittauksen välinen aika	Vähintään 5 sekuntia
Mittausyksiköt	Celsiusasteet (°C) tai fahrenheitasteet (°F)
Käyttöolosuhteet	10 °C – 40 °C (50 °F – 104 °F) jopa 95 % suhteellisessa ilmankosteudessa (ei kondensoiva)
Varastointiolosuhteet	-20 °C – 50 °C (-4 °F – 122 °F) jopa 95 % suhteellisessa ilmankosteudessa (ei kondensoiva)
Mitat	34 x 145 x 28 mm
Paino	57 g paristo mukaan lukien
Paristo	1 litiumparisto (3 V CR-2032)
Muisti	9 mittaukselle
Merkkien selitys	Laiteluokka BF  Lue käyttöohje! 

Vážená zákaznice, vážený zákazníku,

jsme potěšeni, že jste se rozhodli pro výrobek z našeho sortimentu.

Naše jméno stojí za vysokohodnotnými a důkladně vyzkoušenými výrobky vysoké kvality z oblasti tepla, jemné terapie, krevního tlaku, tělesné teploty, hmotnosti, masáže a vzduchu.

Důkladně si prosím přečtěte návod k použití a respektujte jeho pokyny.

S přátelským doporučením

Váš team společnosti Beurer

1. Důležité pokyny

- Tento výrobek je citlivý elektronický přístroj.
Zacházejte s ním proto opatrně a nevystavujte jej žádným mechanickým nárazům.
- Nevystavujte teploměr přímému slunečnímu záření.
- Přístroj by se měl před použitím nejméně 30 minut nacházet v místnosti, ve které bude měření prováděno.
- Teploměr NENÍ vodotěsný. Z tohoto důvodu zamezte přímému kontaktu s vodou nebo jinými kapalinami.
- Měřicí konec vyčistěte po každém použití hadříkem navlhčeným dezinfekčním prostředkem.
- Před každým použitím zkontrolujte, zda není čočka poškozena. Zjistíte-li poškození čočky, obratěte se laskavě na adresu prodejce nebo servisu.
- Teploměr byl zkonstruován pro praktické použití, nemůže však nahradit návštěvu u lékaře.
- Tento přístroj není určen k průmyslovému nebo klinickému použití.
- Přístroj je určen pouze k účelu popsanému v návodu k použití.
- Opravy mohou být prováděny pouze v autorizovaných servisech. V jiném případě zaniká nárok na záruku.
- Tento přístroj odpovídá požadavkům evropské směrnice 93/42 EWG.
- Tento přístroj odpovídá požadavkům ASTM E 1965/-98 EWG.
- Tento přístroj odpovídá evropské normě EN60601-1-2 a podléhá speciálním bezpečnostním opatřením z hlediska elektromagnetické snášenlivosti. Uvědomte si laskavě, že přenosná a mobilní vysokofrekvenční komunikační zařízení mohou tento přístroj ovlivnit. Přesnější údaje si můžete vyžádat na uvedené adresu zákaznického servisu.

- Máte-li další dotazy týkající se používání našich přístrojů, obratěte se laskavě na svého prodejce nebo na zákaznický servis.
- Tento návod k použití si laskavě pozorně pročtěte a uschověte jej pro pozdější potřebu, zpřístupněte jej dalším uživatelům a dodržujte pokyny v něm uvedené.

2. Důležité pokyny k používání tohoto teploměru

Před použitím čelového teploměru, ušního teploměru nebo tradičního teploměru respektujte následující pokyny: Výše uvedené různé teploměry se hodí k měření tělesné teploty na rozličných místech na těle: čelový teploměr: měření na čele, ušní teploměr: měření v uchu, tradiční teploměr: rektální měření (v análním otvoru), axiální (pod paží) nebo orální měření (v ústech). V závislosti na místě na těle, na kterém se teplota měří, hodnota teploty kolísá. U zdravých lidí může být odchylka na rozdílných místech na těle mezi 0,2 – 1 °C. Normální teplotní rozsah je tedy při:

- při měření na čele – naměřená čelovým teploměrem: 35,8 do 37,6 °C,
- teplota v uchu – měří se teploměrem do ucha: 36,0 °C až 37,8 °C,
- rektálně měřené teplotě – měřeno tradičním teploměrem: 36,3 až 37,8°C,
- orálně měřená teplota – měří se běžným teploměrem: 36,0 °C až 37,4 °C.

Tip firmy Beurer:

Teploty naměřené rozdílnými teploměry není možné navzájem porovnávat.

Proto lékaři řekněte příp. při vlastní diagnóze zohledněte, jakým teploměrem jste si na jakém místě měřili teplotu.

Teplotu zdravého člověka mimo jiné ovlivňují následující faktory:


- individuální látková výměna závislá na jednotlivci
- věk (tělesná teplota je u kojenců a malých dětí vyšší a klesá s narůstajícím věkem. U dětí dochází rychleji a častěji ke kolísání teplot.)
- oblečení
- venkovní teplota
- denní doba (ráno je tělesná teplota nižší a v průběhu dne narůstá.)
- předcházející tělesná a, s menším vlivem, i mentální aktivita

Tip firmy Beurer:


Měřením teploty získáváme hodnotu, která podává informaci o aktuální tělesné teplotě člověka. Pokud byste si s interpretací výsledků nebyli jisti nebo pokud se vyskytnou abnormální hodnoty (např. horečka), měli byste se obrátit na Vašeho lékaře. To platí i při malých teplotních změnách, pokud k tomu přibudou další symptomy onemocnění, jako např. nepokoj/silné pocení/zarudnutí pokožky/vysoký puls/pocit zhroucení atd.

3. Popis přístroje

Přední strana

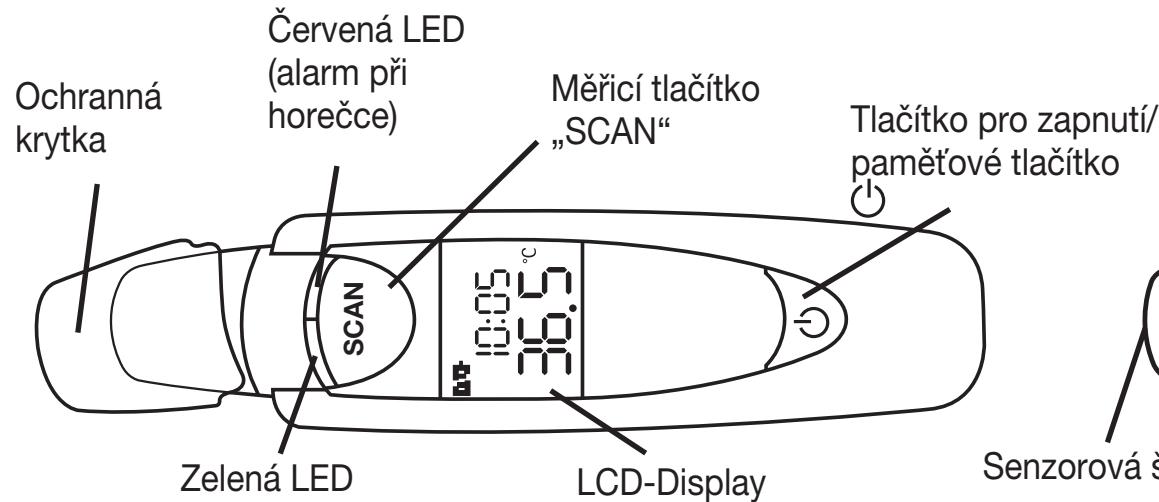

Zadní strana

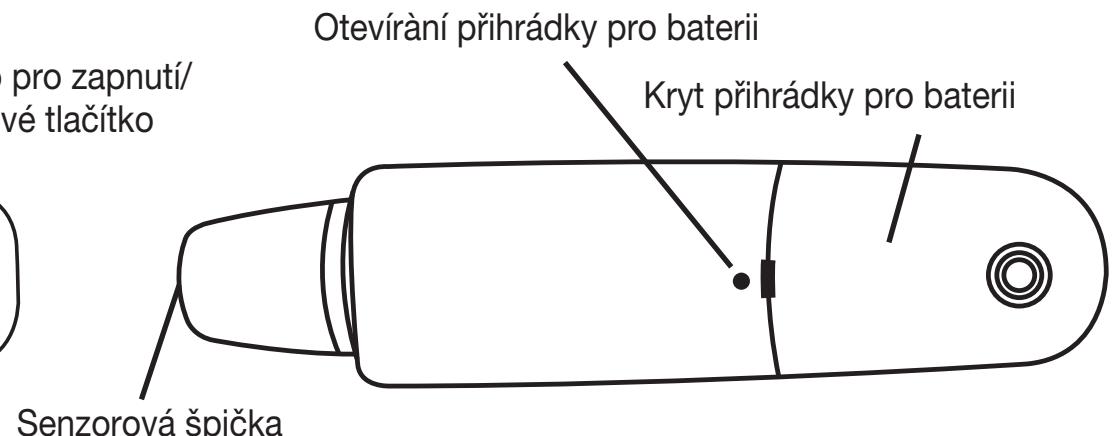

4. Funkce

Tento infračervený teploměr je určen k měření

- teploty na lidském čele,
- povrchové teploty předmětů a kapalin,
- teploty okolí.

Dále tento teploměr disponuje funkcemi:

- 9 úložných míst v paměti pro snadné sledování průběhu teploty,
- datum a čas, též u všech uložených naměřených hodnot,
- optický a akustický alarm při horečce při teplotách nad 37,5 °C,
- možnost přepnutí °C a °F.

5. Uvedení do provozu

Sejměte ochrannou krytku. Zapněte teploměr tlačítkem „“. Po krátkém samotestu a dvou krátkých pípnutích je teploměr připraven k měření teploty na čele.



5.1 Nastavení času a data

Na zapnutém teploměru stiskněte na 5 vteřin tlačítko „“. Jakmile se na displeji zobrazí symbol „SET“, lze pomocí tlačítka „SCAN“ postupně nastavit formát času (12 nebo 24 hodin), hodiny, minuty, rok, měsíc a den (pro formát času 24 hodin se na displeji zobrazí „24“). Nastavené hodnoty potvrďte vždy tlačítkem „“.

5.2 Baterie

Baterie typu 3 V CR2032 je již vložena a má v závislosti na zatížení životnost cca 3000 měření.

Je-li baterie slabá, zobrazí se výstražný symbol baterie .


Měření teploty lze dosud provádět, baterie musí být vyměněna. Začne-li symbol baterie blikat , je třeba baterii okamžitě vyměnit.

Přístroj vypněte, špičatým předmětem otevřete příhrádku na baterii a současně ji zasuňte směrem dolů. Vyjměte použitou baterii, jak je znázorněno na vedlejším obrázku.

Vložte novou baterii stejného typu kladným pólem nahoru. Příhrádku na baterii opět uzavřete. Použité baterie nepatří do domovního odpadu. Podle zákona jste povinni baterie zlikvidovat. Zlikvidujte je prostřednictvím svého elektro obchodu nebo místní sběrny.

Upozornění: Tyto symboly naleznete na bateriích obsahujících škodlivé látky: Pb = baterie obsahuje olovo, Cd = baterie obsahuje kadmium, Hg = baterie obsahuje rtuť.

Baterie v tomto přístroji neobsahuje škodlivé látky.

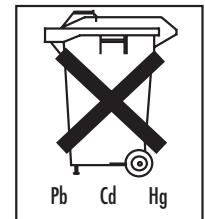

6. Použití

Vždy se ujistěte, zda je senzor čistý a nepoškozený. Zapněte přístroj.

6.1 Měření na čele

Po krátkém samotestu a dvou krátkých pípnutích je teploměr připraven k měření teploty na čele. Infračervený teploměr se nachází v režimu „teploměr na čelo“. To je indikováno symbolem .

Dbejte na to, aby se teploměr před začátkem měření nacházel nejméně 30 minut v místnosti, ve které bude měření prováděno a uvědomte si, že tělesná činnost, zvýšené pocení čela, braní léků zužujících cévy a irritace kůže mohou vést k nesprávným výsledkům měření.

Z čela, resp. spánků, musí být odstraněn veškerý pot a kosmetické přípravky.

Přiložte teploměr k levému nebo pravému spánku, stiskněte tlačítko SCAN a držte jej. Pohybujte s teploměrem po spánku sem a tam. Během měření můžete zaslechnout krátká pípání, která signalizují, že teploměr naměřil novou vyšší hodnotu. Konec měření je signalizován dlouhým pípnutím. Pustte tlačítko „SCAN“. Nyní můžete přečíst naměřenou hodnotu: V závislosti na výsledku měření se zároveň rozsvítí dioda LED: zelená LED signalizuje, že tělesná teplota leží v normálním rozsahu, červená LED se rozsvítí při teplotě nad 37,5 °C, tzn. signalizuje horečku.

Měření trvá obvykle 5 až 8 vteřin, může však trvat až 30 vteřin.

Dvěma krátkými pípnutími a neblikajícím symbolem čela signalizuje teploměr připravenost k dalšímu měření.



6.2 Ukládání naměřených hodnot

Naposledy naměřená hodnota, tzn. pouze poslední hodnota řady měření, se automaticky uloží, jakmile se teploměr vypne. K dispozici je 9 úložných míst.

Naposledy naměřené hodnoty můžete vyvolat tlačítkem „“. Rovněž zobrazí datum a čas.

Dioda LED nepodporuje vyvolání uložených hodnot.

Pokud budete po skončení měření nadále držet tlačítko „“, vstoupíte do speciálního režimu, ve kterém přístroj neprovádí správné měření. V takovém případě nechte přístroj automaticky vypnout a znova jej zapněte.

6.3 Povrchové teploty

Chcete-li pomocí tohoto teploměru měřit teploty povrchu, musíte vstoupit do režimu „“.

Pro vstup do tohoto režimu současně stiskněte na zapnutém teploměru (standardně režim teploměru na čelo) tlačítko „“ a tlačítko „SCAN“. Režim „SCAN“ je signalizován symbolem . Podržíte-li stisknuté tlačítko „SCAN“, bude se kontinuálně zobrazovat naměřená teplota povrchu. Senzorovou špičku můžete přiložit přímo k měřenému povrchu nebo ji podržet kousek nad ním (v žádném případě špičku neponořujte do kapaliny).

Nezapomeňte, že se zobrazuje naměřené teplota povrchu, ne přizpůsobená. Nelze ji porovnávat s teplotou na čele.

6.4 Teplota okolí

Po provedeném měření se teploměr po cca 1 minutě automaticky přepne do pohotovostního režimu, avšak pouze tehdy,

byl-li nastaven čas. Tento režim je signalizován symbolem  a kontinuálně se zobrazuje teplota okolí. Chcete-li teploměr použít k měření teploty uchu, měl by být umístěn tak, aby měření nemohlo ovlivnit sluneční záření nebo jiné vlivy, jako např. studený průvan z klimatizačních zařízení. Kromě teploty okolí, která se aktualizuje jednou za minutu, se střídavě zobrazuje datum a čas.

6.5 Změna měřicí jednotky

Teplotu můžete nechat zobrazit ve stupních Celsia ($^{\circ}\text{C}$) a stupních Fahrenheita ($^{\circ}\text{F}$). Pro nastavení stiskněte současně na vypnutém teploměru, příp. v pohotovostním režimu, měřicí tlačítko „SCAN“ a tlačítko pro zapnutí/paměťové tlačítko „“. Obě tlačítka držte stisknutá, dokud se měřicí jednotka nezmění. Všechny uložené hodnoty se zobrazí v nové jednotce.

7. Náprava chyby

Chybové hlášení	Problém	Řešení
	Měření během samotestu, přístroj dosud není připraven k použití.	Vyčkejte, dokud symbol ucha nepřestane blikat.
	Silné kolísání okolní teploty.	Uložte přístroj nejméně na 30 minut v místnosti, kde má být měření provedeno.
	Teplota okolí je nižší než $10\text{ }^{\circ}\text{C}$ nebo vyšší než $40\text{ }^{\circ}\text{C}$ ($<50\text{ }^{\circ}\text{F}$, $>104\text{ }^{\circ}\text{F}$).	Teplota okolí musí ležet mezi $10\text{ }^{\circ}\text{C}$ a $40\text{ }^{\circ}\text{C}$ ($50\text{ }^{\circ}\text{F}$, $104\text{ }^{\circ}\text{F}$).
	Přístroj přestal spolehlivě fungovat.	Vyjměte na cca 1 minutu baterii a opět ji vložte zpět. Při opakovaném chybovém hlášení se obraťte na odborného prodejce nebo zákaznický servis.
	1) Režim – měření teploty v uchu: naměřená teplota je vyšší než $42,2\text{ }^{\circ}\text{C}$ ($108\text{ }^{\circ}\text{F}$). 2) Režim SCAN: naměřená teplota je vyšší než $80\text{ }^{\circ}\text{C}$ ($176\text{ }^{\circ}\text{F}$).	Teploměr používejte pouze v určeném teplotním rozsahu. Případně očistěte měřicí hrot. Při opakovaném chybovém hlášení se obraťte na odborného prodejce nebo zákaznický servis.

Chybové hlášení	Problém	Řešení
LO	1) Režim – měření teploty v uchu: naměřená teplota je nižší než 34 ° C (93,2 ° F). 2) Režim SCAN: naměřená teplota je nižší než -22 ° C (-7,6 ° F).	Teploměr používejte pouze v určeném teplotním rozsahu. Případně očistěte měřicí hrot. Při opakovaném chybovém hlášení se obraťte na odborného prodejce nebo zákaznický servis.
	Samotest není zapotřebí.	Vložte novou baterii.

8. Čištění, skladování, likvidace

Po každém použití očistěte senzorovou špičku. Při čištění používejte měkký hadřík nebo vatovou tyčinku, které lze navlhčit dezinfekčním prostředkem, alkoholem nebo teplou vodou.

Pro čištění celého přístroje použijte laskavě měkký hadřík, lehce navlhčený slabým roztokem mýdla.

Do přístroje nesmí v žádném případě vniknout voda. Pokud se přesto do přístroje dostane voda, vyjměte okamžitě baterii. Přístroj znova použijte, pokud je zcela suchý. Nepoužívejte žádné agresivní čisticí prostředky.

Přístroj nikdy neponořte pod vodu.

Teploměr skladujte vždy s nasazenou ochrannou krytkou, aby byla chráněna senzorová špička.

Přístroj nesmí být skladován nebo používán při vyšší nebo nižší teplotě nebo vlhkosti vzduchu (viz technické specifikace), na slunci, ve spojení s elektrickým proudem nebo na prašných místech. V jiném případě může dojít k nepřesnostem při měření.

Zamýšlite-li dlouhodobější uskladnění, vyjměte laskavě baterii.

Přístroj musí být po 3 letech zkонтrolován z hlediska měřicí techniky (kalibrace). Kompletní přístroj pro kontrolu zašlete na adresu prodejce nebo servisu.

Zlikvidujte prosím přístroj dle nařízení o starých elektrických a elektronických přístrojích 2002/96/EC – WEEE (Waste Electrical and Elektronik Equipment). Pokud máte dotazy, obraťte se na příslušný komunální úřad, který má na starosti likvidaci.



9. Technické údaje

Upozornění: Při používání přístroje mimo specifikaci nelze zaručit bezchybnou funkčnost!
Technické změny v rámci zlepšování a dalšího vývoje výrobku jsou vyhrazeny.

Název a model	FT 60
Měřicí rozsah	Režim teploměru na čelo: 34 °C – 42,2 °C (93,2 °F – 108,0 °F) SCAN-Modus: -22 °C – 80 °C (-7,6 °F – 176 °F)
Laboratorní přesnost měření	Režim teploměru na čelo: ±0,3 °C (±0,5 °F) v rozsahu 34 °C – 42,2 °C (93,2 °F – 108,0 °F) SCAN-Modus: ±0,3 °C (±0,5 °F) v rozsahu 22 °C – 42,2 °C (71,6 °F – 108 °F) ±2 °C (±4 °F) při > 42,2 °C < 22 °C (>108 °F <71,6 °F)
Časová prodleva mezi dvěma měřeními	Nejméně 5 vteřin
Měřicí jednotky	°Celsius (°C) nebo °Fahrenheit (°F)
Podmínky provozu	10 °C až 40 °C (50 °F – 104 °F) při relativní vlhkosti vzduchu do 95 % (nezkapalněné)
Podmínky skladování	-20 °C až 50 °C (-4 °F – 122 °F) při relativní vlhkosti vzduchu do 95 % (nezkapalněné)
Rozměry	34 x 145 x 28 mm
Hmotnost	57 g včetně baterie
Baterie	1 lithiová baterie (typ 3 V CR2032)
Paměť	Pro 9 měření
Vysvětlivky značek	Klasifikace přístroje typu BF  Přečtěte si prosím návod k použití! 

Vážená zákazníčka, vážený zákazník,

tešíme sa, že ste sa rozhodli pre výrobok z nášho sortimentu. Naše meno stojí za vysokohodnotnými a dôkladne preskúšanými výrobkami vysokej kvality z oblasti tepla, jemnej terapie, krvného tlaku, telesnej teploty, hmotnosti, masáže a vzduchu.

Dôkladne si prosím prečítajte návod na použitie a rešpektujte pokyny.

S priateľským doporučením

Vás tím spoločnosti Beurer

1. Dôležité pokyny

- Toto zariadenie je citlivé elektronické zariadenie. Prosím narábajte s ním opatrne a nevystavujte ho žiadnym mechanickým nárazom.
- Nevystavujte teplomer priamemu slnečnému žiareniu.
- Zariadenie by sa malo minimálne 30 minút nachádzať v priestore, v ktorom bude vykonané meranie.
- Teplomer NIE je vodotesný. Na základe toho treba zamedziť priamemu styku s vodou alebo inými tekutinami.
- Meraciu špičku po každom použití očistite mäkkou handričkou navlhčenou v dezinfekčnom prostriedku.
- Pred každým použitím prosím preskúšajte, či šošovka nie je poškodená. Ak je poškodená, obráťte sa prosím na obchodníka alebo servisnú adresu.
- Teplomer bol skonštruovaný pre praktické použitie, avšak nemôže nahradíť návštenu lekára.
- Toto zariadenie nie je určené pre odborné alebo klinické použitie.
- Prístroj je určený výlučne na účel popísaný v tomto návode na používanie.
- Opravy smú vykonávať iba autorizované servisné miesta. V opačnom prípade zaniká právo na záruku.
- Toto zariadenie vyhovuje direktíve EU 93/42 EWG.
- Toto zariadenie vyhovuje ASTM E 1965-98.
- Tento prístroj vyhovuje európskej norme EN60601-1-2 a podlieha osobitným preventívnym opatreniam ohľadne elektromagnetickej kompatibility. Myslite pritom na to, že prenosné a mobilné vysokofrekvenčné komunikačné zariadenia môžu ovplyvňovať tento prístroj. Bližšie informácie si môžete vyžiadať na uvedenej adrese zákazníckeho servisu.

- Ak by ste ešte mali otázky k používaniu nášho prístroja, obráťte sa prosím na vášho predajcu alebo na zákaznícky servis.
- Pozorne prečítajte tento návod na používanie prosím, uschovajte ho pre neskoršie použitie, sprístupnite ho pre ďalších užívateľov a dodržujte pokyny.

2. Cenné informácie o zaobchádzaní s týmto teplomerom

Pred použitím čelového teplomera, ušného teplomera alebo konvenčného tyčového teplomera rešpektujte nasledovné pokyny:

Hore uvedené rôzne teplomery sa hodia na meranie telesnej teploty na rozličných miestach na tele: čelový teplomer: meranie na čele, ušný teplomer: meranie v uchu, tyčový teplomer: rektálne meranie (v análnom otvore), axiálne (pod pazuchou) alebo orálne meranie (v ústach).

V závislosti od miesta na tele, na ktorom sa teplota meria, kolíše hodnota teploty. U zdravých ľudí môže byť odchýlka na rozdielnych miestach na tele medzi 0,2 – 1°C. Normálny teplotný rozsah je teda pri:

- pri meraní na čele – namerané čelovým teplomerom: 35,8 až 37,6 °C,
- ušná teplota – meraná ušným teplomerom 36,0 °C až 37,8 °C,
- rektálne meranej teplote – meranej s konvenčným teplomerom: 36,3 až 37,8°C,
- ústne meraná teplota – meraná konvenčným teplomerom: 36,0 °C až 37,4 °C.

Tip firmy Beurer:

Teploty namerané s rozdielnymi teplomermi nie je možné navzájom porovnávať.

Preto lekárovi povedzte príp. pri vlastnej diagnóze zohľadnite, s akým teplomerom ste na akom mieste merali telesnú teplotu.

Teplotu zdravého človeka okrem toho ovplyvňujú nasledujúce faktory:


- individuálna látková výmena závislá od jednotlivca
- vek (Telesná teplota dojčiat a malých detí je vyššia a klesá s narastajúcim vekom. U detí dochádza rýchlejšie a častejšie ku kolísaniam teplôt.)
- oblečenie
- vonkajšia teplota
- denná doba (ráno je telesná teplota nižšia a v priebehu dňa ku večeru narastá.)
- predchádzajúca telesná a, s menším vplyvom, aj mentálna aktivita

Tip firmy Beurer:


Meraním teploty získavame hodnotu, ktorá podáva informáciu o aktuálnej telesnej teplote človeka. Ak by ste si s interpretáciou výsledkov neboli istí alebo ak sa vyskytnú abnormalne hodnoty (napr. horúčka), mali by ste sa obrátiť na Vásho lekára. To platí aj pri malých teplotných zmenách, ak k tomu pribudnú ďalšie symptómy ochorenia, ako napr. nepokoj/silné potenie/sčervenanie kože/vysoký pulz/nábeh na kolaps atď.

3. Popis prístroja

Predná strana

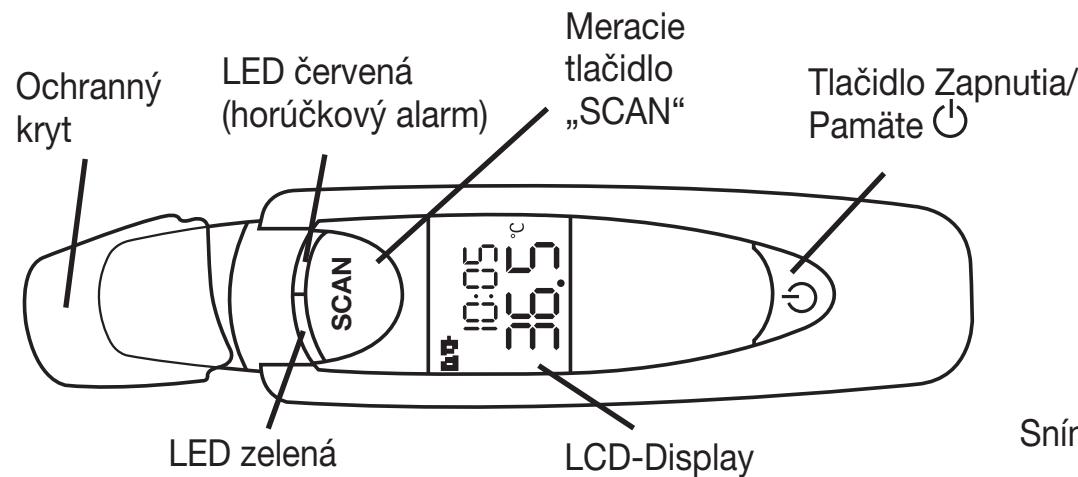

Zadná strana

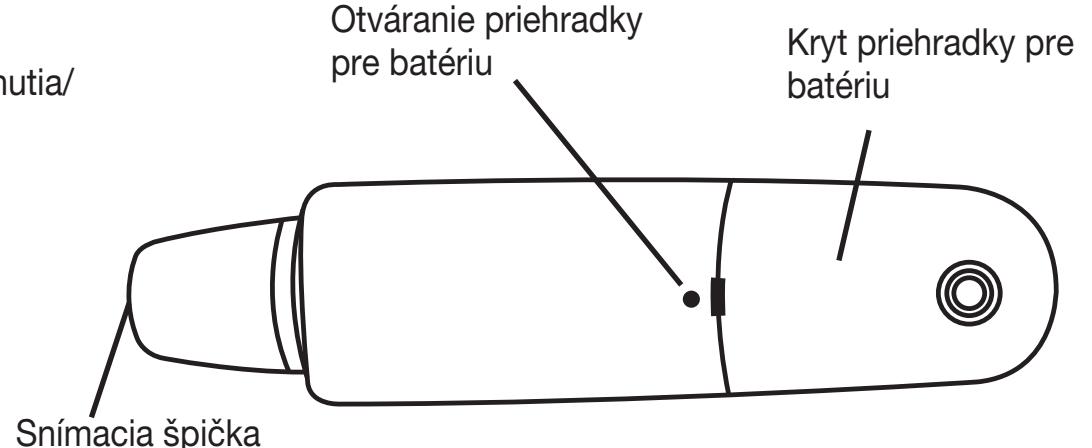

4. Funkcie

Tento infračervený teplomer je určený na meranie

- teploty na ľudskom čele,
- povrchovej teploty predmetov a tekutín,
- teplôt prostredia.

Ďalej ponúka tento teplomer dodatočné funkčnosti:

- 9 pamäťových pozícii na jednoduché sledovanie vývoja teploty,
- Dátum a hodinový čas, tiež pri všetkých uložených meraných hodnotách,

- optický a akustický horúčkový alarm pri teplotách nad 37,5 °C,
- prepínateľný na °C a °F.

5. Uvedenie do prevádzky

Zložiť ochranný kryt. Zapnite teplomer tlačidlom „“. Po krátkom samoteste a dvoch krátkych zapípaniach je teplomer pripravený na meranie teploty na čele.

5.1 Nastavenie hodinového času a dátumu

Podržte tlačidlo „“ pri zapnutom teplomere po dobu 5 sekúnd. Ihneď po rozsvietení symbolu „SET“ na displeji môžete tlačidlom „SCAN“ nastaviť postupne 12 alebo 24 hodinový režim, hodinu, minútu, rok, mesiac a deň (pri 24 hodinovom režime sa na displeji rozsvieti ukazovateľ „24“) Zakaždým potvrdte nastavené hodnoty tlačidlom „“.


5.2 Batéria

V balení je už pribalená batéria typ 3 V CR2032 a v závislosti na namáhaní má životnosť na cca 3000 meraní.

Ked' batéria zoslabne, rozsvieti sa varovný symbol batérie . Ešte stále je možné merať teplotu, batéria však musí byť nahradená. Ked' symbol batérie bliká , musí sa batéria vymeniť.

Prístroj vypnite, špicatým predmetom stlačte otváranie priehrádky batérie a súčasne priehradku batérie zasuňte smerom nadol. Odstráňte vyčerpanú batériu tak, ako je znázornené na vedľajšom vyobrazení.

Vložte novú batériu rovnakého typu kladným póлом smerom nahor. Znovu zavorte kryt priehradky na batériu. Použité batérie nepatria do domového odpadu. Máte zákonnú povinnosť zlikvidovať batérie. Zlikvidujte ich prostredníctvom Vášho odborného elektropredajcu alebo Vašej miestnej zberne surovín. Upozornenie: Na batériach s obsahom škodlivých látok nájdete tieto značky: Pb = batéria obsahuje olovo, Cd = batéria obsahuje kadmium, Hg = batéria obsahuje ortuť. Batéria v tomto zariadení neobsahuje škodlivé látky.

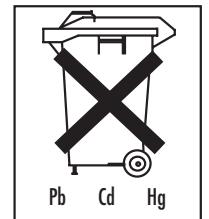

6. Použitie

Vždy sa ubezpečte, že je čidlo čisté a nepoškodené. Zapnite zariadenie.

6.1 Meranie na čele

Po krátkom samoteste a dvoch krátkych zapípaniach je teplomer pripravený na meranie teploty na čele. Infračervený teplomer sa nachádza v režime „teplomer na čelo“. Toto je vidno podľa symbolu ☺.

Berte do úvahy, že teplomer by sa mal minimálne 30 minút nachádzať v priestore, v ktorom bude prebiehať meranie, fyzické stláčanie, podstatné zvýšenie potia na čele, užívanie liekov zužujúcich cievy a kožné podráždenia môžu narušiť výsledky merania, čelo, resp. spánky musia byť zbavené potu a kozmetiky.

Priložte teplomer na ľavý alebo pravý spánok a stlačte tlačidlo SCAN. Vod'te teplomer po spánkoch sem a tam. Počas merania môžete začuť krátke pípnutia, ktoré signalizujú, že teplomer nameral novú najvyššiu meranú hodnotu. Koniec času merania bude signalizovaný dlhým pípnutím. Pustite tlačidlo „SCAN“. Teraz môžete odčítať nameranú hodnotu.

Okrem toho svieti LED, ktorá zodpovedá nameraným hodnotám: zelená LED poukazuje, že telesná teplota leží v normálnej oblasti, červená LED naproti tomu svieti pri mernej hodnote nad 37,5 °C, t.j. horúčkový alarm.

Merný čas trvá normálne medzi 5 až 8 sekundami, ale môže trvať až do 30 sekúnd.

Teplomer dvomi krátkymi pípnutiami a ukončením blikania symbolu čela signalizuje, že je prístroj pripravený na ďalšie meranie.



6.2 Ukladanie nameraných hodnôt do pamäte

Posledná nameraná hodnota, t.j. iba posledná hodnota série meraní, sa automaticky uloží do pamäte po tom, ako sa teplomer vypne. Preto sú je k dispozícii 9 pamäťových pozícií.

Posledne merané hodnoty môžete vyvolať tlačidlom „◊“. Takisto sa zobrazí aj dátum a hodinový čas. LED nepodporuje žiadne vyvolanie uložených meraných hodnôt.

Ak aj po meraní nadálej udržujete tlačidlo „◊“ stlačené, dostanete sa do špeciálneho meracieho režimu, v ktorom zariadenie nevykonáva správne meranie. V takom prípade nechajte prístroj, aby sa automaticky vypol, a znova ho zapnite.

6.3 Povrchové teploty

Ak chcete týmto infračerveným teplomerom merať povrchové teploty, musíte prejsť na režim „SCAN“.

Na to podržte v zapnutom stave (štandardne režim teplomeru na čelo) stlačené tlačidlo „◊“ a stlačte súčasne tlačidlo „SCAN“. Tento režim sa označuje symbolom ☰. Keď budete držať tlačidlo „SCAN“ stlačené, budú sa namerané povrchové teploty plynulo zobrazovať. Snímaciu špičku môžete priamo položiť na merané povrhy alebo môžete merat' s nepatrnným odstupom (v žiadnom prípade neponárať do tekutiny).

Dbajte na to, aby zobrazená teplota bola zistená a nie prispôsobená povrchová teplota. Nedá sa porovnávať s teplotou čela.

6.4 Teplota prostredia.

Po odmeraní sa teplomer po cca 1 minúte automaticky prepne do režimu stand-by, avšak iba vtedy, keď je nastavený hodinový čas. Tento režim sa označuje symbolom  a teplota okolia sa bude zobrazovať plynulo.

Ked' chcete používať teplomer na meranie izbovej teploty, mal by byť umiestnený tak, aby meranie neovplyvňovalo žiadne slnečné žiarenie alebo iné vplyvy ako napr. studený prieval z klimatizácie. Prídavne k teplote okolia, ktorá sa aktualizuje raz za minútu, sa striedavo zobrazuje dátum a hodinový čas.

6.5 Zmena mernej jednotky

Teplotu môžete nechať zobrazovať v stupňoch Celzia ($^{\circ}\text{C}$) alebo v stupňoch Fahrenheita ($^{\circ}\text{F}$). Na nastavenie držte stlačené meracie tlačidlo „SCAN“ teplomeru nachádzajúceho sa vo vypnutom stave resp. v režime stand-by a stlačte navyše tlačidlo Zapnutie/Uloženie do pamäte „“. Držte obe tlačidlá stlačené až pokiaľ sa nezmení merná jednotka. Všetky uložené hodnoty budú zobrazované v novej mernej jednotke.

7. Odstraňovanie chýb

Poru-chové hlásenie	Problém	Riešenie
	Meranie počas samotestu, prístroj ešte neboli pripravený na meranie.	Počkajte, kým neprestane blikať symbol ucha.
	Silné výkyvy priestorovej teploty.	Prístroj skladovať minimálne 30 minút v priestore, v ktorom sa deje meranie.
	Teplota prostredia pod $10\ ^{\circ}\text{C}$ alebo nad $40\ ^{\circ}\text{C}$ ($<50\ ^{\circ}\text{F}$, $>104\ ^{\circ}\text{F}$).	Teplota prostredia sa musí nachádzať medzi $10\ ^{\circ}\text{C}$ a $40\ ^{\circ}\text{C}$ ($50\ ^{\circ}\text{F}$, $104\ ^{\circ}\text{F}$).

Poru-chové hlásenie	Problém	Riešenie
Er 5-9	Prístroj viac nefunguje bezchybne.	Batériu vybrať na cca 1 minútu a znova vložiť. Pri opakovanom ukazovaní poruchy sa obráťte na špecializovaného predajcu alebo na zákaznícky servis.
H	1) Režim merania teploty v uchu: prijímaná teplota je vyššia ako 42,2 °C (108 °F). 2) Režim SCAN: prijímaná teplota je vyššia ako 80 °C (176 °F).	Prevádzkujte teplomer iba v určených teplotných rozsahoch. Eventuálne vyčistite meraciu špičku. Pri opakovanom ukazovaní poruchy sa obráťte na špecializovaného predajcu alebo na zákaznícky servis.
L O	1) Režim merania teploty v uchu: prijímaná teplota je nižšia ako 34 °C (93,2 °F). 2) Režim SCAN: prijímaná teplota je nižšia ako -22 °C (-7,6 °F).	Prevádzkujte teplomer iba v určených teplotných rozsahoch. Eventuálne vyčistite meraciu špičku. Pri opakovanom ukazovaní poruchy sa obráťte na špecializovaného predajcu alebo na zákaznícky servis.
	Nepotrebuje samotest.	Vložte nové batérie.

8. Čistenie, skladovanie, vyradenie

Po každom použití vyčistite snímaciu špičku. Použite na to mäkkú handričku alebo paličku s vatou, ktorú môžete navlhčiť dezinfekčným prípravkom, alkoholom alebo horúcou vodou.

Na vyčistenie celého prístroja použite mäkkú, zľahka jemný mydlový roztokom navlhčenú handričku. V žiadnom prípade do prístroja nesmie preniknúť voda. V prípade, že sa i tak do prístroja dostane voda, okamžite vyberte batérie prosím.

Zariadenie použite znova až keď je úplne suché.

Nepoužívajte žiadne agresívne čistiace prostriedky.

Nikdy prístroj neponárajte do vody.

Teplomer vždy skladujte s nasadenou krytkou, aby bola snímacia špička ochránená.

Prístroj sa nesmie skladovať ani používať pri príliš vysokých alebo príliš nízkych teplotách alebo vzdušnej vlhkosti (viď technické špecifikácie), na slnečnom svetle, v spojení s elektrickým prúdom, alebo na prašných miestach. Inak môže dôjsť k nepresnostiam.

Pri predpokladanom dlhšom uskladnení vyberte, prosím, batérie.

Prístroj musí byť po 3 rokoch preskúšaný (kalibrovaný) meracou technikou. Pošlite k tomu, prosím, celý prístroj na adresu obchodníka alebo servisu.

Zariadenie zlikvidujte v súlade s vyhláškou o likvidácii vyradených elektrických a elektronických zariadení 2002/96/EC – WEEE (Waste Electrical and Elektronik Equipment). V prípade otázok sa obráťte na komunálnu inštitúciu príslušnú pre odpadové hospodárstvo.



9. Technické údaje

Upozornenie: Pri používaní prístroja mimo určenia nie je zaručené bezchybné fungovanie.

Vyhradzujeme si technické zmeny na vylepšenie a ďalší vývoj produktu.

Názov a model	FT 60
Merací rozsah	Režim teplomeru na čelo: 34 °C – 42,2 °C (93,2 °F – 108,0 °F) Režim SCAN: -22 °C – 80 °C (-7,6 °F – 176 °F)
Laboratórna presnosť merania	Režim teplomeru na čelo: ±0,3 °C (±0,5 °F) od 34 °C – 42,2 °C (93,2 °F – 108,0 °F) Režim SCAN: ±0,3 °C (±0,5 °F) od 22 °C – 42,2 °C (71,6 °F – 108 °F) ±2 °C (±4 °F) pri > 42,2 °C < 22 °C (>108 °F <71,6 °F)
Časový odstup medzi dvomi merniami	Minimálne 5 sekúnd
Merné jednotky	°Celzius (°C) alebo °Fahrenheit (°F)
Prevádzkové podmienky	10 °C až 40 °C (50 °F – 104 °F) pri relatívnej vlhkosti vzduchu do 95 % (nekondenzujúcej)
Podmienky pre skladovanie	-20 °C až 50 °C (-4 °F – 122 °F) pri relatívnej vlhkosti vzduchu do 95 % (nekondenzujúcej)
Rozmery	34 x 145 x 28 mm
Hmotnosť	57 g vrátane batérie
Batéria	1 Lítium-iónová (typ 3 V CR-2032)

Pamäť	Pre 9 meraní
Vysvetlivky značiek	Trieda prístroja typ BF  Prečítajte si prosím návod na použitie! 

SLOVENSKO

Spoštovani kupec,

Veseli nas, da ste se odločili za izdelek iz naše široke ponudbe. Ime naše firme je poznano po visoko-vrednostnih, temeljito preizkušenih izdelkih iz področij ogrevanja, lahkotnih terapij, krvnega tlaka, telesne temperature, teže, masaže in zraka. Prosimo, temeljito preberite navodila za uporabo in upoštevajte napotke.

S prisrčnim priporočilom

Vaš Beurer-Team

1. Pomembni napotki

- Ta aparat je občutljiva elektronska naprava.
Prosimo, da z njim ravnate skrbno in ga ne izpostavljate mehanskim udarcem.
- Termometra ne izpostavljajte direktnim sončnim žarkom.
- Aparat naj se vsaj 30 minut nahaja v prostoru, v katerem bo izvedeno merjenje.
- Termometer NI neprepusten za vodo.
- Zaradi tega se je potrebno izogibati neposrednemu stiku z vodo in drugimi tekočinami.
- Merilno konico po vsaki uporabi očistite z mehko krpo, ki je navlažena z dezinfekcijskim sredstvom.
- Prosimo, da pred vsako uporabo preverite, če je leča poškodovana. Če je poškodovana, se, prosimo, obrnite na prodajca ali servis.
- Termometer je bil narejen za praktično uporabo, vendar ne more nadomestiti obiska pri zdravniku.
- Ta aparat ni predviden za uporabo v poslovne ali klinične namene.
- Naprava se sme uporabljati samo v namene, ki so opisani v navodilu za uporabo.
- Popravila smejo izvajati samo pooblaščeni servisi. V nasprotnem primeru preneha pravica iz garancije.

- Ta aparat ustreza smernici EU 93/42 EGS.
- Ta aparat ustreza ASTM E 1965/-98.
- Ta naprava ustreza evropski normi EN60601-1-2 in zahteva posebne varnostne ukrepe glede elektromagnetne združljivosti. Prosimo upoštevajte, da prenosne in mobilne HF komunikacijske naprave lahko vplivajo na to napravo. Natančnejše podatke lahko dobite na navedenih servisih.
- Z vprašanji v zvezi z uporabo naših naprav se obrnite na svojega prodajalca ali našo servisno službo.
- Prosimo, pazljivo preberite ta navodila za uporabo in jih shranite za kasnejšo rabo, naj bodo dostopna drugim uporabnikom ter upoštevajte opozorila.

2. Kar morate vedeti o ravnanju s tem termometrom

Pri uporabi čelnega termometra, ušesnega termometra ali konvencionalnega cevnega termometra upoštevajte sledeče:

Različni termometri so prirejeni za merjenje telesne temperature na različnih delih telesa: Čelni termometer:

Merjenje samo na čelu, Ušesni termometer: Merjenje samo v ušesu, Cevni termometer: Rektalno merjenje (v zadnjični odprtini), aksialno (pod pazduho) ali oralno merjenje (v ustih).

Glede na izmerjeni del telesa, se spreminja tudi vrednost temperature.

Odstopanje temperature na različnih delih telesa je pri zdravemu človeku od 0,2 – 1°C. Normalno temperaturno območje je pri:

- āelni temperaturi merjeni s āelnim termometrom od 35,8 °C do 37,6 °C,
- temperatura v ušesu – merjena z ušesnim termometrom: 36,0 °C do 37,8 °C,
- rektalno izmerjena temperatura – izmerjena s konvencionalnem termometrom: 36,3 do 37,8°C,
- oralno merjena temperatura – izmerjena z navadnim termometrom: 36,0 °C do 37,4 °C.

Beurer – nasveti:

Ni možno medsebojno primerjati izmerjenih temperatur z različnimi termometri.

Vašemu zdravniku povejte oz. upoštevajte pri samo-diagnozi, s katerim termometrom ste merili telesno temperaturo in na katerem delu telesa.

Na temperaturo telesa zdravega človeka vplivajo predvsem sledeči faktorji:


- Individualna, osebno odvisna presnova
- Starosti (telesna temperatura je višja pri dojenčkih in majhnih otrocih in pada z naraščajočo starostjo. Pri otrocih se hitreje pojavijo večja nihanja temperature in pogosteje.)
- Od obleke
- Od zunanjih temperatur
- Od dnevnega časa (Zjutraj je telesna temperatura nižja in narašča preko dneva do večera.)
- Od pretekle telesne in v manjši meri tudi mentalne aktivnosti

Beurer – nasveti:


Merjenje telesne temperature poda določeno izmerjeno vrednost, ki poda določeno informacijo o telesni temperaturi določenega človeka. Če ste negotovi v interpretaciji rezultata meritve ali če ste izmerili nenormalne vrednosti (npr. vročica) se obrnite na vašega zdravnika. To velja tudi za manjše temperaturne spremembe, v primeru če se pojavljajo dodatni simptomi bolezni, kot so: Nemir/močno potenje/suho grlo/ povišan pulz/slabosti itd.

3. Opis naprave

Sprednja stran

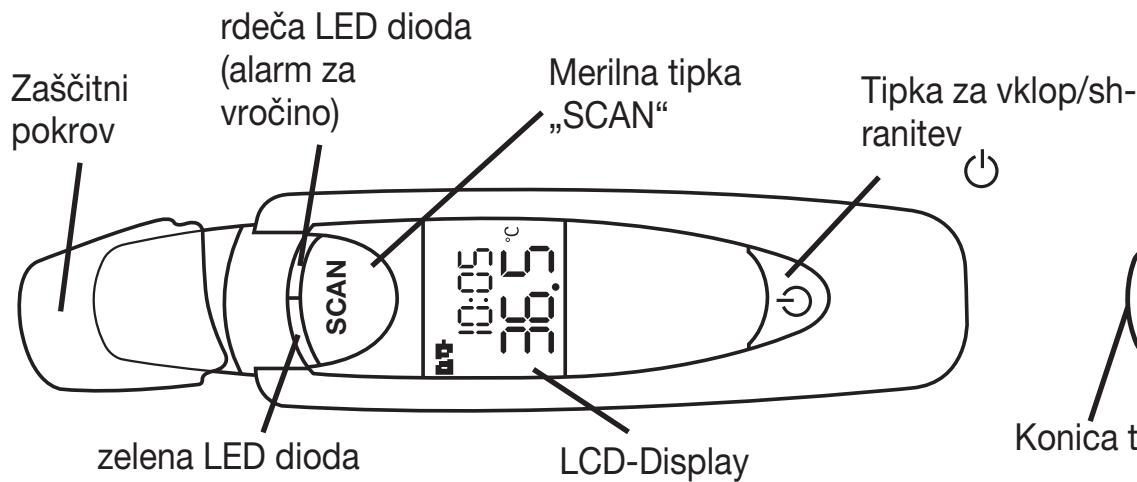

Zadnja stran

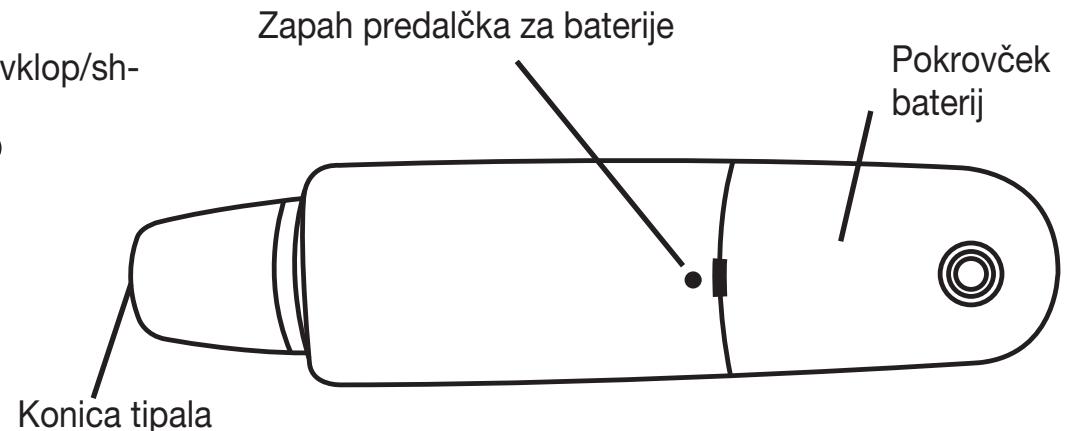

4. Funkcije

Ta infrardeči termometer je namenjen merjenju

- temperature na čelu ljudi,
- temperature površine predmetov in tekočin,
- temperatur okolja.

Termometer dodatno ponuja naslednje funkcije:

- 9 pomnilniških mest za enostavno sledenje poteka temperature,
- Datum in čas, tudi pri vseh shranjenih vrednostih,
- optični in akustični alarm za vročino pri temperaturah nad 37,5 °C,
- možnost preklopa na °C in °F.

5. Zagon

Odstranite zaščitni pokrov. S tipko „“ vklopite termometer. Po kratkem samopreizkusu ter dvema kratkima piskoma je termometer za merjenje temperature čela pripravljen.



5.1 Nastavitev datuma in ure

Ko je termometer vključen, držite pritisnjeno tipko „“ 5 sekund. Takoj ko se na zaslonu pojavi simbol „SET“, lahko s tipko „SCAN“ enega za drugim nastavite urni način 12 ali 24 ur, ure, minute, leto, mesec in dan (za način 24 ur se na zaslonu prikaže „24“). S tipko „“ vedno potrdite nastavljene vrednosti.


5.2 Baterije

Baterija tipa 3 V CR2032 je že vstavljena in ima življenjsko dobo glede na obremenitev ca. 3000 meritev.

Ko baterija oslabi, se pojavi opozorilni simbol za baterijo . Merjenje temperatur ni več možno, potrebno je zamenjati baterijo. Ko simbol za baterijo utripa , je potrebno zamenjati baterijo. V ta namen izklopite napravo, s koničastim predmetom pritišlite na zapah predalčka baterije in istočasno potegnite pokrovček baterije navzdol. Odstranite porabljeno baterijo, kot je predstavljeno v sliki zraven.



Novo baterijo istega tipa vstavite tako, da je pol plus obrnjen navzgor. Ponovno zaprite pokrov predela za baterije. Izrabljene baterije ne spadajo med hišne odpadke. Po zakonu ste zavezani baterije odložiti med odpadke. Zavrzhite jih pri svojem trgovcu z električnimi deli ali na lokalnem zbirnem mestu odpadkov. Napotek: Na baterijah, ki vsebujejo škodljive snovi, najdete naslednje simbole: Pb = baterija vsebuje svinec Cd = baterija vsebuje kadmij, Hg = baterija vsebuje živo srebro. Baterija v tem aparatu ne vsebuje škodljivih snovi.

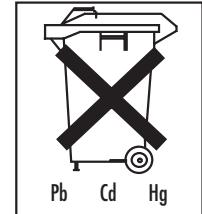

6. Uporaba naprave

Vedno se prepričajte, da je tipalo čisto in nepoškodovano. Vključite napravo.

6.1 Merjenje na čelu

Po kratkem samopreizkusu ter dvema kratkima piskoma je termometer za merjenje temperature čela pripravljen. Infrardeči termometer se nahaja v načinu „Čelni termometer“. To je razvidno na simbolu

Upoštevajte, da se mora termometer vsaj 30 minut nahajati v prostoru, kjer bo opravljena meritev, da lahko telesna aktivnost, načeloma povečano nabiranje potu na čelu, jemanje zdravil, ki ožijo žile ter motnje kože popačijo rezultat merjenj, in da na čelu oziroma sencah ne sme biti potu in kozmetike.

Položite termometer na levo ali desno sence in pritisnite tipko SCAN. Termometer premikajte po senci sem in tja. Med merjenjem lahko slišite kratke piske, ki sporočajo, da je termometer našel novo najvišjo vrednost.

Konec časa merjenja bo sporočil dolg pisk. Izpustite tipko „SCAN“.

Zdaj lahko preberete izmerjeno vrednost.

Pri tem se osvetli LED dioda v skladu z rezultatom merjenja: zelena LED dioda prikazuje, da je telesna temperatura v normalnem območju, rdeča LED dioda pa se osvetli pri vrednosti nad $37,5^{\circ}\text{C}$, to pomeni alarm za vročino.

Čas merjenja znaša ponavadi od 5 do 8 sekund, lahko pa traja tudi do 30 sekund.

Termometer sporoča z dvema kratkima piskoma in s čelnim simbolom, ki ne utripa več, da je naprava pripravljena za nadaljnje merjenje.



6.2 Shranjevanje izmerjenih vrednosti

Nazadnje izmerjena vrednost, to pomeni samo zadnja vrednost niza meritev, se avtomatično shrani takoj, ko se termometer izkluči. Za to je na voljo 9 pomnilniških mest.

Zadnje izmerjene vrednosti lahko prikličete S tipko „“. Prav tako sta zraven prikazana datum in čas. LED dioda ne podpira priklica shranjenih izmerjenih vrednosti. Če držite tipko „“ po merjenju še vedno pritisnjeno, boste prišli v posebni način merjenja, v katerem naprava ne izvede nobene pravilne meritve. V tem primeru pustite, da se naprava avtomatično izključi, in jo ponovno vključite.

6.3 Temperature površin

Če s tem infrardečim termometrom želite meriti temperature površin, morate preklopiti v način „SCAN“. Za to držite med vklopljeno napravo (standardni način čelnih termometer) tipko „“ pritisnjeno ter istočasno pritisnite gumb „SCAN“. Ta način bo označen s simbolom . Če držite gumb „SCAN“ pritisnjén, bo neprekinjeno prikazana izmerjena temperatura površine. Konico tipala lahko nastavite neposredno na površino, ki jo želite izmeriti, ali pa merite na majhni razdalji (v nobenem primeru ne potapljaljte v tekočine). Upoštevajte, da je prikazana temperatura površine ugotovljena in ne prilagojena. Ne more se primerjati s temperaturo čela.

6.4 Temperatura prostora

Po merjenju termometer avtomatično preklopi po ca. 1 minuti v način pripravljenost, vendar samo v primeru, če je bil nastavljen čas. Ta način bo označen s simbolom , temperatura okolja pa bo prikazana neprekinjeno. Če želite termometer uporabljati za merjenje temperature prostora, naj se nahaja tam, kjer na merjenje ne morejo vplivati neposredni sončni žarki ali drugi vplivi kot npr. hladen zrak iz klimatske naprave. Dodatno k temperaturi okolja, ki je aktualizirana enkrat na minuto, sta izmenično prikazana datum in čas.

6.5 Sprememba merske enote

Prikazana je lahko temperatura v stopinjah Celzija ($^{\circ}\text{C}$) in stopinjah Fahrenheita ($^{\circ}\text{F}$). Za nastavitev držite merilno tipko „SCAN“ izključenega termometra oziroma v stanju pripravljenosti pritisnjeno in dodatno pritisnite tipko za vklop/shranjevanje „“. Obe tipki držite pritisnjeni, dokler se merska enota ne spremeni. Vse shranjene vrednosti bodo prikazane z novo mersko enoto.

7. Odpravljanje napak

Javljanje napake	Problem	Rešitev
 Er 1	Meritve med samopreizkusom, naprava še ni pripravljena za merjenje.	Počakajte, da simbol za uho preneha utripati.
 Er 2	Močno nihanje temperature okolja.	Naprava naj se nahaja najmanj 30 minut v prostoru, v katerem bo izvedeno merjenje.
 Er 3	Temperatura okolja pod 10 °C ali nad 40 °C (<50 °F, >104 °F).	Temperatura okolja mora biti med 10 °C in 40 °C (50 °F, 104 °F).
 Er 5-9	Naprava ne deluje več neoporečno.	Baterijo vzemite ven za ca. 1 minuto in jo ponovno vstavite. V primeru ponovnega napačnega prikaza se obrnite na prodajalca ali servis za pomoč strankam.
 Hi	1) Način ušesnega termometra: ugotovljena temperatura je višja od 42,2 °C (108 °F). 2) Način SCAN: ugotovljena temperatura je višja od 80 °C (176 °F).	Termometer uporabljajte samo znotraj navedenih temperturnih območij. Po potrebi očistite merilno konico. V primeru ponovnega napačnega prikaza se obrnite na prodajalca ali servis za pomoč strankam.
 Lo	1) Način ušesnega termometra: ugotovljena temperatura je nižja od 34 °C (93,2 °F). 2) Način SCAN: ugotovljena temperatura je nižja od -22 °C (-7,6 °F).	Termometer uporabljajte samo znotraj navedenih temperturnih območij. Po potrebi očistite merilno konico. V primeru ponovnega napačnega prikaza se obrnite na prodajalca ali servis za pomoč strankam.
	Samopreizkus ni potreben.	Vstavite nove baterije.

8. Čiščenje, skladiščenje, odstranjevanje

Po vsaki uporabi očistite konico tipala. Za to uporabite mehko krpo ali vatirano palčko, ki jo lahko navlažite z dezinfekcijskim sredstvom, alkoholom ali toplo vodo.

Prosimo, da za čiščenje celotne naprave uporabite mehko, z milnico rahlo navlaženo krpo. V nobenem primeru v aparatu ne sme priteči voda. V primeru, da voda kljub temu steče v napravo, prosimo, da nemudoma odstranite baterijo. Napravo ponovno uporabite šele takrat, ko je popolnoma suha. Ne uporabljajte agresivnih čistilnih sredstev. Naprave nikoli ne potapljamte v vodo.

Termometer shranjujte vedno tako, da je zaščitni pokrov iztegnjen, da zaščiti konico tipala.

Naprave ni dovoljeno shranjevati ali uporabljati pri previsokih ali prenizkih temperaturah ali vlažnosti (glejte tehnične podatke), na sončni svetlobi, v povezavi z električnim tokom ali na prašnih krajih. Sicer lahko pride do netočnosti.

Pri namernem daljšem shranjevanju prosimo, da odstranite baterijo.

Naprava mora biti po 3 letih tehnično pregledana (kalibrirana). Prosimo, da za ta namen pošljete celotno napravo prodajcu ali na servis.

Prosimo, da napravo odstranite v skladu z Uredbo o odpadnih električnih in elektronskih napravah 2002/96/EC – WEEE (Waste Electrical and Elektronik Equipment). Če imate dodatna vprašanja, se, prosimo, obrnite na pristojno komunalno službo, ki je odgovorna za tovrstne odpadke.



9. Tehnični podatki

Napotek: Pri uporabi naprave izven specifikacij neoporečno delovanje ni zagotovljeno!

Pridržujemo si pravico do tehničnih sprememb za izboljšanje in nadaljnji razvoj izdelka.

Ime in model	FT 60
Merilno območje	Način termometer za čelo: 34 °C – 42,2 °C (93,2 °F – 108,0 °F) Način SCAN: -22 °C – 80 °C (-7,6 °F – 176 °F)
Laboratorijska točnost merjenja	Način termometer za čelo: ±0,3 °C (±0,5 °F) od 34 °C – 42,2 °C (93,2 °F – 108,0 °F) Način SCAN: ±0,3 °C (±0,5 °F) od 22 °C – 42,2 °C (71,6 °F – 108 °F) ±2 °C (±4 °F) pri > 42,2 °C < 22 °C (>108 °F <71,6 °F)
Časovni interval med dvema merjenjema	Najmanj 5 sekund
Merske enote	°Celsius (°C) ali °Fahrenheit (°F)

Delovni pogoji	10 °C do 40 °C (50 °F – 104 °F) pri relativni zračni vlažnosti do 95 % (ne kondenzirani)
Pogoji shranjevanja	-20 °C do 50 °C (-4 °F – 122 °F) pri relativni zračni vlažnosti do 95 % (ne kondenzirani)
Izmere	34 x 145 x 28 mm
Teža	57 vključno z baterijo
Baterija	1 litijeva baterija (tip 3 V CR-2032)
Pomnilnik	Za 9 merjenj
Legenda	Klasifikacija naprave tip BF  Prosimo, preberite navodilo za uporabo! 

MAGYAR

Tisztelt Vásárlónk!

Nagy örömmel tölt el bennünket, hogy választása termékünkre esett. Cégünk kiváló minőségű és alaposan bevizsgált minőségi termékeket forgalmaz, amelyek az alábbi területeket ölelik fel:

termoterápia, szelíd terápia, vérnyomás, testhőmérés, súly, masszázs és légterápia.

Kérjük, hogy figyelmesen olvassa át ezt a használati utasítást, és tartsa be az abban foglalt tudnivalókat.

Baráti ajánlással

A Beurer-team

1. Fontos tudnivalók

- Ez a készülék egy érzékeny elektronikus készülék.
Kérjük, kezelje gondosan, és ne tegye ki mechanikus ütéseknek!
- Ne tegye ki a hőmérőt közvetlen napsugárzásnak!
- A készülék legalább 30 percig legyen abban a helyiségen, amelyben a mérést végzi!
- A hőmérő NEM vízhatlan. Emiatt kerülje el a vízzel vagy más folyadékokkal való közvetlen érintkezést!

- A mérőhegyet minden használat után tisztítsa meg egy puha, fertőtlenítőszerrel megnedvesített kendővel!
- Kérjük, minden használat előtt ellenőrizze, hogy a lencse nem sérült-e meg! Ha megsérült, kérem, forduljon a kereskedőhöz vagy a vevőszolgálathoz!
- A hőmérőt gyakorlati alkalmazásra terveztük, de nem helyettesíti az orvosi vizit.
- Ez a készülék nem ipari vagy klinikai használatra készült.
- A készülék kizárolag az ebben a használati utasításban említett célra használható.
- A javításokat csak erre felhatalmazott szervizállomások végezhetik el. Ellenkező esetben elvész a garanciaigény.
- Ez a készülék megfelel a 93/42 EGK sz. EU irányelvnek.
- Ez a készülék megfelel az ASTM E 1965-98-nak.
- Ez a készülék megfelel az EN60601-1-2 európai normának, és az elektromágneses összeférhetőség tekintetében speciális rendszabályoknak tesz eleget. Kérjük, vegye figyelembe, hogy a hordozható és mobil HF hírközlő berendezések befolyásolhatják ezt a készüléket! Pontosabb adatokat a megadott vevőszolgálat címén kérhet.
- Amennyiben készülékeink használatával kapcsolatban további kérdései lennének, kérjük, forduljon a kereskedőhöz, akinél a készüléket vásárolta, vagy az ügyfélszolgálathoz!
- Kérjük, figyelmesen olvassa el ezt a használati utasítást, őrizze meg a későbbi használathoz, tegye hozzáférhetővé más használók számára, és tartsa be az útmutatásokat!

2. Tudnivalók e hőmérő kezeléséről

Egy homlokhőmérő, fülhőmérő vagy egy hagyományos hőmérő használata előtt vegye figyelembe az alábbi tudnivalókat: A különböző, fent nevezett hőmérők a testünk különböző helyein uralkodó hőmérsékletek mérésére alkalmasak: a homlokhőmérő a homlokon érezhető hőmérséklet mérésére; a fülhőmérő a fülben uralkodó hőmérséklet mérésére; a hagyományos hőmérő pedig a rektális (a végbélben uralkodó), az axiális (a hónalj alatt uralkodó) vagy az orális (a szájban uralkodó) hőmérséklet mérésére szolgál.

A mérés helyéül szolgáló testtájak függvényében ingadozik a hőmérsékleti érték is. Egészséges emberek esetében az eltérés a különböző testtájak között 0,2–1 °C között lehet. A normális hőmérséklettartomány így:

- a homlokhőmérséklet – homlokhőmérővel mérve: 35,8 – 37,6 °C,
- fülhőmérséklet esetén – fülhőmérővel mérve: 36,0 °C – 37,8 °C,
- rektálisan mért hőmérséklet esetén – hagyományos hőmérővel mérve: 36,3 °C-tól 37,8 °C-ig terjedhet,
- orálisan mért hőmérsékletnél – hagyományos hőmérővel mérve: 36,0 °C – 37,4 °C.

Beurer-tipp:

A különböző hőmérőkkel mért hőmérsékletek egymással nem vethetők össze.

Éppen ezért közölje orvosával, illetve saját maga vegye figyelembe az öndiagnózis során, hogy testhőmérsékletét hol és milyen hőmérővel mérte meg.

Egy egészséges ember testhőmérsékletét ezenkívül a következő tényezők befolyásolják:

- az individuális, csak az illető személyre jellemző anyagcsere
- az életkor (A testhőmérséklet csecsemőknél és kisgyermekknél magasabb, a növekvő életkorral pedig csökken. Gyermeknél gyorsabban és gyakrabban lépnek fel nagyobb hőmérsékletbeli ingadozások.)
- a ruházat
- a külső hőmérséklet
- a napszak (Reggelenként a testhőmérséklet alacsonyabb és a nap folyamán az este felé közeledve egyre növekszik.)
- a kifejtett fizikai és mentális aktivitás – bár ez utóbbi kisebb mértékben befolyásolja a hőmérsékletet.

Beurer-tipp:


A hőmérsékletmérés olyan mérési értéket ad, amely információval szolgál egy ember aktuális testhőmérsékletéről.

Amennyiben bizonytalan az eredmények interpretálását illetően avagy abnormális értékek (pl. láz) lépnek fel, forduljon háziorvosához.


Mindez csekély hőmérsékletváltozások esetén is igaz, ha hozzá további betegségtünetek csatlakoznak, mint például nyugtalanság, erős izzadás, bőrpír, magas pulzusszám, kollapszusra való hajlam stb.

3. A készülék ismertetése

Elülső oldal

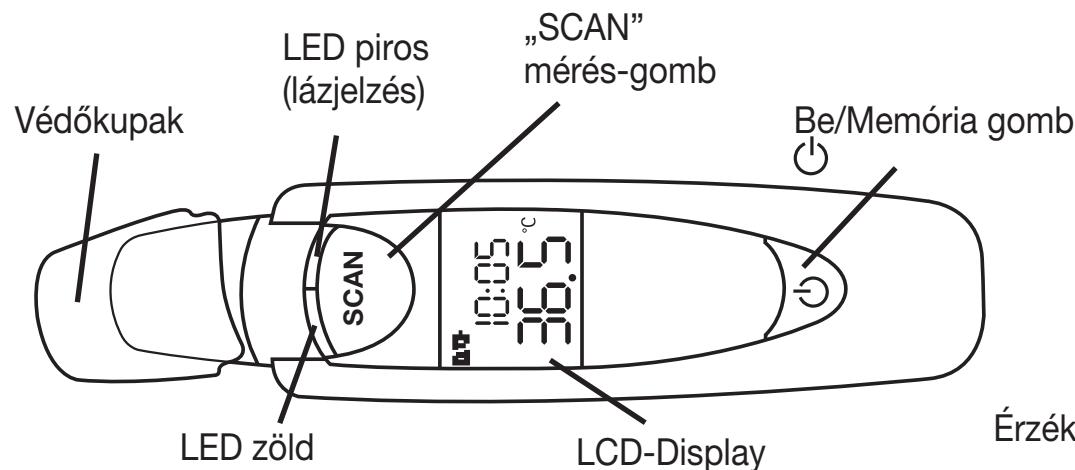

Hátoldal

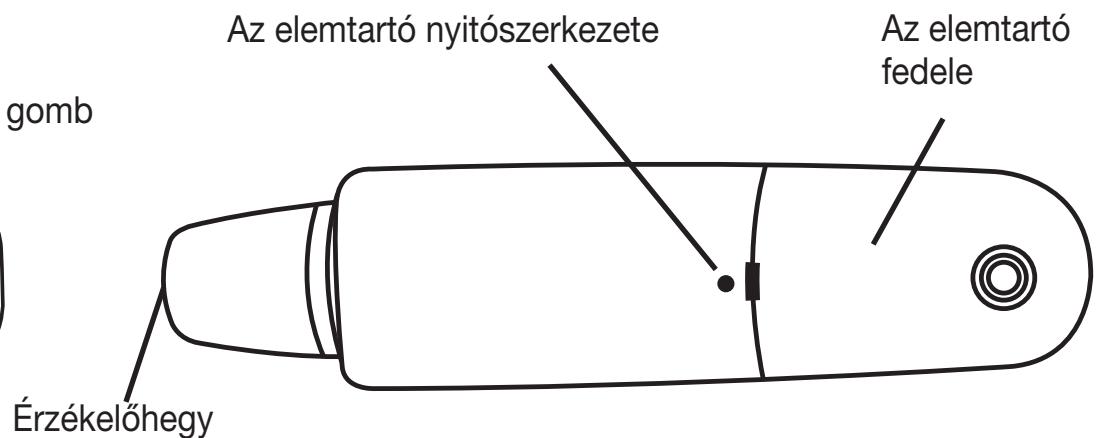

4. Funkciók

Ez az infravörös-hőmérő az alábbi mérésekre alkalmas

- hőmérséklet az emberi homlokon,
- tárgyak és folyadékok felületi hőmérséklete,
- környezeti hőmérsékletek.

Továbbá, ez a hőmérő az alábbi kiegészítő funkciókat biztosítja:

- 9 memóriahely a hőmérséklet alakulásának egyszerű követéséhez,
- dátum és pontos idő, az összes elmentett mérési értéknél is,
- optikai és hangos lázeljelzés 37,5 °C fölötti hőmérsékletnél,
- °C-ra és °F-ra is átkapcsolható.

5. Üzembe helyezés

Vegye le a védőkupakot! Kapcsolja be a hőmérőt az „ \odot ” gombbal! Egy rövid önteszt és két rövid csipogó hang után a hőmérő készen áll a homlok-hőmérséklet mérésére.



5.1 Pontos idő és dátum beállítása

Bekapcsolt hőmérő mellett 5 másodpercig tartsa lenyomva az „” gombot! Amint a „SET” szimbólum megjelenik a kijelzőn, a „SCAN” gombbal egymás után beállíthatja a 12 vagy 24 órás működési módot, az órát, percet, évet, hónapot és napot (a 24 órás működési mód számára a „24” kijelzés jelenik meg a kijelzőn). A beállított értékeket minden esetben nyugtázza az „” gombbal!

5.2 Elemek



A 3 V CR2032 típusú elem már be van helyezve, és igénybevételtől függően az élettartama kb. 3000 mérés.

Ha az elem gyengül, megjelenik az elem szimbóluma , még lehet hőmérsékletet mérni, de az elemet ki kell cserélni. Ha az elem szimbóluma villog , ki kell cserélni az elemet.

Ehhez kapcsolja ki a műszert, pattintsa ki egy éles tárggyal az elemtártó nyitószerkezetét, és ezzel egyidejűleg tolja az elemtártót lefelé. Távolítsa el a használt elemet a mellette lévő ábrán látható módon!

Helyezzen be egy ugyanolyan típusú új elemet a „+” pozitív sarokkal felfelé! Zárja vissza az elemtártó rekesz fedelét! Az elhasznált elemeket ne dobja a háztartási szemétbe! Önt a törvény kötelezi arra, hogy az elemeket ártalmatlanítsa. Adja le őket villamossági szaküzletben vagy a helyi anyaghasznosító gyűjtőhelyen! Útmutatás: A káros anyagot tartalmazó elemeken a következő jelzések találhatók: Pb = az elem ólmot tartalmaz, Cd = az elem kadmiumot tartalmaz, Hg = az elem higanyt tartalmaz.

E készülék eleme mentes a káros anyagoktól.

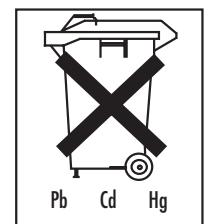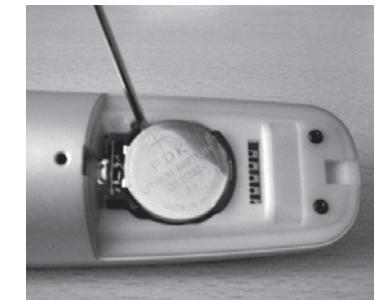

6. Használat

Mindig győződjön meg róla, hogy az érzékelő tiszta és sérhetetlen! Kapcsolja be a készüléket!

6.1 Mérés a homlokon

Egy rövid önteszt és két rövid csipogó hang után a hőmérő készen áll a homlok-hőmérséklet mérésére. Az infravörös hőmérő „Homlokhőmérő” módban van. Ez a  szimbólum látható.

Vegye fi gyelembe, hogy a hőmérőnek legalább 30 percig abban a helyiségben kell lennie, ahol a mérést elvégzi, és hogy a testmozgás, az alapvetően nagyobb verejtékképződés a homlokon, az érszűkítő gyógyszerek és bőrirritációk meghamisíthatják a mérési eredményt.

Ezért a homlokról, illetve a halántékról törölje le az izzadságot és a kozmetikumot!

Tegye a hőmérőt a bal vagy jobb halántékra, és nyomja meg a SCAN gombot! Mozgassa ide-oda a hőmérőt a halántékon! Mérés alatt rövid csipogó hangokat hallhat, amelyek azt jelzik, hogy a hőmérő egy új maximális mérési értéket talált. A mérési idő végét egy hosszú sípoló hang jelzi. Engedje el a „SCAN” gombot! Most leolvashatja a mért értéket.

A LED is világítani kezd a mérési eredménynek megfelelően: a zöld LED azt jelzi, hogy a testhőmérséklet normális tartományban van, míg a piros LED 37,5 °C fölötti mérési értéknél világít, tehát lázat jelez.

A mérési idő rendszerint 5 – 8 másodperc, de akár 30 másodpercig is eltarthat.

A hőmérő két rövid sípolással és a már nem villogó homlok-szimbólummal jelzi, hogy a készülék készen áll a további mérésre.



6.2 Mérési értékek megőrzése

Az utoljára regisztrált mérési értéket, tehát egy mérési sorozatnak csak az utolsó értékét automatikusan elmenti a készülék, amint a hőmérő kikapcsol. Ehhez 9 memóriahely áll rendelkezésre.

Az utolsó mért értékeket az „” gombbal hívhatja le újra. Ekkor a dátumot és a pontos időt is kijelzi.

A LED nem támogatja az elmentett mérési értékek lehívását.

Ha mérés után továbbra is nyomva tartja a „” gombot, egy speciális mérési módba jut, ahol a készülék nem végez pontos mérést. Ebben az esetben hagyja, hogy a készülék automatikusan kikapcsoljon, és újra kapcsolja be!

6.3 Felületi hőmérsékletek

Ha felületi hőmérsékleteket akar mérni ezzel az infravörös-hőmérővel, a „SCAN” módra kell váltania.

Ehhez bekapcsolt állapotban (szabványosan homlokhőmérő működési mód) tartsa lenyomva az „” gombot, ugyanakkor nyomja le a „SCAN” gombot! Ezt az üzemmódot a  szimbólum jelöli. Ha lenyomva tartja a „SCAN” gombot, a készülék folyamatosan jelzi a mért felületi hőmérsékletet. Az érzékelőhegyet közvetlenül ráteheti a mérendő felületre, vagy kis távolsággal is mérhet (semmiképp ne merítse bele a folyadékba).

Ügyeljen arra, hogy a kijelzett hőmérséklet megállapított és nem viszonyított felületi hőmérséklet. Nem hasonlítható össze a homlokhőmérséklettel.

6.4 Szobahőmérséklet

Mérés után a hőmérő kb. 1 perc múlva automatikusan stand-by módra vált, de csak akkor, ha beállította a pontos időt.

Ezt a módot a  szimbólum jelöli, és ilyenkor a környezeti hőmérséklet folyamatosan kijelzésre kerül.

Ha a hőmérőt a szobahőmérséklet mérésére szeretné használni, úgy kell elhelyezni, hogy se napsugárzás, se más hatások, pl. a klímaberendezésből kiáramló hideg levegő ne befolyásolja a mérést.

A környezeti hőmérséklet kiegészítéseképpen, amely percenként egyszer aktualizálódik, felváltva megjelenik a dátum és a pontos idő is.

6.5 Mértékegység megváltoztatása

A hőmérsékletet Celsius fokban ($^{\circ}\text{C}$) és Fahrenheit fokban ($^{\circ}\text{F}$) lehet megjeleníteni. A beállításhoz tartsa lenyomva a kikapcsolt, illetőleg stand-by üzemmódban lévő hőmérő „SCAN” mérőgombját, és kiegészítőleg nyomja meg az „ON/MEM” Be/Memória gombot! Mindkét gombot tartsa lenyomva, amíg a mértékegység megváltozik! minden elmentett értéket az új mértékegységen jeleníti meg a készülék.

7. Hibaelhárítás

Hibajelentés	Probléma	Megoldás
Er 1	Mérés önteszt közben, a készülék még nem kész a mérésre.	Várjon, amíg a fül-szimbólum már nem villog!
Er 2	A környezeti hőmérséklet erős ingadozása.	A készüléket legalább 30 percig tárolja abban a helyiségben, ahol a mérés zajlik!
Er 3	A környezeti hőmérséklet 10°C alatt vagy 40°C fölött ($<50^{\circ}\text{F}$, $>104^{\circ}\text{F}$) van.	A környezeti hőmérsékletnek 10°C és 40°C között kell lennie (50°F , 104°F).
Er 5-9	A készülék már nem működik kifogástalanul.	Kb. 1 percre vegye ki az elemet és helyezze be újra! Ha a hibajelentés megismétlődik, forduljon a szakkereskedőhöz vagy a vevőszolgálathoz!
Hi	1) Fühlőmérő mód: a meghatározott hőmérséklet magasabb, mint $42,2^{\circ}\text{C}$ (108°F). 2) SCAN működési mód: a meghatározott hőmérséklet magasabb, mint 80°C (176°F).	Csak a megadott hőmérséklet-tartományokon belül működtesse a hőmérőt! Adott esetben tisztítsa meg a mérőhegyet! Ha a hibajelentés megismétlődik, forduljon a szakkereskedőhöz vagy a vevőszolgálathoz!

Hibaje-lentés	Probléma	Megoldás
LO	1) Fülhőmérő mód: a meghatározott hőmérséklet alacsonyabb, mint 34 °C (93,2 °F). 2) SCAN működési mód: a meghatározott hőmérséklet alacsonyabb, mint -22 °C (-7,6 °F).	Csak a megadott hőmérséklet-tartományokon belül működtesse a hőmérőt! Adott esetben tisztítsa meg a mérőhegyet! Ha a hibajelentés megismétlődik, forduljon a szakkereskedő-höz vagy a vevőszolgálathoz!
	Öntesztre nincs szükség.	Tegyen be új elemeket!

8. Tisztítás, tárolás, ártalmatlanítás

Használat után tisztítsa meg az érzékelőhegyet! Használjon erre a célra egy puha kendőt vagy egy vattapálcikát, amelyet meg lehet nedvesíteni fertőtlenítő szerrel, alkohollal vagy meleg vízzel!

Az egész készülék tisztításához egy puha, könnyű és enyhe szappanos vízzel megnedvesített kendőt használjon! Semmi-képpen nem hatolhat be víz a készülékbe. Ha mégis víz kerülne a készülékbe, azonnal vegye ki az elemet!

A készüléket csak akkor használja újra, ha teljesen megszáradt!

Ne használjon agresszív tisztítószereket!

Soha ne merítse víz alá a készüléket!

Az érzékelőhegy óvása érdekében mindig felrakott védőkupakkal tárolja a hőmérőt!

A készüléket túl magas vagy túl alacsony hőmérsékleten vagy páratartalom mellett (lásd a műszaki specifikációt), napfényben, elektromos árammal együtt vagy poros helyeken sem tárolni, sem használni nem szabad. Ellenkező esetben a készülék pontatlannak lesz.

Ha hosszabb ideig szándékozik tárolni, vegye ki belőle az elemet!

A készüléket 3 év után méréstechnikai ellenőrzésnek kell alávetni (hitelesítetni kell). E célból a készüléket hiánytalansan küldje be a kereskedő vagy a vevőszolgálat címére!

Kérjük, hogy a készülék hulladékmentesítéséről gondoskodjon az elhasznált elektromos és elektronikus készülékekkel szóló 2002/96/EC – WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment) rendelet szerint. Esetleges további kérdéseivel kérjük, forduljon a hulladékmentesítésben illetékes helyi szervekhez.



9. Műszaki adatok

Útmutatás: A készülék nem rendeltetésszerű használata esetén nem garantáljuk a kifogástalan működést. Fenntartjuk a jogot a termék javítását és továbbfejlesztését célzó technikai változtatásokra.

Név és modell	FT 60
Mérési tartomány	Homlokhőmérő mód: 34 °C – 42,2 °C (93,2 °F – 108,0 °F) SCAN működési mód: -22 °C – 80 °C (-7,6 °F – 176 °F)
Laboratóriumi mérési pontosság	Homlokhőmérő mód: ±0,3 °C (±0,5 °F) a 34 °C – 42,2 °C (93,2 °F – 108,0 °F) SCAN működési mód: ±0,3 °C (±0,5 °F) a 22 °C – 42,2 °C (71,6 °F – 108 °F) ±2 °C (±4 °F) mellett > 42,2 °C < 22 °C (>108 °F <71,6 °F)
Két mérés közötti idő	Legalább 5 másodperc
Mértékegységek	°Celsius (°C) vagy °Fahrenheit (°F)
Üzemi feltételek	10 °C – 40 °C (50 °F – 104 °F) max. 95 %-os relatív páratartalom esetén (nem kondenzáló)
Tárolási feltételek	-20 °C – 50 °C (-4 °F – 122 °F) max. 95 %-os relatív páratartalom esetén (nem kondenzáló)
Méretek	34 x 145 x 28 mm
Súly	57 g elemmel együtt
Elem	1 lítium elem (3 V CR-2032 típus)
Memória	9 méréshez
Jelmagyarázat	BF típusú készülék osztályozása  Kérjük, olvassa el a használati utasítást! 

الزبونية المترتبة (الزبون المترتب)
 يعتمد التجار على مبدأ تجنب المخاطر التي تحيط بمحفظته، فما يحصل في مجالات
 تجارة البضائع المترتبة لهم (المترتب)، طرزن، شيليك و ديلارد
 يربط قوله تطبيقات بعينية و تتجه إلى الترجيحات

مع نظر التحفيز
 فريق في شركة

١- تصريح مهمة


- هنا الجدول هو جملة عن جهالا (الشخص) على الصعيد
 عجمي (العقل) معاً (العقل) يعنيه لا تعرفه الصداقات (البيكيرية)
 لا تعرفون جهالا (العقل) العراقة (الشخص) فشيء
- يجب ترك الجدول بعد الـ30 دقيقة على الأقل في الغرفة التي يتم فيها درجة الحرارة فيها
 يعيش العراقة هنا غير متكون العقله ر لهذا السبب يكتسبون تباين الجدول مع شبيه ذو العروال الآخر.
- سقط ذوبان العقلان بعد كل استخدام بولسطة متبلل قطبي ناعم و منطبق بصلة مسافة
- هل جعل الشخص قبل كل استعماله إذا ما كانت المقصة متغيره بما كانت هذه متغيره أصل نجد يعززان التجار في خدمة
 الزبون
- جهالا قيمى لغيره صعب لاستخدام العقل، و لكن لا يعرض عن زبانيه (الطبخ)
- هنا الجدول غير قابل لاستخدامه فهو في المترتب
- هنا الجدول مخصوص فقط للذئف (العقل) في تطبيقات الاستعمال
- يجب لمجهوله (الطبخ) فقط من قبل ويشترط خطوات (الطبخ) المكتبة من قبل المتعجب بشكل رسمي و لا يستلزم (الطبخ) يطلق ضرورة (الطبخ) الآمنية (Food Safety)

- إن درجة حرارة الشخص طبيعية تكون كذلك بذوق حلبة
- الاستئصال الشخصي للمرأة
 - على الشخص (عند درجة حرارة الجسم القيمة والأطفال الصغار أعلى و الشخص بالعمول مع تقدم العمر و ينخفض درجة حرارة الأطفال بالفترات المفجعة و ترتفع بشكل سريع و لفترات قصيرة)
 - الأكسدة
 - درجة الحرارة الخارجية
 - رقت على الحرارة الدموي (حيث تكون درجة حرارة الجسم منخفضة تحت الصائم و ترتفع بالفوج مع اتساع الدورة الدموية حتى الصائم)
 - الأخطاء البصرية و يمكن تقليل فحوصات التهوية المعاشر بها قبل الفحص.


تحمية شركة بوظور

إن عملية قياس درجة الحرارة يعطيها قيمة قليلة هذه العملية تطوي مطردات لمتعلقة عن درجة حرارة الجسم الشخص ما يكفي غير ذلك من فحص من المسمى الصحيح لهذه العملية في إذا ظهرت فيه غير طبيعية (مثل السخونية) فراجع طبيبك الشخصي يجب القيام به فيما في حل هذه تغيرات كلية سببا في درجة الحرارة في عندما تظهر عروض لأعراض تغيرات مثل الأرق أو المرض فقد يكون المطرد الماء والرطوبة تزيد الشخص المعاشر العمل الوسيط الذي

الجهة الالكترونية

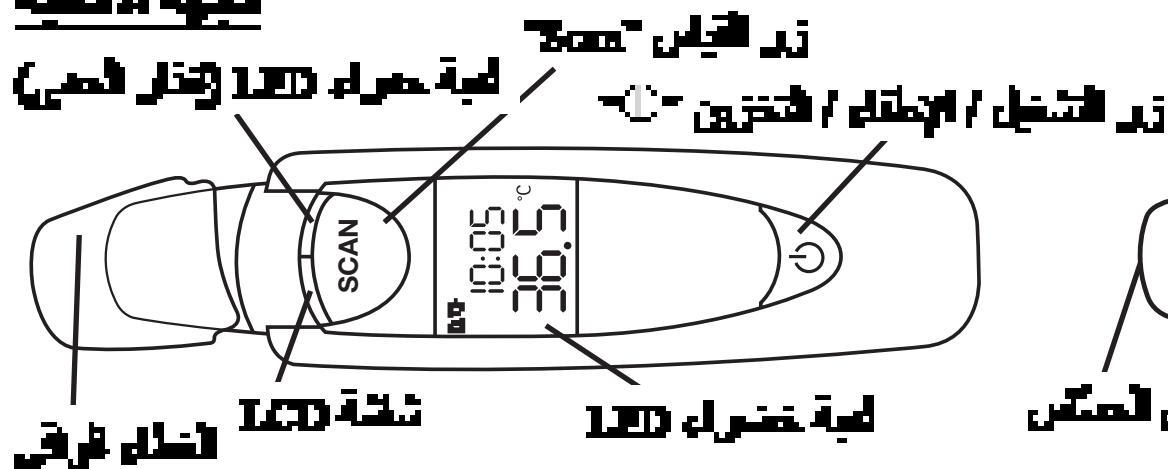

خطي مصورة بطاريات

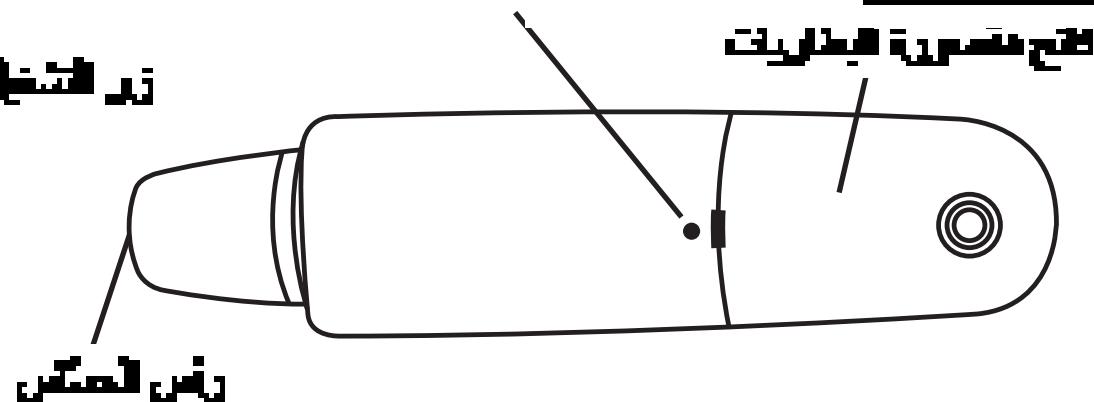

٤. الـ **مقياس الحرارة بالأشعة تحت الحمراء**

- مقياس الحرارة بالأشعة تحت الحمراء هذا هو المقياس التالي:-
 - درجة حرارة الجسم البشري
 - درجة الحرارة المسطحة من الآلات والمواد
 - درجات الحرارة المحيطة
- هنا تأكيد عدم مقياس الحرارة هنا وظائف إضافية:-
 - وصول المترافق داخل محيطة محيطة العمل درجة الحرارة
 - التاريخ و الزمن ، حتى لا تفهم القلبية بضررها
 - إنذار الحمى البشري والصوتي في حال درجات الحرارة ما فوق 37.5 °
 - تحذير المترافق في درجة حرارية و فانغونيليت



٥. التشكيل

نزل قبل المقياس بالخطاء الراقي شكل مقياس الحرارة عند التشكيل (١) بعد فحص ناتج تصميم وطبيعته تصميم يكون مقياس الحرارة جاهزاً لقياس درجة الحرارة

٦. ضبط المترافق و التدريج

لضبط المترافق (٢) يدخل مترافق المترافق عدداً يمكن مقياس الحرارة مشتمل بمقدار طبقة المترافق 30°C على الشاشة نظام (٣) في 24 ساعة السابقة التدريج المترافق المترافق (٤) (النظام 24 ساعة يظهر على الشاشة المترافق 30°C على التدريج المترافق كل مرة تغير التشكيل (٥).

ك 2 بطاريات



بطاريات من النوع $2032 \times 3000 \times 70$ تم رصها وصب مقتنيات الشكل فيها عن لفظهم طبع حوالي
٣٣٣ علبة قيلدر.

عندما تكون البطارية مفيدة يظهر رهن التجربة البطاريات **كيفية استعمال مقتنيات مع**
ذلك يجب تحويل البطارية عندما يحصل رهن البطارية . . يجب تحويل البطارية لهذا الغرض
تم بقطعه، ليس بهذه الطريقة تضمنة البطارية وقطع بعض الوقت غالباً، فتصدرة إلى الأسلق
نزل البطارية مستولاته كما هو مبين في الشكل على صفحة ٥.

مع بطارية جديدة من نفس النوع بحيث يكون القطب الموجب الخطى نزع علبة مقتنيات البطاريات تجنب
لا يجوز رمي البطاريات المفرغة في النفاية المترددة ذلك مجرد كثرة انتظام من البطاريات
يشكل هضم فم ينبع من البطاريات المستولاته عن طريق تلبيتها عن تغير الكروبات المتقدمة
وهي من الممكن لجمع المواد المترددة



شارة: هذه الشارة تجذبها على البطاريات المفرغة على مواد مترددة $Pb =$ بطارية تجنب
على الأرض $Cd =$ بطارية تجنب على الكروبات $Hg =$ بطارية تجنب على الزئبق
بطارية الجهد هناك خالية من المواد المترددة

ك 3 الاستعمال

يذكر بهذا من المصالى تطبيق و غير متغير . تم بتشكيل الجهد

ك ١ التبديل على الجهد

بعد فصل ذاتي قصير و طفيف فتسريح يمكن العزلة جعل ذاتي، درجة الحرارة على الجهد، مقياس الحرارة بالأشعة
تحت الموجة فوق البنفسجية في نظام مقياس الحرارة على الجهد . هنا التبديل يتحقق عن طريق الجهد . خط بين الاختبار بين

- يمكن مقياس الحرارة موجود لمدة ٣٥ دقيقة على الأقل في الغرفة التي سيتم قياس درجة الحرارة فيها
- الإعدال الاصغر يشكل ذاتي لنتائج تحويل الجهد على الجهد، تحول الاصغر التي تضيق الشرائين و المفاتير الطبيعية يمكن
أن تزويجي إلى تراجع قيم خطهم

- يمكن الجهد و الصدغ على من العرق رولد التجايد



هذه مقدمة عزلية على قيد الصدغين الابعد عن الاذن و لفخذه زر - SCAR . حرك مقدمة العزلية على الصدغ من جهة الى نحفيه سوف تسمح بذلك التقلص طبق صورى قصير و لكن ذلك على ذنب مقدمة العزلية قد يزيد تقييده قيلان علىية بخطه تهوية عملية القيلان يتم التخلص عنها عن طريق طبق صورى طولى شرك زر التقلص SCAR . الان يمكنه فرقة العزلية المقدمة بصلة فنك شمل فيه LED صب التجوية المقدمة قيم فيه LED الخضراء الى ان درجة حرارة الجسم تحي في البعد الطبيعى فيه LED المحرار قصير على المكشى من ذلك حد تقييده تهوية نطلق من 37.5 درجة مئوية هنا يعني ينذر المكشى في المدة تستغرق هذه القيلان بين 5 حتى 7 ثانية ولكن يمكن ان تستغرق فترات اخر 30 ثانية مقدمة العزلية ينتهي بولسطة ملتحى صورى و يرهز الجيلان الغير والعن على ذنب الجيلان مستدعا العملية قيلان نحفي

2.6 تغزير تجميم التجوية

التجوية التجوية المقدمة هي تغزير هنا يعني التجوية الاصغرى فقط من مقدمة قلبية يتم تغزيرها بذلك بصير بالبقاء مقدمة العزلية بذلك

لها تغزير قوي جدا و هو قمع تغزير تحت الصدر
يعمله عن طريق زر التشغيل () - كما في تجميم التجوية الاصغرى يمكن بظهور التغزير و الذي نحصل لا قيم فيه () - كما في تجميم التجوية الاصغرى () - بالتعزير بذلك تصل الى نظام قيلان خشن و الذي لا يقوم للجهول فيه بالقياس الصحيح في هذه الحالة شرك الجيلان يطفأ بذلك نتائج زر نجد تشغيله يجيء

2.7 درجات حرارة الأسطح الخارجية

بالذريت قيلان درجة حرارة الأسطح الخارجية بمقابل العزلية بالأشعة تحت المعاشر يجب عليك ارتدائل على نظام بطيء SCAR . لهذا الامر من لفخذه و كجهيز مشغل (صور على كل مقدمة العزلية على ذنب) زر التشغيل () - و لفخذه مشغل زر التقلص SCAR .

يشعر في هذا الفعل ببطء () - بما وصلت مشغل زر SCAR . يتم بظهور درجة حرارة الأسطح المقدمة بمشغل صورى يمكن رفع رأس المقدمة عدا ذلك تو بطيء تطلع بسيط على المطلع الذي قيد قيلان درجة حرارته (لا تدعه مطلع في قيلان) وبعد ذنب درجة الحرارة المقدمة وليست المقدمة المشتعل لا يمكن مقارتها مع درجة الجيلان

٦. درجة حرارة الماء

يطلب مجلس الحرارة بعد دقيقة واحدة من الشحن إلى نظام التردد ولكن فقط عندما تكون طباعة متوقفة. في هذا النظام يلزم وظائف درجة حرارة السطح بالتصوّر لـ^٥ أن تزداد درجة حرارة الماء بعد تدفق الماء على طبقات طباعة متوقفة لا يتعارض فيه بذلك لذمة الشخص غير مترافق مثل تلك الماء طباعة طباعة التي تزداد على الشحن إلى درجة حرارة السطح التي تزداد في درجة حرارة في التدفق يتم بطيء التدفق والآن يمكن تثبيت

٧. درجة حرارة الماء

يمكن إظهار درجة الحرارة بالدرجة المئوية (٦) ونظام يطلب (٧) لخط النسخ المتوقف متصل على زر الشحن "SCAN" لمجلس الحرارة يطلب في في نظام التردد والتقطيع بشكل مختلف لـ^٨ التغذية زر التغذية زر التغذية. وعمل تقطيع التردد حتى تتعزز راحة المجلس. يتم إظهار جميعقيم المعاينة بدرجات البالون.

٨. درجة الاتصال

الخط	الشكل	المعنى عن البيان
لتحقيق حتى توقف من الجميع عن الرياحين	الشلن تحكم الشخص الذي يجهز على جهاز المجلس	
تحزن المجلس 30 دقيقة على الأجل في درجة الحرارة التي تم الطلب فيها	تحذف كل درجة حرارة السطح بالطبيعة	
يجب أن تكون درجة الحرارة السطحية من 10 ° و 40 ° (50 ° و 104 °)	درجة الحرارة السطحية تحت 10 ° نطير من 50 ° (أو 104 ° < 10 °)	
خروج طباعية بعد دقيقة واحدة وتحذف كلها تجاهه إذا تغيرت الدرجة الخطأ تصل بطيء طباعي الشخص في بعدها أفراد	تجهز لا يصل بشكل ملائم	

<p>استخدم مقياس الحرارة فقط في الحالات الحرارية السلبية فقط (ألا وهي الأصوات من المقياس، لذا تغيرت النوعية فقط وليس بتأثير المقصون فهو يعتمد على الرد فعل).</p>	<p>(1) نظام مقياس الحرارة على طبعين: درجة الحرارة المقدمة تصل إلى 32.2 °C ± 0.5 °C (2) نظام المقياس SCAM: درجة الحرارة المقدمة تصل إلى 32.0 °C ± 0.5 °C</p>	
<p>استخدم مقياس الحرارة فقط في الحالات الحرارية السلبية فقط (ألا وهي الأصوات من المقياس، لذا تغيرت النوعية فقط وليس بتأثير المقصون فهو يعتمد على الرد فعل).</p>	<p>(1) نظام مقياس الحرارة على طبعين: درجة الحرارة المقدمة تصل إلى 34.0 °C ± 0.5 °C (2) نظام المقياس SCAM: درجة الحرارة المقدمة تصل إلى 34.0 °C ± 0.5 °C (ألا وهي المقدمة)</p>	
<p>نعم بطاقة جديدة</p>	<p>القصون الذي غير ناجح</p>	

و المتضييف للتحفيزين، المقصون
يُطلب من المُصادر بعد كل استعماله استعمال ذلك مساعدة ذاتية في عدد قطبي، الذين يمكن تقطيعهم بعدة مقدمة الكهرباء التي هي على
سلفون المتضييف كأفضل الجهدان، استخدم وحدة معروفة طريرية من طبقة كثيفة يصلون سلسلة خطيرة لا يجوز أن لا يزيد عن 3 أين شكل من الأشكال التي
يتيحها الشكل في الجهاز، فإذا أصرت المقدمة ذلك على حذف الجهدان، بعد ربط الطيرية بشكل ثالث، استعمل الجهدان منة لنغير
قولاً، عندما يمكن تغييرهما، لا تستعمل مورد متضييف خطأ
لا تستعمل الجهدان معاً في العمل.
خزن مقياس الحرارة دائمًا والقطعان هراري على ورقة لاصقة فوق المصادر
لا يجوز تحفيزين في استعمال الجهدان في الامثلين ذهبي الموجات الحرارية الفردية في المقدمة جهاز طبقة طبقة (النظر إلى
المراسفات الفردية الفردية) في صورة الشعري بالازدياد مع قدر كثوريته، أو الأشخاص ضئيلة، ولا مرفق تستعمل قيمات غير
دقائق.



لما كانت قرارات تغذية المفتوحة مطبوعة في جملة نزول بطارية
يجب شن تغذية الجهاز كثيناً بعد 3 مترات (فتح) لقطع فرامل من نجل ذلك الجهاز كذلك إلى عنوان التجار في خدمة الزبائن
القطع للتخلص من الجهاز وفقاً لتعليمات الديوباجة الأوروبية لتجهيز الكهربائية والاتصالات - المفيدة
EPR - 2002/96/EC (Electrical and Electronic Equipment Waste) لاستخدام
القطع على وجهة اوروبا المطلوبة للتخلص من التسلق

و تغذية المفتوحة
بشكل لا يمكن عمل سليم الجهاز في حالة استعماله خارج التغذية!
تحذير! يحق للجهات المختصة التخلص بطرق متوجه

العنوان	العنوان
محل العرض	محل العرض
ظالم- عيّس الحرارة على لبنة: 34 ± 0.2 م (غير مطرد)	محل العرض
ظالم- عيّس SCAN: 32 ± 0.2 م (غير مطرد)	محل العرض
ظالم- عيّس الحرارة على لبنة: 34 ± 0.2 م (غير مطرد)	محل العرض
ظالم العرض SCAN: 32 ± 0.2 م (غير مطرد) من 34 ± 0.2 م (غير مطرد)	محل العرض
على الأقل 5 ثانية	أدنى معايير
درجة حرارة (°C) أو فلورونيل (ف)	محدث العرض
10 متر 40 ± 0.2 م (غير مطرد) في مطابقة نسبة حتى 30% (غير مطرد)	محدث العرض
20- متر 30 ± 0.2 م (غير مطرد) في مطابقة نسبة حتى 30% (غير مطرد)	محدث العرض
25- متر 25 ± 0.2 م (غير مطرد)	BF
37 غرام مع بطارية	BF
(بطارية- لغز) بطارية (V3 CR2032)	بطارية
لا تُترك	لغز
تصنيف الجهاز من نوع	شرح التوصيات
BF	
لا يعلم! لا تُترك تطبيقات الاستخدام	

- **الجهاز يطلق شرائطات 35-45°C**
- يطلق هذا الجهاز نظام الألومنيوم 3-1-20001B ويوضع الإجراءات التحليلية الخاصة بما يطلق بالمكانية تحمل المعمل الكور متطلباته في طبيعة الأجهزة ذات التردد العالي الصورة وافتراض يمكن أن تؤثر على هذا الجهاز. مطلع ملء المطروقات التقنية من خواص خدمة التزويد العرض.
- فما كل ما زال حتى فحصة عن استعمال نبضات تصل إلى جهاز بثيرة في بخامة التزويد.
- **الجهاز قرابة التطبيقات بعمليات المقطبة المتقدمة منها في التحليل وتحتها فيما تحت تصور المستخدمين الآخرين وتجهيز**
التحولات

- **مطروقات قيمه التحليل مع جهاز قابلي للعزلة هنا**
قبل لاستخدام جهاز قابلي للعزلة عن طريق فوجيتو ثم جهاز قابلي للعزلة في الآفون ثم جهاز قابلي للعزلة المزدوجين، يجب مراعاة التالي:
- جمع نبضات قابلي للعزلة المتقدمة والذكور آنذاك يحصلون على ما في درجة الحرارة في فحص الجسم المتقدمة مقياس درجة الحرارة عن طريق الجين: فحص قابلي للعزلة على الجين، مقياس درجة الحرارة في الآفون: فحص قابلي للعزلة في الآفون، مقياس درجة الحرارة عن طريق المعاشر (في المقدمة) ثم قابلي (تحت الإبط) ثم قابلي عن طريق المعاشر (في المعاشر) هنا لا يختلف درجة الحرارة حسب المقدمة المتصورة فهو قد يحصل فيها التأثير المعاشر على مطلع الجسم المتقدمة بعد الطلق حتى ما يعمر 30 إلى 1 درجة مئوية وماذا تقع درجة الحرارة العالية ضمن المطروقات الآتية:
- درجة حرارة الجين - مطلع بولطة مقياس درجة الحرارة على الجين تقع ما بين 35.5 حتى 37.0 درجة مئوية
- درجة حرارة الآفون - مطلع بوزان الحرارة في الآفون تقع ما بين 36.0 حتى 37.8 درجة مئوية
- درجة الحرارة المتقدمة في المعاشر - مطلع بوزان الحرارة المتقدمة تقع ما بين 36.3 حتى 37.5 درجة مئوية
- درجة الحرارة المتقدمة في المعاشر - مطلع بوزان الحرارة المتقدمة تقع ما بين 36.5 حتى 37.4 درجة مئوية

تصنيعة شركة بيوربر

إن درجات الحرارة المقابلة بتصنيعة قابلي درجة الحرارة المتقدمة لا يمكن مطلعها مع بعضها البعض بلع طبيبك الشخصي عن هذا الشركه وخذ بعض الأعتبار عندما تقيس درجة حرارتك شخصياً يعني وزان حرارة قياسها وفي في الواقع تفت بالقياس.

